

Ferdinand Humski  
Šolski center Ptuj, Strojna šola  
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

# **LEKSIKON ZA PAMETNE MEHATRONIKE M - O**

učno gradivo za srednje strokovno izobraževanje  
Tehnik mehatronike

Ptuj, september 2019

## Ferdinand Humski

**Maček** Strojniško: priprava s škripcem ali vtlom, ki se premika po žerjavnem mostu ali po kakem drugem tiru na žerjavu. Sin. bremenski voziček.

**Mačje oko** Glej Odsevno steklo.

**MAG obločno varjenje** Oblok gori med dotekačo dodajno žico in predmetom v zaščiti CO<sub>2</sub>, ki je najcenejši tehnični plin. CO<sub>2</sub> se dovaja iz jeklenke pod tlakom 50 bar, kjer je v tekočem stanju. Ang. Metal Activ Gas.

Postopek je v osnovi zelo podoben MIG. Z enako opremo lahko varimo po MAG postopku in zaščiti CO<sub>2</sub> plina ali po MIG postopku v zaščiti argona.


Pri visoki temperaturi obloka se plin CO<sub>2</sub> delno razkroji v ogljikov monoksid CO in kisik O<sub>2</sub> (disociacija CO<sub>2</sub> - podrobneje glej geslo Ogljikov dioksid). Tako nastali kisik tvori okside, ki se pokažejo v obliki majhnih otočkov žlindre na površini zvara. To je vzrok, da imenujemo CO<sub>2</sub> aktivni plin - za razliko od pasivnega argona.

Seveda si želimo čim manj kovinskih oksidov, zato kot aktivni plin uporabljamo tudi plinske mešanice: Ar+O<sub>2</sub>, Ar+CO<sub>2</sub> (cargon), npr. carbon 18 se stavlja 82% Ar in 18% CO<sub>2</sub>, Ar+CO<sub>2</sub>+O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>. Dodatek O<sub>2</sub> k zaščitnemu plinu pospeši žlavljenje (zmanjša vsebnost ogljika v jeklu) in povzroči drobnejši prehod kapljic v električnem obloku. Podoben vpliv ima tudi gostota električnega toka. Pri kritični gostoti električnega toka preide grobo kapljičasti prehod v drobno kapljičasti.


Za varjenje v zaščiti CO<sub>2</sub> pride praviloma v poštvet samo enosmerni tok in plus pol na varilni žici (obratna polariteta). Za večino del zadoščajo jakosti tokov do 500 A, napetost praznega teka je največ 100 V, statična karakteristika je rahlo padača. Velika akumulacija toplotne energije pri MAG varjenju (večji električni tok in napetost) povečuje površino preseka zvara. Presek pa je odvisen tudi od zaščitnega plina - pri uporabi argona je presek manjši.

Kot polautomatski postopek je bil MAG razvit za varjenje nelegiranega in malo legiranega konstrukcijskega jekla manjših in srednjih debelin, pri varjenju s poljenjo žico pa tudi večjih debelin. MAG postopek je primeren tudi za manj zahtevne zvare aluminija in aluminijevih legur.


Varilna pištola (gorilnik) pri MAG postopku:

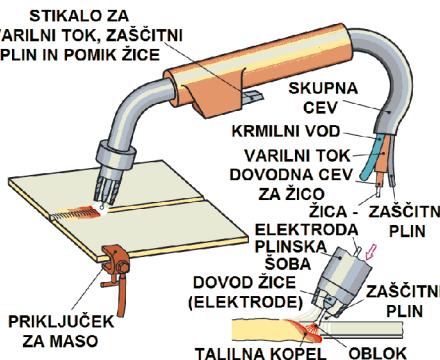

Naprava za MAG varjenje:

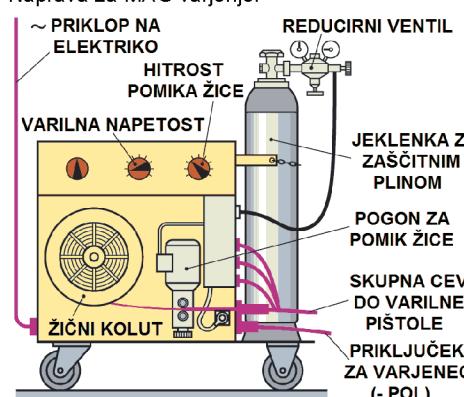

Naprava MAG, povezana z varilno pištolo:

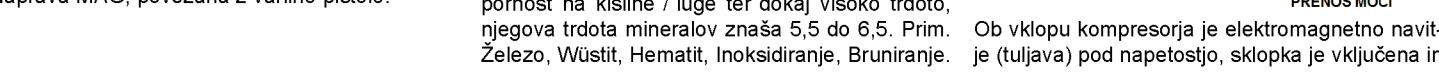

## Stran 2



**DODAJNI MATERIAL** mora ustrezzati zahtevam po dezoksidaciji talilne kopeli, po rafinaciji (čiščenju) zvara in stabilizaciji obloka. Žici se dodajajo zlitinski elementi (Mn, Si, Ti), ki talino med varjenjem dezoksidirajo - kisik vežejo nase, da nastanejo oksidi, npr. SiO<sub>2</sub>, ki je glavna sestavina stekla. Ti oksidi se pokažejo v obliki majhnih steklenih otočkov žlindre na površini zvara.

Uporabljamo predvsem žice premerov od 0,8 do 1,6 mm (0,8-1,0, 1,2-1,4-1,6). Gola žica je VAC 60 ali VAS 60 Ti, strženska žica pa je FILTUB 4R. Za varjenje drobnozrnatih konstrukcijskih jekel s povisano trdnostjo do 700 N/mm<sup>2</sup> uporabljamo žice, ki so razen s Si in Mn legirane tudi z nikljem, ker dajo zvare z dobro žlavostjo. Kot dezoksidant se dodajajo tudi titan, cirkon in aluminij. Posebno vlogo imajo strženske žice.

**Stržen** ima rutilno ali bazično naravo. Na varu se nabere žlindra, ki jo je treba sproti odstranjevati. S temi žicami dosegamo zelo kvalitetne zvare.

**PREDNOST** MAG pred REO je večja produktivnost, ki je posledica precej višjih varilnih tokov in varjenja brez prekinitev (pri REO je treba menjavati elektrode). Visoke tokove omogoča priključitev električnega toka v neposredni bližini obloka (kontaktna šoba se nahaja le ~10 mm od oblike). Hitrosti odtaljevanja znašajo do 20 kg/h. Tudi čiščenje žlindre običajno ni potrebno.

**SLABOST** MAG v primerjavi z REO pa je velika občutljivost na prepri.

**Magma** Žareča tekoča snov v notranjosti zemlje.

**Magnetični senzor** Glej Reedov kontakt.

**Magnetičnost** Fizikalna lastnost gradiva, ki okrog sebe vzdržuje magnetno polje. Posledica magnetnega polja je privlačna ali odbojna sila do drugih magnetičnih gradiv. Sin. magnetnost.

**Trajni magneti (feromagneti)** ne potrebujejo nobene dodatne energije za ustvarjanje magnetnega polja. Npr. martenzit, ferit, kobalt, molibden, volfram.

Včasih so pomembna tudi gradiva, ki niso trajno magnetična: avstenit, mangan, aluminij, titan ...

Posebni lastnosti snovi sta tudi diamagnetizem in paramagnetizem (glej posebna gesla).

Gradivo, ki zmanjšuje magnetičnost jekla, je krom. Magnetno polje se lahko ustvari tudi zaradi doveđene električne energije. Magnetičnost torej lahko ustvarijo vsi prevodniki električnega toka - to je **elektromagnetičnost**.

Magnetičnost je tudi del elektromagnetičnega valovanja, npr. del svetlobe, radijskih valov, topotnega sevanja

Nekateri primeri uporabe magnetičnosti:

- paličasti magneti (magnetne igle) kažejo smer sever-jug v kompasu,
- magnetna kartica je plastična kartica z magnetnim zapisom,
- magnetno zapisovanje je postopek, pri katerem se z magnetenjem shranijo podatki (tekst, zvok, slika, video ...) na magnetni trak (plastični trak z magnetno prevleko) ali disk,
- vzdrževanje: razni pregledi, tudi preiskava zvarov z magnetnim tokom, ultrazvok (magnetostrikcija),
- regulacija, npr. elektromagnetični regulatorji,
- pri električnih napravah, npr. rele, sklopka,reedovo stikalo itd.


Ohranjanje magnetičnosti je pogosto odločilno za izbiro tehnološkega postopka, npr. sintranje.

**Magnetit** Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, železova ruda, najbolj stabilna spojina Fe in O. Gostota 5,2 kg/dm<sup>3</sup>, močno magnetičen, sivorjave do črne barve. Ima visoko odpornost na kislino / luge ter dokaj visoko trdoto, njegova trdota mineralov znaša 5,5 do 6,5. Prim. Železo, Wüstit, Hematit, Inoksidiranje, Bruniranje.

**Magnetizem** Glej Magnetičnost.


**Magnetska indukcija** Glej Elektromagnetna indukcija.

**Magnetska kontrola** Neporušitvena metoda (defektoskopija) za detekcijo razpok, še posebej pri zvarih in odkrovkih. Z magnetnim tokom odkrivamo nepake, ki so nastale na površini materiala ali tik pod površino. Metodo lahko uporabimo le pri feromagnetičnih kovinah in zlitinah, predvsem pri železu in pri navadnih jeklih.

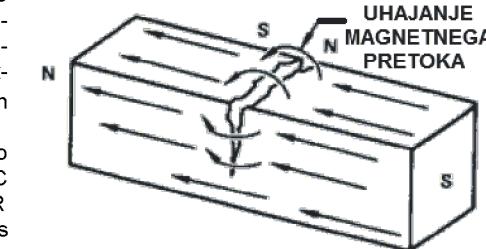

V preizkušancu najprej ustvarimo magnetno polje (izmenično magnetimo s poli), da v materialu nastanejo magnetne silnice. Kjer so razpoke, nastata nova severni in južni pol, magnetne silnice pa se odklonijo, izstopijo iz materiala. Na preizkušancu nato posipamo magnetni prah (ali ga brizgamo skupaj z vodo), ki je lahko tudi fluorescenčen. Razpoka zaradi svojih odklonjenih silnic privlači magnetni prah, zato je magnetnega prahu okoli razpok precej več kot drugje.

Okrog razpok nastanejo skupki, ki jih opazimo s prostim očesom ali s pomočjo UV svetlobe - v posebnih komorah, kjer izdelke osvetlimo z UV svetlobo (fluorescenčni prah pri tem zasveti):

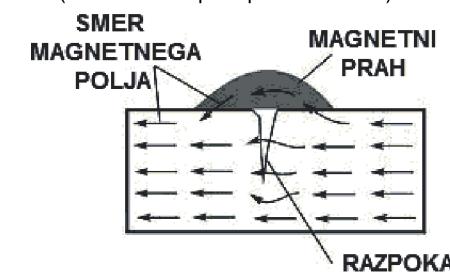


Metoda je poceni, občutljivost pa je primerljiva z drugimi neporušitvenimi metodami. Sin. ferofluks, magnetofluks, MT (magnetic particle testing). Prim. Preiskave zvarov, Popravila. Razl. Magnetna resonanca.

**Magnetska poljska jakost** Glej Jakost magnete po polju.

**Magnetska poljska konstanta** Pojasnilo pod gesлом permeabilnost. Sin. indukcijska konstanta.

**Magnetska resonanca** Postopek, ki izkoristi dejstvo, da naše telo vsebuje veliko vode, torej veliko vodikovih protonov. Najprej ustvarimo izmenično elektromagnetno polje s pravilno frekvenco - resonančno frekvenco, ki se absorbira in sproži vrtenje protonov. Ko elektromagnetno polje izklopimo, se vrtenje protonov postopoma prilagodi statičnemu magnetnemu polju. Pri tem ustvarja radijske signale, ki jih ujame sprejemnik.

**Magnetska sklopka** Skupni izraz za celo vrsto sklopk, ki delujejo na podoben način. Magnetska sklopka se pogosto uporablja za vklop / izklop kompresorja npr. pri avtomobilskih klima napravah. Delovanje magnetske sklopke pri avtomobilskih klimatskih napravah:

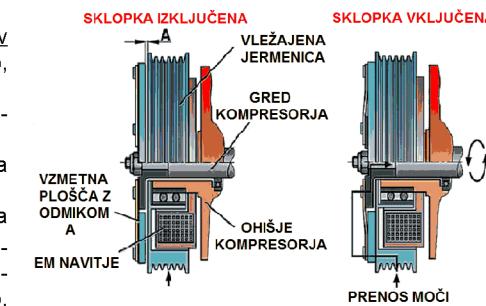

Ob vklopu kompresorja je elektromagnetno navpite, glej (tuljava) pod napetostjo, sklopka je vključena in

jermenica prenaša vrtenje na kompresor.

V klimatskem tokokrogu se nahaja **kontrolna naprava**, ki ves čas delovanja tipa neko fizikalno veličino npr. temperaturo (termostat) ali tlak (tlačno stikalo). Ko temperatura ali tlak dovolj naraste, kontrolna naprava izklopi EM navitje, sklopka se izključi in jermenica se vrati v prazno.

Sin. Elektromagnetna sklopka.

**Magnetični pretok** Količina za opis elektromagnetnih pojavov, oznaka  $\Phi$ . Določena je kot produkt pravokotne komponente gostote magnetnega polja  $B$  [ $T = \text{Wb/m}^2 = \text{Vs/m}^2$ ] in površine  $S$  [ $\text{m}^2$ ]:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha \quad [\text{Vs} = \text{Wb}]$$


Prim. Induktivnost, Gostota magnetnega pretoka.

**Magnetični ventil** Glej Elektromagnetični ventil.

**Magnetično polje** Polje (prostor), v katerem brez fizičnega stika delujejo na telesa sile kot posledica medsebojnega vpliva:

- magnetov
- električno nabitih delcev in magnetov
- električnih tokov in magnetov

Smer in velikost magnetnih sil lahko zaznamo s pomočjo pripomočkov, npr. magnetne igle, železnih opilkov itd. Ugotovimo, da ima Zemlja in tudi vsak magnet dva pola: **severni** (ang. North, nem. Norden, kratica **N**) in **južni** (ang. south, nem. Süden, kratica **S**). Po definiciji je smer magnetnega polja določena od severa proti jugu:

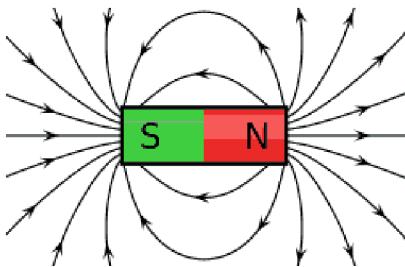

Glej Gostota magnetnega pretoka, Jakost magnetnega polja, Magnetni pretok.

**Magnetnost** Glej Magnetičnost.

**Magnetoflux** Glej Magnetna kontrola.

**Magnetostrikcija** Sprememba prostornine telesa iz feromagnetne snovi pri vključitvi zunanjega magnetnega polja. M. uporabljamo za pridobivanje visokofrekvenčnih mehanskih nihanj, npr. v izvirih ultrazvoka.

**Magnezij** Srebrnobela lahka kovina. Simbol Mg, lat. *Magnesium*, tališče 650°, gostota 1,74 kg/dm<sup>3</sup>, natezna trdnost je majhna, ~100 N/mm<sup>2</sup>. Na vlažnem zraku se prevleče s sivo oksidno zaščitno plastjo. Kakor aluminij lahko tudi magnezij umetno površinsko oksidiramo - postopek se imenuje elomag in je podoben eloksiiranju.

**Cisti Mg** je pri sobni temperaturi krhek, med 280-400°C pa se da dobro preoblikovati (kovati in valjati). **Zdrobljeni Mg** je **zelo vnetljiv** in zgori z belim plamenom v MgO, gasimo ga s peskom ali prahom (ker bi se pri gašenju z vodo razvil eksplozivni plin). Največji sovražnik Mg je **voda**, ki povzroči razpad strukture.

**Mg legure** z Al, Zn, Mn ali Zr so **korozijsko obstojne**, trdne, obdelovalne, dajo se natančno ulivati in tudi variti, za lotanje pa so le redko primerne. Pri tem se gostota le neznatno poveča na 1,8 kg/dm<sup>3</sup>. V primerjavi z Al pločevinami prihranimo do 30% teže. Pred korozijo in poškodbami je Mg legure najbolje zaščititi **s prškastim barvanjem**.

**Uporaba:**

**Cisti Mg** se uporablja kot prah v **pirotehniki**, kot sredstvo za vžig pri **alumotermičnem varjenju**, kot **bleščica** v fotografski tehniki, kot **dezoksidacijsko sredstvo**; za katodno zaščito jekel ali jeklenih konstrukcij (ker je manj plemenit od Fe, ki ima višji potencial in deluje kot anoda + in se zato ne raztaplja). Uporabljamo ga tudi pri proizvodnji **krogličaste sive litine**.

**Mg legure** dosegajo natezno trdnost 290 N/mm<sup>2</sup> in več pri gostoti ~1,8 kg/dm<sup>3</sup>. V primerjavi z aluminijastimi pločevinami prihranimo do 30% teže. Mg legure za gnetenje se uporabljajo za pločevinske profile, armature, rezervoarje za gorivo, za plastiča, pokrove, **v letalski in avtomobilski indu-**

**striji**. Legure za ulivanje se uporabljajo za bate, ohišja črpalk in menjalnikov itd.

**Magnezit** Brezbarven, belkasto rumen ali rjav mineral MgCO<sub>3</sub>, s trdoto 4-4,25. **Uporabila** se kot vezivo pri brusnih ploščah, kot magnezitna opeka za žarozdržne obloge (konvertorji, martinovke, talilne in plamenske peči, tudi pri alumotermičnem varjenju itd.). Prim. Samot.

**Majzel** Nepravilen izraz, ki pomeni dleto, sekač, nož. Izhaja iz nem. der Meißel. Prim. Štemajzel.

**Maketa** Vzorec, osnutek. Predmet, izdelan le za prikaz obravnavanega objekta ali naprave, v naravnih velikosti ali v merilu. Prim. Model.

**Makro**

1. **Velik** (npr. makromolekula) bistven, **strnjen**, splošen, **površen**, širok. Npr. ~ analiza, pregled, rešitev, ~ pogled na neki problem. Prim. Globalen. Ant. mikro.
2. Računalniško: **niz ukazov**, ki so shranjeni pod določenim imenom in se v programu **večkrat uporabljajo**.

**Maloprodajna cena** Cena, ki jo za izdelek (stоритеv) plačajo končni uporabniki (končni kupci). Kratica MPC. Prim. Cena.

**Mangan** Rdečkasto siva, trda, krhka in nemagnetična težka kovina. Simbol Mn, lat. *Manganum*. Tališče 1.244°C, gostota 7,44 kg/dm<sup>3</sup>. Mn ustvarja legure z mnogimi kovinami, z ogljikom pa karbide. Pri visokih temperaturah ima visoko afiniteto do kisika in žvepla, zato ga uporabljamo kot **sredstvo za dezoksidacijo in odžvepljanje**.

Ker Mn pospešuje nastanek in preprečuje razpad Fe<sub>3</sub>C, je pomembna sestavina pri pridobivanju belega grodja ter večine jekel. Prim. Grodelj.

Mn je koristna primes jeklu, ker se z žveplom veže v MnS z visokim tališčem (1.620°C) in se razporedi v obliki vključkov v kristalnih zrnih ferita - zato pri toplem valjanju ali kovanju ne pride do loma v rdečem. Za legiranje jekel se uporablja feromanagan.

**Uporaba:** za legiranja jekla (vzmeti, orodna kovaška jekla, za nakovala, utope, rezalna orodja vseh vrst ...); dodaja se varilnim žicam (npr. pri MIG varjenju) za **dezoksidiranje taline**, tudi kot **dodatak zlitinam barvastih kovin**, da bi postale trše in trdnejše (npr. manganova med 3,5% Mn), čeprav se hkrati zniža tudi obstojnost proti koroziji; tudi v **barvni, steklarski in keramični industriji**.


**Manipulator** Naprava, ki **nadomešča ročno delo**. To so strežne ročne naprave, ki jih **ročno upravlja človek**. Manipulatorjev torej **ne programiramo**. Uporabljamo jih predvsem za stregi **nepriročnih obdelovalcev** (težkih, vročih ipd.).

**Manipulacija:** spretno ravnanje ali opravljanje česa (tudi spretno sleparjenje).

**Manometer** Naprava za **merjenje razlike tlakov**. Z njimi najpogosteje merimo razliko glede na tlak okolice: **nadtlak**  $p_{e+}$  ali **podtlak**  $p_{e-}$ . Gr. *manos* - tanek, redek.

Kadar so prisotne **vibracije** ali dinamične (pulzne) obremenitve, se priporoča uporaba manometrov, pri katerih je ura polnjena z **glicerinom** ali s **silikon-skim oljem**. Glicerin ali silikonsko olje **zmanjšuje tresljaje kazalca**, obenem pa mažeta in ščitita proti zimskemu zmrzovanju.

**Princip delovanja** manometra: Bourdonova cev.

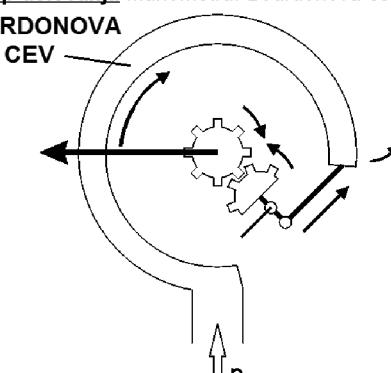


Zunanji izgled manometra:



Prim. Barometer.

**Manšeta** Zaščitni **zgibni plastič** iz gume, umetnih mas ali impregniranih tkanin. Ponavadi je z dvema objenkama pritrjena na strojni del zato, da:

- ščiti strojni del pred prahom in umazanjem,
- zadržuje mazivo na gibljivih strojnih delih, ki so potrebeni mazanja.

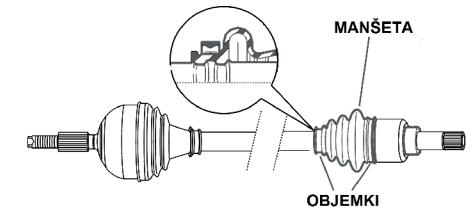

M. se pogosto uporablja za zaščito zglobov, npr. homokinetičnih zglobov. Vozniki osebnih avtomobilov najpogosteje opazijo manšeto menjalnika.

Manšeta pa je lahko **tudi tesnilo**, npr. pri hidravličnih napravah. Prim. Hidravlika - tesnenje.

**Mapa** Navidezno ločeno področje na trdem disku, ki je rezervirano za shranjevanje (zlaganje) datotek - podobno kot v mapo s platnicami shranjujemo liste, spise, načrte, dokumente. Mape lahko organiziramo v več nivojih. Odpiramo jih zato, da si olajšamo navigacijo med datotekami.

**Marketing** Kupovanje, trženje, obvladovanje celotnega tržnega mehanizma s pravilnim načrtovanjem in usklajevanjem (proizvodnja - prodaja - investicije - propaganda itd.).

**Marketinški splet - 4P** Verjetno najvidnejše marketinško orodje, ki najbolj odločilno vpliva na načrtovanje trženja. 4P so kratice: product, price, place, promotion. Sin. marketing mix.

**Product** je lahko **blago** (dotakljivo) ali **storitev** (nedotakljivo). V prvi vrsti je seveda potrebno proizvod dobro **pozнатi**, ga primerjati s konkurenčnimi produkti, treba je znati razviti **prodajni pogovor** (predstavitev, ugovori in odgovori).

Vsek proizvod ima svoj **živiljenjski cikel** – prodajalec ga mora znati čim bolje predvideti. Potrebno je znati tudi izkoristiti morebitno **industrijsko lastnino** (znamke, patente itd.). Če se bo proizvod še razviljal, je potrebno upoštevati tudi to.

**Price:** koliko bo **kupec pripravljen plačati**. Cena zagotavlja obstoj podjetja, zato je zelo pomembna. Preko cene kupec dojema vrednost naše ponudbe. Včasih jo je treba **namerno dvigniti**, da bi kupce opozorili na izdelek / storitev – če cena ni dovolj visoka, je lahko kupcem sumljiva in ponudbo že zato **podcenjujejo**.

Cena se mora prilagajati ostalim strategijam podjetja. Obenem je treba razmišljati tudi o **elastičnosti cene** (veleprodaja, vzorci itd.). Obstajajo tri glavne cenovne strategije: cena **pobiranje smetane**, **prodorna cena** in **neutralna cena** – odvisno od tega, če se bolj nagibamo k:

a) **Referenčni** (priporočeni) vrednosti - kupec primerja ceno s konkurenčnimi izdelki ali k

b) **Diferenčni** (razlikovalni) vrednosti – kupec primerja lastnosti ponudbe z lastnostmi konkurenčne.

**Place:** s tem je mišljeno predvsem **iskanje** čim bolj **ustreznega dostopa za kupce**. Vprašamo se: »**Kdo so moji kupci?** So to upokojenci, ženske, otroci? Če so otroci - **kdo plača** (tudi plačilnega je treba navdušiti)? Kako bodo kupci najlažje spoznali mojo ponudbo? Kako bodo najlažje naročali?« To je namreč predpogoj za intenzivno prodajo! Je potrebno najeti trgovino, bo morda

## Ferdinand Humski

boljša telefonska prodaja, spletna prodaja, sejemska prodaja? Je potrebnna franšiza, ekskluzivna prodaja itd.?

**Promotion** (ang. pospeševanje) zajema:

- propagando - kako **širiti vesti** o ponudbi: od ust do ust, radio, TV, letaki, internet itd.,
- organizirani **odnosi z javnostjo** so: razstave, konference, seminarji itd.,
- organizacijo **prodaje in pospeševanje prodaje**.

Nekateri literarni viri razširjajo metodo 4P na metodo **7P**, dodajajo še **3 P-je**:

**People** - ljudje odločilno prispevajo k uspešnosti podjetja.

**Process** - postopek oziroma sistematika dela.


**Physical environment** - delovno okolje odraža vrednote in značaj podjetja.

**Markup language** Skupek pravil, ki olajšujejo neko uporabo. Physical Markup Language so npr. navodila, ki pomagajo izbirati fizične oblike, npr. obliko členkov, če so podane prostostne stopnje mehanizma ipd.

Pri računalništvu so to **navodila**: kako zapisati zaporedje znakov ali simbolov na določenih mestih v tekstu, da bo datoteka na želeni način **prikazana na zaslonu**. Prim. HTML.

**Martenzit** Struktura jekla, **prisilna raztopina C v prostorsko centrirani kubični kristalni mreži**  $\alpha$ -Fe. Nastane **pri zelo hitrem ohlajanju austenita**, zato se pri spremembi strukture (iz austenita v martenzit) pojavi tudi **sprememba** (povečanje **volumna** - posledica tega pa je lahko tudi **zlom materiala** prei prehitrem ohlajanju).

Pri počasnem ohlajanju bi nastajal perlit, s podhlditvijo austenita pa preprečimo "normalno" difuzijo ogljika in C atomi (crne kroglice) ostanejo prisilno raztopljeni v kristalni rešetki ferita:

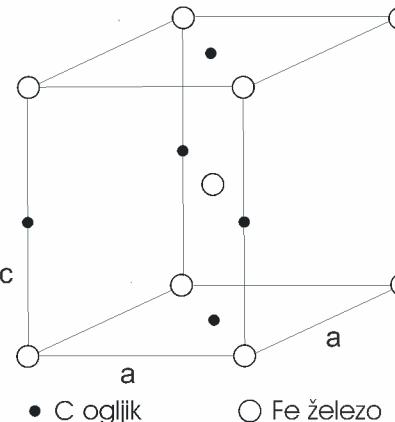

Namesto evtektoida (perlit) dobimo intersticijsko raztopino - martenzit ( $\sim 600$  HV). Vrinjeni atomi ogljika razrinejo rešetko, ki ni več kubična, temveč **tetragonalna** (iglice, ploščice). To povzroča notranje napetosti v kristalni rešetki, ki jih **zaznamo kot veliko povečanje trdote**. Trdota jekla je odvisna od količine C: od 375 HB pri 0,2% C do 760 HB pri 1,6% C. Jekla z manj kot 0,2% C niso primerne za kaljenje, ker je vpliv ogljika premajhen - ne dobimo dovolj podhlajenega austenita, iz katerega bi nastal martenzit.

Ker je  $\alpha$  železo **feromagnetno**, je tudi martenzit **magnetičen**.

Najmanjša hitrost hlajenja, pri kateri še nastane martenzit, je **kritična hitrost ohlajanja**. Nanjo vpliva prisotnost ogljika: če ga je več, bo martenzit nastajal tudi pri počasnejšem ohlajanju. Še močneje kot C vplivajo na hitrost ohlajanja Cr, Mo, V in W. Zato lahko legirana jekla pri kaljenju počasnejše ohlajamo.

Struktura je ime dobila po Nemcu **Martensu**.

Pri segrevanju martenzit prekristalizira in preide v finolamelarni perlit - struktura, ki bi ga dobilo jeklo pri počasnem ohlajanju. Prim. Perlit, Bainit, Toplotna obdelava, Kaljenje, TTT diagram.

**Martenzitna jekla** Jekla, ki imajo igličasto martenzitno strukturo tudi pri zelo počasnem ohlajanju. So izredno trda in krhka. Tudi s poznejšim

## Stran 4

žarjenjem ne dobimo mehkejšega stanja.

Ta jekla zelo **težko mehansko obdelujemo**, zato jih uporabljamo redko in za posebne namene.

**Marža** Zasluzek trgovca, razlika med prodajno in nabavno ceno blaga v trgovini:

- maloprodana ~: razlika med prodajno in veleprodajno ceno
- veleprodajna ~: razlika med veleprodajno in proizvodno ceno

**Masa** Količina snovi nekega telesa [kg].

**Maska podomrežja** Računalniki, ki so priključeni v **intronet**, lahko uporabijo privatno omrežje.

Ustvarjanju privatnega omrežja pravimo **podomreževanje** - tako dobimo mnogo IP naslovov.

Maska razdeli omrežje na podomrežja, zaradi varnosti in boljše učinkovitosti. Sin. **Subnet mask**.

Določanje podomrežne maske:

1. Določimo, na koliko podomrežij bo razdeljeno omrežje. Pretvorimo to število v dvojni obliko. Primer: potrebujemo 6 podomrežij, dvojniška vrednost števila 6 je 110.

2. Preštejemo število bitov. V našem primeru potrebujemo 3 bite za zapis števila 110.

3. Izračunamo desetiško obliko predzadnje številke v podomrežni maski. V našem primeru zapisemo za 3 bite 3 enice, torej 111. Nato dodaamo potrebno število ničel do okteta, torej 11100000 - desetiška vrednost je 224.

Sedaj samo še vpisemo podomrežno masko: 255.255.**224.0**

Črno označene številke so stalne, rdečo pa smo izračunali.

**Maskiranje - avtolicasrto** Postopek zaščite pred barvanjem / lakiranjem. Uporabljamo naslednje materiale:

- maskirni trak za zaščito pred barvo
- maskirni trak za gumijaste obrobe
- trakovi za linije (za maskiranje finih linij in detaljev)
- maskirna folija (ki se oprijema vozila)
- mehki penasti maskirni trak, da se izognemo nastanku ostrih robov

Za optimalno uporabo maskirnega traku (krep traku) uporabljamo trakove različnih širin.

**Masna koncentracija** Glej Koncentracija.

**Masni delež** Pojasnilo pod gesлом koncentracija.

**Masni pretok** Masa fluida, ki steče v časovni enoti skozi izbran presek. Oznaka je  $q_m$  ali  $Q_m$ , merska enota je [kg/s], tudi [kg/h] itd.:

$$q_m = m/t = \rho \cdot A \cdot v = \rho \cdot q_v$$

$m$  ... masa fluida [kg]

$t$  ... čas [s]

$A$  ... presek, skozi katerega se pretaka fluid [m<sup>2</sup>]

$v$  ... hitrost pretoka fluida [m/s]

$\rho$  ... gostota fluida [kg/m<sup>3</sup>]

$q_v$  ... volumski pretok [m<sup>3</sup>/s]

Glej Kontinuitetna enačba. Prim. Volumski pretok.

**Masno število** Celo število: seštevek nukleonov (protonov in nevronov) v atomskem jedru. Merska enota je atomska masna enota (ame) in je običajno ne pripisemo.

Različni atomi istega elementa se razlikujejo po masnem številu. Oznako za masno število konkretnih atomov zapišemo kot indeks na levo zgorajno stran kemिकoga simbola za element, ki mu jedro pripada, npr.  ${}^4\text{He}$ ,  ${}^{232}\text{U}$ ,  ${}^{235}\text{U}$  itd.

Masno število je osnova za **določanje molske masse snovi**. V splošnih izračunih izberemo kar na celo število zaokroženo relativno atomsko maso iz periodnega sistema elementov.

**Masovna proizvodnja** Glej Proizvodnja.

**Masti** Trdne (poltrdne) maščobe. Del.:

- trdne **naravne maščobe** (glej Maščobe)
- mazivne masti (poltrdna maščobna maziva)

Protikorozisko zaščito z mastmi glej pod gesлом Zaščita z olji in mastmi.

**Maščobe** Kemijsko: mešani triacylglyceroli (po starem trigliceridi), **estri glicerola z maščobnimi kislinsami**. V vodi netopne snovi, od katerih se nekaterе uporabljajo v prehrani, druge pa v tehniki.

Agregatno stanje **naravnih maščob** je odvisno od deleža zaestrenih nenasičenih maščobnih kislin:

- **tekoče maščobe** (olja) vsebujejo nenasičene maščobne kisline z eno, dvemi, tremi ali štirimi dvojnimi vezmi,

- **trdne naravne** maščobe imajo zaestrene le nasičene maščobne kisline, gostota 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Mazalne (mazivne) masti** pa so sestavljene iz **olj** (mineralnih ali sintetičnih) in **zgoščevalcev**.

Razl. Lipidi.

**Maščobne kisline** So podskupina karboksilnih kislin. V svoji molekuli imajo vsaj štiri ogljikove atome, obenem pa vsebujejo samo eno -COOH skupino. V zaestreni obliki so sestavni deli rastlinskih in živalskih maščob (masti in olj), tako so tudi dobile svoje ime.

**Mat** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (matt), kar pomeni moten, brez leska.

**Material** Snov, tvarina. Glej Gradivo.

**Materiali za brušenje, poliranje in peskanje**

Za **brušenje** uporabljamo naravne in umetno pridobljene materiale, ki jih vežemo s pomočjo različnih veziv v brusne plošče in kamne (sintranje). Brusne plošče iz **silicijevega karbida** SiC rabijo v glavnem za brušenje SL, karbidnih trdin in raznih trdih materialov. **Elektrokorund** Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> pa uporabljamo za brušenje jekla, jeklene litine in temprane litine. Pogosto se uporablja tudi **borov nitrid** in **diamond**. Naravna sredstva so kremen, smirk in naravnvi korund.

**Paste** za brušenje, lepanje in poliranje so iz zelo drobnih zrn brusilnih materialov, pomešanih z oljem, petrolejem, raznimi mastmi in voski.

Za **peskanje** uporabljamo kremenčev pesek, elektrokorund, bakrovo žlindro, jeklene kroglice, sodo, steklene kroglice, plastični granulat ...

Prim. Odrezavanje - materiali za rezilna orodja.

**Matica** Obroč z notranjim navojem, sestavni del vijačne zveze. **Vrste:** **šestrobe**, **štirirobe**, **kronske**, **zapre**, **kilate**, **narebričene**, **cevne**, **razporne** ~ (ki se ob privijanju razširijo), **privarilne** (bradavičasto privarjene na tanko pločevino), **vtisne** (ki se vtisnejo v pločevino, glej geslo Slepne matice), **stavne** matice (ki se vstavijo npr. v plastiko), matica **v kletki** (ima vpenjalna krilca z notranjimi navoji, ki se nastavijo na predhodno narejeno luknjo v tanki pločevini).


Pri izbiri materiala za matico se ravnamo po načelu, da naj bo **matica iz slabšega materiala kot vijak** - pri preveliki sili naj se **najprej poškoduje matica**, ki je cenejša od vijaka in jo običajno tudi laže zamenjamo.

Trdnostni razred jekla za matice označujemo z enim številom, ki je zelo podobno oznaki za vijake:  $X \dots R_m / 100$   $R_m$  je natezna trdnost [MPa]

Maticam z omejeno nosilnostjo dodamo še število 0. Standardizirana sta trdnostna razreda 04 in 05. To pomeni, da lahko pride do posnetja navoja matic, preden je dosežena nominalna natezna trdnost matice.

Matice brez točno določene nosilnosti označujemo s številko in črko H, npr. 11H. Številka pri tem pomeni 1/10 trdote gradiva po Vickersu.

**Matična plošča** Osnovno tiskano vezje v osebnem računalniku, ang. motherboard, mainboard. Nanjo priključimo ostale sestavine: procesor, branilno pisalno pomnilnik (RAM), razširilvene kartice (npr.: grafična) in zunanj pomnilnik. Vsebuje tudi priključke za mnoge **vmesnike**: za miško, tipkovnico, USB, tiskalnik itd. Pomembnejše vrste razširilvenih vmesnikov (**razširilvena reža**, **slot**) so AGP, PCI, PCIe - PCI Express, IDE, FDD, LAN, SCI, PS/2, AC97, USB, LPT itd. Prim. Hardware.

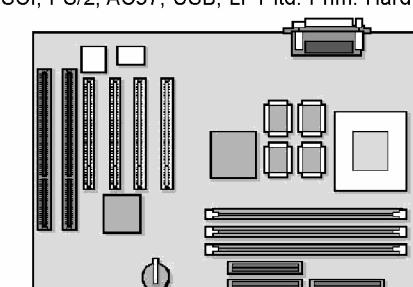

**Matična številka** Številka, ki služi za statistiko,

za poslovni register, za razvrščanje podjetij po dejavnostih in za ugotavljanje glavne dejavnosti. Matično številko ima vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo - **razen fizične osebe**, ki opravlja dejavnost, za katero **ne obstaja registrski organ** - glej geslo Fizična oseba. Primera fizične osebe, ki nima matične številke, ima samo EMŠO: **samozaložnik** (je samo majhen delček dejavnosti, ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrsti v skupino 58.110 Izdajanje knjig), **inovator**.

**Matični navojnik** Orodje, glej geslo Vrezovanje navojev - ročno.

**Matirati** Razbrzdati, hrapaviti - narediti nekaj medlo, motno, odvzeti lesk. Npr. ~ kovino, les, pohištvo.

Matirano steklo je steklo s hrapavo površino, ki omogoča bolj enakomerno razprševanje svetlobe.

Matiranje je pogosto opravilo pri ličarskih delih:

- za matiranje novih delov uporabljamo **brusno mrežico**
- **matirna pasta** se uporablja za **pripravo površin pred lakiranjem** - površino obrusi, očisti, popolnoma razmesti in ne pušča globokih risov; mehansko in kemično odstrani voske ter silikone, tudi lakirno meglo in trdrovatne madeže; nanašamo jo ročno ali strojno, moko ali suho

**Matrixa** Mirujoč del orodja za kovanje, stiskanje, upogibanje, vlečenje ali štancanje. V matrixo **segata** premični del orodja: **pestič ali patrica**.



Izraz izhaja iz lat. *mater* - mati.

Priprava za serijsko proizvodnjo, v katero je vrezana ali izdolbena **NEGATIVNA oblika** izdelka.

**Negativna oblika pomeni**, da ima matrixa:

- izbokline, kjer bo imel izdelek vbokline
- vbokline, kjer bo imel izdelek izbokline
- praznine, kjer bo material izdelka
- material na mestih, kjer ima izdelek praznine

Matrixa pri globokem vleku:

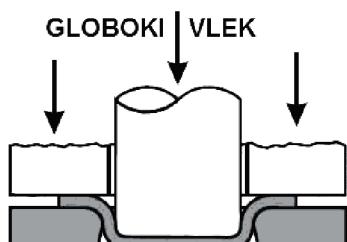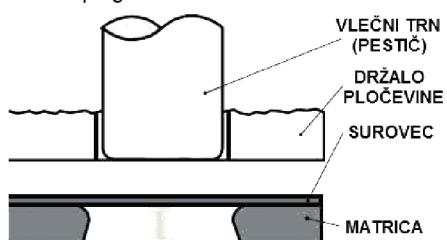

Upogibna matrixa je **utop** oz. **upogibna prizma**:



Matrixa **pri vlečenju** je **votla matrixa**, **vlečna matrixa** ali **votlica**, glej risbo pri geslu Vlečenje. Pri vseh vrstah **rezanja** pa matrice imenujemo **rezilna plošča** - glej risbo pod geslom Orodja za plastično preoblikovanje. Prim. Pestič, Patrica.

**Mavec** Glej Sadra.

**Mazalka** Priprava za mazanje, ki se praviloma montira pri ležaju. Glej risbo pod geslom Mazanje drsnih ležajev.


**Mazalna karta** Dokument proizvajalca stroja, ki vsebuje osnovne podatke o stroju z vsemi mazalnimi mesti, količino olja (maziva) in režim mazanja. Moramo ga doseglečno spoštovali. Prim. Vzdrževanje (dokumentacija).

**Mazanje** Glej geslo Mazivo.


**Mazanje drsnih ležajev** Vrste mazanja:

#### a) Mazanje z oljem


- **ročno** mazanje s pripomočki:

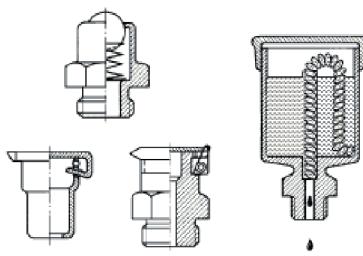


- **potapljalno** mazanje

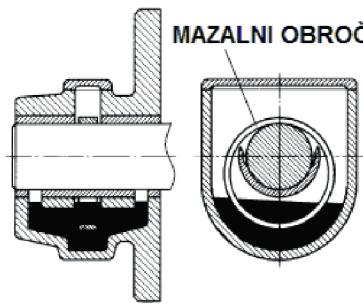

- **obtočno** mazanje

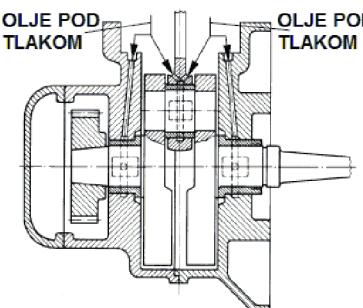


#### b) Mazanje z mastjo

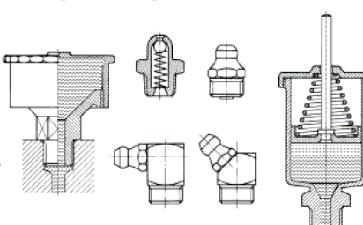


V sredini risbe vidimo mazalke (nepravilno: nigli) ter njihovo delovanje s kroglico in vzmetjo. Desna risba prikazuje tlačilko, ki tlači mast do mazalke. Na lev strani je rešitev z rezervoarkom za mast.

Primer ročne tlačilke za mast:

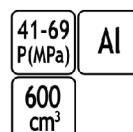


#### c) Mazanje s trdimi mazivi

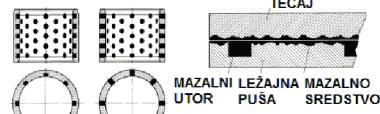


**Mazanje katalnih ležajev** Vrste mazanja:

#### a) Mazanje z oljem

- Mazanje v **oljni kopeli**

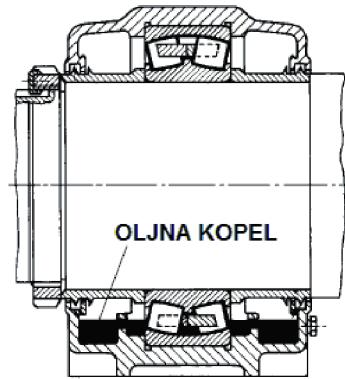

- **obtočno** mazanje

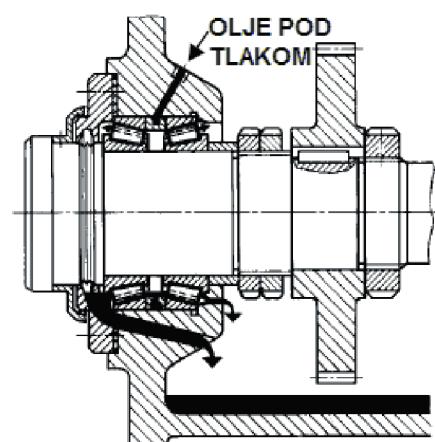

- mazanje z oljno meglo

**b) Mazanje z mazivnimi mastmi**, ki so iz mineralnih in sintetičnih olj, zgoščena z določenimi mili.

**Mazivne masti** Trdne maščobe, ki so sestavljene iz **olj** (mineralnih ali sintetičnih) in **zgoščevalnih sredstev** oz. **polnil** (npr. litijevo milo), s katerimi dosežemo zahtevano konsistenco masti.

Mazalne masti **uporabljamo** povsod tam, kjer:

1. Obstajajo problemi s tesnenjem.
2. Obstaja potreba po enkratnem mazanju za celotno življenjsko dobo stroja.

Slaba stran mazalnih masti je, da **nase veže nečistoče iz okolja** (prah, pesek itd.), ki se lahko nato vrnejo med drsne površine in jih poškodujejo.

Pri mazalnih masteh je pomemben podatek **penetracijsko število**, ki označuje **mehkost** masti.

**Penetracijsko število** merimo s posebnim stožcem, ki pod vplivom znane obremenitve prodira v mast. Pri mehkejših masteh je prodiranje seveda globje. Da bi se čim bolj približali pogoju v praktiki, vzorec pred merjenjem penetracije pregnetemo.

Globino podajamo v 1/10 mm. V strojogradnji običajno uporabljamo masti s penetracijo 265-2951/10 mm.

Mazivnim mastem podobne lastnosti in uporabo imajo vazelinii (ki pa niso masti).

**Mazivo** Sredstvo, ki se vnaša med drsne površine zato:

- da bi se **zmanjšal koeficient trenja**,
- da bi se **zmanjšala obraba** strojnih delov (npr. ker mazivo odvaja topoto z mesta mazanja),
- da bi **podaljšali življenjsko dobo** strojnih delov (ker mazivo preprečuje rjavenje, korozijo itd)
- da bi **zmanjšali glasnost** stroja ali naprave.

Glede na **AGREGATNO STANJE** poznamo:

1. **Plinasta** maziva, npr. komprimiran zrak (zračna blazina).
2. **Tekoča** maziva - mazivna **olja** (baza + aditivi).
3. **Poltrdna** maziva: **mazivne masti** in **vazelini**.

Poletna maziva uporabljamo:

- za nizko obremenjene drsne ležaje
- za ležaje, ki obratujejo v pršnem okolju
- kjer obstajajo problemi s tesnenjem
- kjer je zahtevana vodoodpornost (Li-mast)
- pri nižjih hitrostih, pod 2 m/s
- kjer so potrebe po enkratnem mazanju za celotno življenjsko dobo stroja

**4. Trdna**, najpogosteje praškasta maziva: grafit, smukec, teflon (PTFE - politetrafluoroeten), svinec Pb, molibdenov disulfid ( $\text{MoS}_2$ ), volframov disulfid ( $\text{WS}_2$ ). Trdna maziva uporabljamo:

- pri nizkih drsnih hitrostih
- pri visokih površinskih tlakih
- pri visokih temperaturah
- kadar je mazanje z ostalimi vrstami maziv neuspešno

Pri **IZBIRI MAZIVA** je treba upoštevati predvsem:

- tlak med drsnima površinama
- temperaturo okolja, ki vpliva na viskoznost olja

- hitrost gibanja (večje trenje je pri večjih hitrostih)

Prim. Tribologija, Viskoznost, Mazivne masti, Olja.

**Mazut** Težko kurilno olje, ostanek iz predelovalnega procesa surove nafte, ki se uporablja kot gorivo v termoelektrarnah, industriji, za pogon ladij itd. Glede na viskoznost in plamenišče se v porabi loči na lahko, srednje in zelo težko (bunker gorivo) kurilno olje. Glede na vsebnost žvepla se loči na kurilno olje (mazut) z nizko (manj kot 1 %) in z visoko vsebnostjo žvepla (več kot 1 %).


**Mbps** Enota za hitrost prenosa podatkov v omrežju - milijon bitov na sekundo, kar je 0,125 MB/s (megabイトov na sekundo). Prim. Download

**Pozor:** Mbps se pogosto zapiše tudi kot Mb/s! Bodimo pozorni, da ne zamenjamo z MB/s!


**Mc Phersonova vzmetna noga** Moderna posamična obesa, ki se uporablja na prednjih in zadnjih osi za pogonske, nepogonske in krmilne preme. Sestavljena je iz:

- **vzmetne noge** (blažilnik + vzmet), ki povezuje premnik s karoserijo
- **trikotnega prečnega vodila** na spodnji strani


Mc Phersonovo vzmetno nogo odlikuje enostavnost, zavzemata malo prostora, volan pa se zlahko to vrti. Osnovni sestav izgleda tako:

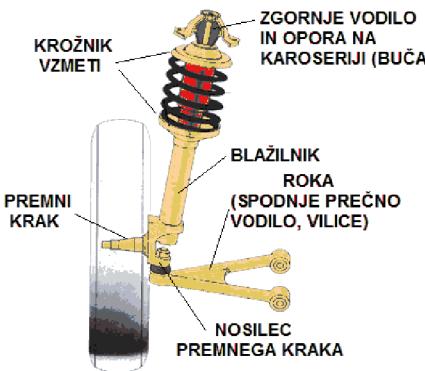

Krmiljena izvedba:

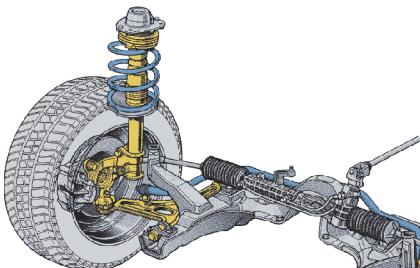

Pogonska izvedba:

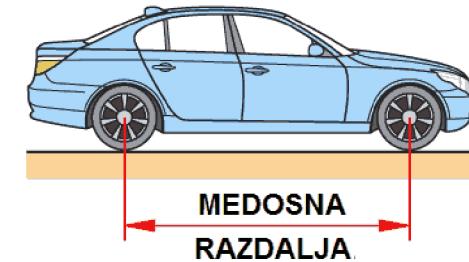

**MCU** Glej Mikrokrmilnik.

**MDF** Ang. Medium Density Fiberboard, kar pomeni srednje goste vlaknene plošče, sin. **media-pan**. To je kompozitni material iz lesnih vlaken.

MDF nastaja iz drobnih delčkov lesa (iver), ki se najprej namakajo, operejo in v bojlerju skuhajo s paro pod tlakom 10 bar. V razvlaknjevalniku se delčki pod visokim tlakom pretvorijo v vlakna različnih dolžin. V pihalni liniji se vlakna pomešajo z lepilom, ki je običajno UF. Nato se v šušilniku vlakna posušijo na vlažnost 10-15%, v ciklonih pa se ločijo po kvaliteti (MDF, HDF). Na neskončni tlačni liniji se vlakna pri 240°C stisnejo na 1/40 svoje debeline. Nato se odrežejo in 2-3 dni hladijo.

Gostota 0,6 - 1,05 kg/dm<sup>3</sup>, upogibna trdnost ~ 40 N/mm<sup>2</sup>, strižna trdnost ~ 0,7 N/mm<sup>2</sup>. MDF je dovolj kvaliteten, da ga je možno neposredno laktati ali lepititi z laminatnimi ploščami (ultrapasom). Uporaba: pohištvo, v obdelani obliki tudi za kopališko pohištvo. Prim. HDF.

**Med** Zlitina **bakra s cinkom**. Običajno je bakra nad 65%, za medi z več kot 80% Cu pa se uporablja izraz **tombak**. Večji kot je delež cinka, nižje je tališče (okoli 900 - 1045°C), zmanjša pa se električna prevodnost in zmožnost preoblikovanja. Sin. medenina.

**Uporaba:** za grla žarnic, vijke, kovice, tulce za naboj, vodovodne pipe, ventile, okrasne predmete itd.

Glede na način predelave delimo medi na:

### 1. Medi za litje

a) **Navadna med za litje** vsebuje 60-64% Cu, 1-3%

Pb, ostalo je cink. Svinec je netopen in se zato vključi v strukturo v obliki kroglic - ti tukti izboljšajo obdelavnost. Te medi imajo srednjo trdnost, dobro se dajo obdelovati in so obstojne proti koroziji. Uporabljamo jih v **elektrotehniki**, za vse vrste **armatur**, različnih **okovij**, za razne **profile** itd.

b) **Specjalne medi za litje** imajo 57-60% Cu in poleg cinka še Ni, Mn in Al. Dodatki tvorijo trdno raztopino, zvečajo trdnost (300-600 N/mm<sup>2</sup>) in koroziski odpornost. Uporaba: za dele strojev, naprav in armatur, ki so izpostavljeni večjim mehanskim in koroziskim obremenitvam (visokotlačne armature, ladijski vijaki itd.).

### 2. Medi za gnetenje

a) **Navadna med za gnetenje** vsebuje 58-90% Cu, drugo je cink. Predelujemo jih s stiskanjem, valjanjem, kovanjem in vlečenjem v pločevino, trakove in cevi. Polizdelke nato s hladnim gnetenjem (globoko vlečenje itd.) predelamo v končne izdelke. Odlikuje jih dobra trdnost, obstojnost proti koroziji in odlična obdelavnost. Npr. Cu72Zn (najbolj gnetljiva), rdeči tombak Cu90Zn, rumeni tombak Cu72Zn.

b) **Specialna med za gnetenje** je dolegirana z Ni, Mn, Fe, Al, Sn itd. Leg. elementi zvečajo natezno trdnost in odpornost proti koroziji. Uporabljamo jih za naprave z višjimi obremenitvami, npr. za **rotorje**, **polže**, **črpalki**, **zobnike**, **vzmeti**, **cevi**, **telesa kondenzatorjev**, **prenosnikov** toplotne itd.

Prim. Bron, Monel.

**Medenina** Glej Med.

**Mediapan** Glej MDF, HDF.

**Medosna razdalja** Razdalja med središčema sprednjih in zadnjih koles:

**Meh** Priprava, ki deluje ob stiskanju in razteganju, npr.: kovaški meh (za pospeševanje gorenja), meh pri harmoniki, meh pri pnevmatskih vzmeteh (pnevmatsko vzmetenje) itd.

**Mehanično aktiviranje** Aktiviranje, ki ga z **direktnim fizičnim stikom** povzroči **proces**, ki ga krmitimo ali reguliramo. Sin. mehansko aktiviranje. Druga možnost kontaktnega aktiviranja: fizično aktiviranje.

Če pa imamo v mislih tudi brezdotično aktiviranje, uporabljamo izraz **procesno aktiviranje**.

Prim. Končno stikalo, Končno stikalo - električno.

### Mehanika

1. Del fizike. Veda o **gibanju in mirovanju** teles ter o **silah**, ki to povzročajo. Del.: **statika** in **dinamika** (kinetika, kinematika). Prim. Trdnost.

2. **Notranja sestava strojev**. Sin. mehanizem.

3. **Znanost o strojih**, pripravah / napravah.

**Mehanika fluidov** Veja fizike, ki proučuje zakone ravnotežja in pretoka fluidov. Zajema **hidrostatiko** in **hidrodinamiko**.

**Mehanizem** **Skupina nepomično in pomično povezanih tel** (delov, členov) za izvajanje **želenega gibanja** (gibanje - kinematika). Deli (členi) so med seboj tako povezani, da **gibanje enega povzroča gibanje drugih delov**. Npr. prijelamo.


Običajno je mehanizem namenjen **spremembi smeri gibanja**, npr.:

- vrtenja v nihanju ali premo gibanje,

• enakomernega gibanja v neenakomerno ali prekinjeno gibanje itd.

Če mehanizem prenaša obremenitev od izvora moči do odpora, ki ga premaguje, govorimo o **stroju**. Razlikuj gonilo.

Mehanizem sestoji iz **temelja** (ki miruje), **členov** (ročica, nihalka, zobato kolo itd.), **zgibov** in **sprege**:

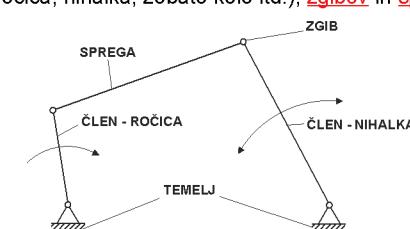

### DELITEV MEHANIZMOV:

1. Delitev mehanizmov **po namenu**:

a) Pri **prenosnih mehanizmih** se gibanje prenaša glede na prenosno funkcijo, ki pomeni zvezo med gonilnim in gnanim členom.

b) **Vodenici mehanizmi**: en člen je voden tako, da se giblje po določeni poti.

2. Glede na **možnost naravnovanja gibanja** so **stopenjski** in **brezstopenjsko nastavljeni**.

3. Po **vrstah gibanja členov** v prostoru ločimo:

a) **Linearne**, ki se uporablja za zagotavljanje linjskega pomika med dvema elementoma.

b) **Ravninske**, pri katerih vse točke gibajočega mehanizma opisujejo ravninske krivulje v prostoru. Ravnine različnih krivulj gibanja so med seboj vzporedne.

c) **Sferične**, pri katerih se točke gibajočega mehanizma gibljejo po krogelni površini.


d) **Prostorske**, pri katerih ni nobenih omejitev glede gibanja njihovih elementov.

4. Po **karakterističnih sestavnih delih** ločimo:


a) **Ročične** mehanizme - zgoraj vidimo štirizgibni ročični mehanizem. Obstajajo tudi izvedbe z izsrednikom, s kolenasto gredjo itd.

b) **Kriviljne** in **kulisne** mehanizme




čim bolj odmaknjena. Tako smo si pripravili osnovno za merjenje vseh ostalih točk.

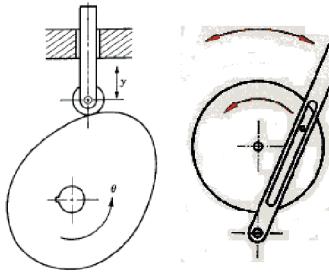

c) **Zaporne, zaskočne, pritrilne, zaustavne** (zaustavi - čakaj, zaustavi - vrni, zaustavi - naprej, mehanizem z malteškim križem), **pozlicjske** in **koračne** mehanizme (risba: štirizgibni mehanizem za pogon filma)

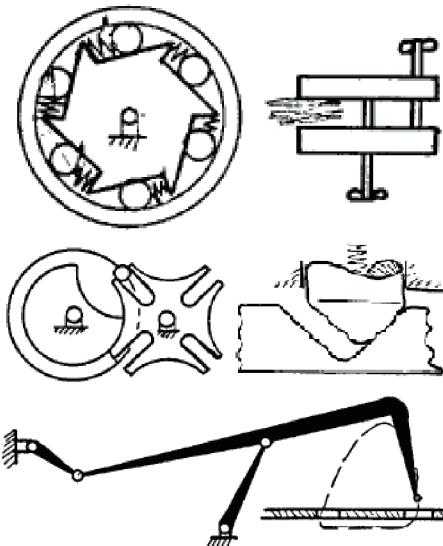

d) **Vijačne** mehanizme, m. za fino nastavljanje

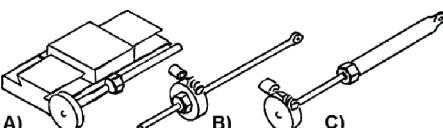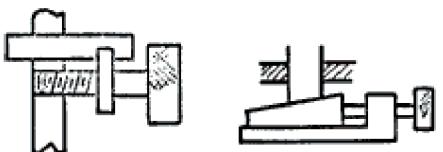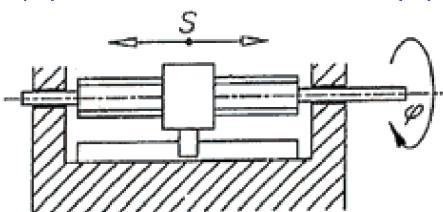

A - vijačni mehanizem

B - vijačni mehanizem z nepomičnim vijakom

C - vijačni mehanizem z nepomično matico

e) **Kolesne** mehanizme - zobniški in torni

f) **Mehanizme z nateznim sprežnim členom** - sprega je lahko jermen, trak, jeklena vrv ali veriga.


g) **Mehanizme s tlačnim sprežnim členom** - to so hidravlični ali pnevmatski mehanizmi, sprega je olje ali plin.

5. **Ostale izvedbe** mehanizmov: **preklopni, intervalni** (npr. meh. z malteškim križem), **oscilacijski, izmenični, reverzibilni, skloplni, vezni, drsni, čakajoči, omahovalni, impulzni**, mehanizmi za **tvorjenje krivuljnih poti**, za **spremembo hitrosti, transportni, funkcionalni, računski, roboti** itd.

**Mehanska obdelava** Glej Tehnologija obdelave.

**Mehanska tehnologija** Glej Tehnologija.

**Mehanski merilni sistem za karoserijo** Poškodovano vozilo pritrdimo na ravnalno mizo s karoserijskimi prižemami. Nato se pod mizo potisne in naravna merilni most. Na vozilu izberemo **tri nepoškodovana mesta** - dve točki naj ležita vzporedno z vzdolžno osjo vozila, tretja pa naj bo od te osi

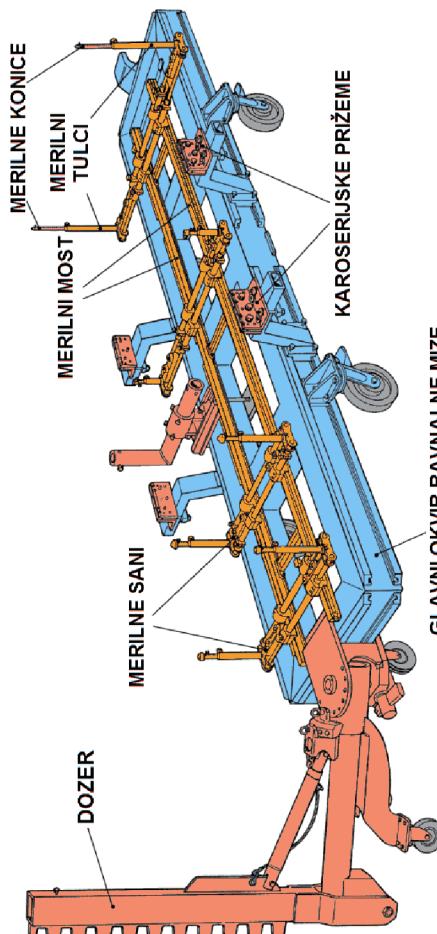

Na prikazanem sistemu lahko merimo, ravnamo ali varimo. Vendar, merilne naprave otežujejo pristop ravnalnim orodjem, brizgajuča talina pri varjenju pa lahko poškoduje merilno napravo.

**Mehanski preizkusi** Načini preizkušanja gradiv, s katerimi določamo mehanske lastnosti, npr.:

- **natezna, tlačna in upogibna (statična) trdnost** - natezni, tlačni in upogibni preizkus
- **udarna žilavost, trajna trdnost** - dinamični mehanski preizkusi
- **trdota** - preizkušanje trdote (geslo: trdota)
- odkrivanje **razpok**, ocenjevanje **kvalitete materiala** - neporušitvene metode preizkušanja (geslo: **defektoskopija**)

Preizkuse lahko izvedemo pri normalni temperaturi ali pa pri nizkih in visokih temperaturah. Po času preizkušanja so mehanski preizkusi kratkon dolgotrajni.

**Mehanski sistem** Glej Sistem.

**Mehansko aktiviranje** → Mehanično aktiviranje.

**Mehansko končno stikalo** Glej Končno stikalo - mehansko.

**Mehatronika** Veda, ki združuje znanja s področij **mehanike, elektronike in informatike**:

a) Pri **končnih izdelkih**. Večina modernih izdelkov je izključno mehatronskih: vsebujejo mehanske komponente, elektronske komponente in tudi računalnike. Brž ko odstranimo eno od omenjenih komponent, tedaj naprava (ročna ura, telefon, avtomobil itd), stroj ali proces obmiruje.

b) Pri **kadrilih**. Prevladuje filozofija, naj celoten proces v določenih primerih obvladuje en sam človek, ki ima dovolj pravih znanj na določeni stopnji zahtevnosti.

c) V **izobraževalnem procesu**, ki se mora prilagoditi potrebam moderne industrije.

Sprva je bila mehatronika področje, ki je združevalo le mehanske in elektronske sisteme (elektromehanika, strojni električarji).

**Mehatronski sistem** Stroji ali naprave, ki vsebujejo mehanske sestavne dele, elektronske sestavne dele in/ali računalnike.

**Mehčalec** Različna sredstva za mehčanje se uporabljajo na zelo različnih področjih, npr.:

1. Zmanjšujejo trdoto **vode** - vodni mehčalci.

2. Mehčajo **tkanine** - mehčalci za perilo.

3. Zmehčajo **hrano**.


4. V fazi predelave zmehčajo **umetne mase** - zmanjšujejo gostoto, povečujejo elastičnost, izboljšujejo predelovalne lastnosti itd.

5. Zmehčajo **lake in barvne premaze** - z mehčalci npr. **povečamo elastičnost** lakov za kovine in jih nato uporabimo za lakiranje umetnih mas.

**Mehko spajkanje v elektroniki** Pribor:

- spajkalnik,
- spajka,
- stojalo za spajkalnik,
- čistilna gobica ali vlažen papir,
- pinceta in ploščate klešče (za odvajanje toplote od občutljivih elektronskih delov)
- sesalka (pumpica) za odstranjevanje spajke
- smola za spajkanje (paste ne uporabljamo, ker vsebuje kislino)

**Mehurčasta folija** Praviloma se izdeluje iz PE.

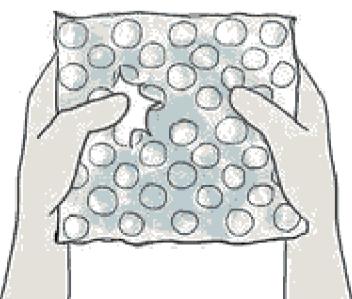

Najprej se izdelata dve foliji, ki pri pri povisani temperaturi potujeta na valje. Prva folija potuje na gladek valj, druga pa na valj z luknjicami. Na položaju, kjer so luknjice, je podtlak (vakuum), ki vroči folijo potegne vase in na ta način ustvari mehurček. Takoj v naslednji fazi pa oba valja stisneta obe foliji, ju na ta način zlepita (kaširata) in tako nastane mehurčasta folija. Prim. Blistering.

**Meja eksplozivnosti** Minimalna koncentracija hlapov vnetljivih tekočin in prahu v zraku, pri kateri pod določenimi pogoji zmes lahko povzroči eksplozijo. Običajno se izraža v vol %, npr. alkohol 3,5 - 15 vol %. Prim. EG.

**Meja elastičnosti** Napetost, do katere sega področje elastičnih deformacij. Nekdanja oznaka  $\sigma_e$ , aktualna oznaka  $R_{p0,01}$  - napetost tečenja pri plastičnem (nelinearnem) raztezku 0,01%. Prim. Natezni preizkus, Meja tečenja.


**Meja plastičnosti** Napetost, nad katero se material začne znatno plastično raztezati. Nekoč se je označevala z oznako  $\sigma_t$ , novejša oznaka pa je:

- pri materialih z izrazito mejo tečenja:  $R_{eH}$ ,  $R_{eL}$
- pri materialih z zveznim raztezanjem:  $R_{p0,2}$  - dogovorna napetost tečenja pri plastičnem (nelinearnem) raztezku 0,2%

Prim. Natezni preizkus, Meja tečenja.

**Meja tečenja** Napetost, ki pomeni začetek trajne deformacije. Tečenje (strojniško): spremembu oblike materiala, brez naraščanja napetosti. Oznaka:

1. Pri materialih z izrazito mejo tečenja (mehka jekla) določimo napetost naravnega tečenja  $R_e$ , zgornjo  $R_{eH}$  in spodnjo napetost tečenja  $R_{eL}$ .
2. Pri materialih z zveznim raztezanjem določimo dogovorno napetost tečenja  $R_p$  pri trajnem (plastičnem) raztezku  $\epsilon = x\%$ , npr.:
  - meja elastičnosti  $R_{p0,01}$ ,  $\epsilon = 0,01\%$ ,
  - meja plastičnosti  $R_{p0,2}$ ,  $\epsilon = 0,2\%$ ,
  - $R_{p1}$  ( $\epsilon = 1\%$ ).

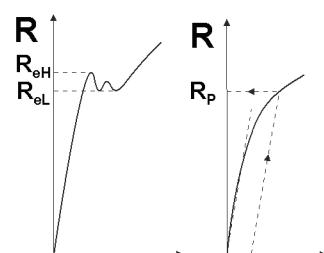

Prim. Natezni preizkus.

**Mejna mera** Največja oz. najmanjša dovoljena

mera za določeno dimenzijsko. Prim. Toleranca.

**Mejni signalnik** Signalnik, ki odda signal takrat, ko merjena veličina preseže mejno vrednost. Mejni signalniki jih imenujemo zato, ker jih **ponavadi uporabljamo za zaznavanje** natanko določenega **končnega položaja**.

Za mejni signalnik najpogosteje uporabljamo menjalni kontakt. Način aktiviranja pa je lahko:

- **mehanični**: mejni signalnik z drsečim ali sprožilnim kontaktom, tlačno stikalo itd. ali
- **brezdotični**:reedov kontakt, induktivni (kapacitvni), optični mejni signalnik,

Prim. Končno stikalo, Senzor.

**Mejni ventil** Glej Končno stikalo.

**Mejno stikalo** Glej geslo Končno stikalo. Sin. pozicjsko stikalo, mehansko končno stikalo.

**Melamin**  $C_3N_3(NH_2)_3$ , brezbarven kristaliničen prašek. V vroči vodi se dobro topi, pri segrevanju sublimira. Uporaba: za melaminske smole in plastične mase (duroplaste). Prim. MF - umetna smola.

**Meliran** Ki je iz raznobarvnih ali raznovrstnih vlaken, npr. ~a litina: ferit-perlitna siva litina.

**Membrana**

1. Na obod napeta tanka prožna ploščica ali tkivo, ki lahko niha ali prenaša tresljaje, kot npr. balon. Sin opna, diafragma (ang. diaphragm).




2. Tanka plast snovi, skozi katero lahko pronica plin, tekočina.

3. Tanka plast tkiva, ki kaj obdaja, povezuje. Sin. ovojnica, mrena.

**Membranski stiskalnica** → Termično oblikovanje.

**Membranski valj** Naprava, ki je sestavni del zračnih zavor. To je membranski enosmerni delovni valj NC, ki je pritrjen na prednjo premo:

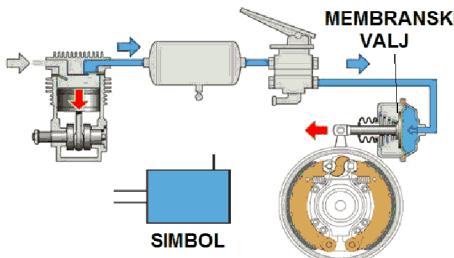

**MEMS** Okrajšava za mikro elektro-mehanične sisteme, ang. micro-electro-mechanical systems.

Prim. Žiro senzor.

**Memory effect** Glej Baterija.

**Menjalni kontakt** Glej Kontakt - simboli.

**Menjalni ventil** Objavljen bistabilni 3/2 ali 5/2 potni ventil, ki je namenjen za preklapljanje med vejamimi v taktni verigi - pri zahtevnejših pnevmatičnih koračnih krmiljih, ki smo jih načrtovali po kaskadni metodi. Glej Kaskadna metoda.

**Menjalnik** Gonilo, ki mu **lahko spremojamo prestavno razmerje**. Uporabljamo ga pri biciklih, avtomobilih, delovnih strojih itd. Prim. Predležje.

Zakaj je potreben menjalnik pri avtomobilu?

Povprečno velika avtomobilska kolesa se pri hitrosti 140 km/h vrtijo z vrtilno hitrostjo 1300 vrt/min, medtem ko avtomobilski motor z notr. zgorevanjem doseže največjo moč pri 5000 - 6000 vrt/min.

Za prilagajanje vrtilne hitrosti služita dve napravi:

- diferencial, ki ima prestavno razmerje  $i \approx 4$
- menjalnik, ki ima prestavno razmerje za prvo prestavo  $i \approx 3,5$ ; za drugo prestavo  $i \approx 2$ ; za tretjo prestavo  $i \approx 1,4$  in za četrtjo prestavo  $i \approx 1$

Skupine menjalnikov pri avtomobilih:

1. **Menjalniki z ročnim preklapljanjem**

2. **Avtomatični** (samodejni) **menjalniki**

**Menjalniki z ročnim preklapljanjem**

Glavni sklopi ročnega menjalnika so:

1. **Menjalni mehanizem**: od menjalne ročice do

zobniške objemke.


2. **Pogonska** (sklopna) **gred** s pogonskim zobnikom, ki je nerazstavljivo povezan na gred.

3. **Predležna gred** s predležnimi zobjniki, ki so nerazstavljivo povezani s predležno gredjo.


4. **Glavna** (odgonska) **gred** z zobjniki. Glavna gred se vrta skupaj z zobniško objemko.

Zobjniki glavne gredi v osnovnem položaju niso povezani z gredjo in se vrtojo v prazno. Lahko pa jih s pomikanjem zobniške objemke povežemo z gredjo.

Zobjniki na **pogonski** in **predležni** gredi so **fiksno pritrjeni**, na **odgonski gredi** pa se **vrtijo v prazno** - dokler jih ne vključimo v neko prestavo.

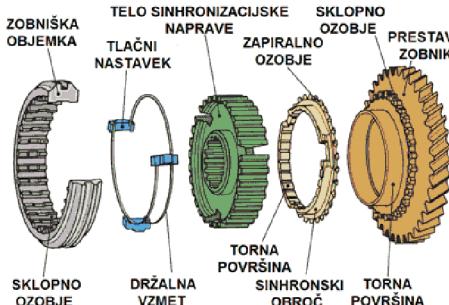

**Menjalno stikalo** Stikalo, ki vsebuje menjalni kontakt. Ima tri priključke, npr. 1, 2 in 4. Priključek 1 se lahko poveže s priključkom 2 ali 4 in tako omogoča preklop med dvema različnima tokokrogoma. Lahko se uporablja tudi kot navadno enopolo stikalo. Sin. preklopno stikalo. Prim. Stikalo, Kontakt. Simboli:

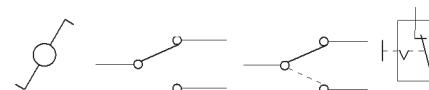

**Mera** Določena **količina neke veličine**. Mere na tehničkih risbah imenujemo tudi **kote**.

**Meridian** Poldnevnik. Za začetni (nulti) m. je določen greenwiški poldnevnik (Greenwich, Anglija), okrog katerega je začetna (nulta) časovna cona. Prim. Cona.


**Merilna kladica** Zelo natančno izdelana **ploščica**, običajno jeklena. Je najbolj natančno merilo, brez katerega si ne moremo zamisliti moderne merilne tehnike. Izdelamo jih z **lepanjem**.

Merilne kladice so namenjene predvsem za **nastavljanje** in **primerjanje drugih mer**. Običajno so pravokotne oz. prizmatične (vzporedne) oblike, lahko pa so tudi valjaste in kroglaste oblike.



Kladice lahko **sestavimo v skoraj poljubno mero**.

Njihova površina je tako ravna, da lahko očiščene sestavimo v en kos. Zaradi adhezijskih sil se **sprimejo** druga z drugo. Na ta način sestavljene merilne kladice imenujemo **ZLOG**. Ne smemo pa jih pustiti predolgo sestavljeni, ker se **hladne preveče** in jih potem težko razstavimo.

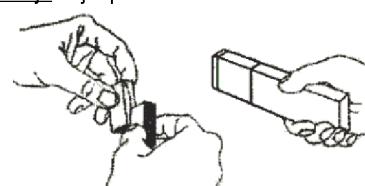

Da lahko z njimi sestavimo različne dolžine, organiziramo kladice v **garniture** oz. **STAVKE**. Stavki so urejeni po dekadnem sistemu, tako da:

- prvi vsebuje tisočinke (od 1,001 do 1,009 mm)
- drugi vsebuje stotinke (od 1,01 do 1,09 mm)
- tretji vsebuje desetinke (od 1,1 do 1,9 mm)
- četrti vsebuje enice (od 1 do 9 mm)
- peti vsebuje desetice (od 10 do 90 mm)


**Primeri uporabe** merilnih kladic:

- a) Kot **nastavno merilo** za uporabljeno merilno pravo, npr. pri **primerjalnih merilnikih** (merilne ure, minimetri itd.), tudi pri **nastavljivih zveznih kalibrih** (glej geslo Kalibri) itd.

b) Za **kontrolo točnosti**, npr. vijačnega, pomičnega merila, merilnih ur, minimetrov itd.

c) Za **nastavljanje orodij na obdelovalnih strojih**.

d) Za **merjenje in kontroliranje v delavnicih**. Potrebujemo posebej ravno podlago (npr. **zarisovalna miza**) in merilno orodje, ki zagotavlja dovolj natančno primerjava s predmetom (npr. **nožasto ravnilo**, **primerjalni merilnik**).

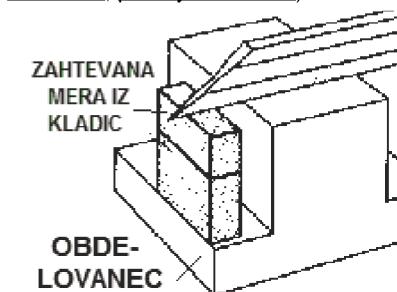

Kladice so običajno iz **jekla**, lahko pa tudi iz **karbidnih trdn** ali iz **stekla**. **Razteznostni koeficient** steklenih kladic je **25-krat manjši** od jeklenih, zato so tudi manj občutljive na temperaturne spremembe. Kadarkoli pa merimo s kladicami, lahko delamo le v prostoru, kjer je **predpisana temperatura**  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ . Da se ne segrevajo, jih pri natančnih merjenjih prijemi z **rokavicami** ali z lesenimi vilicami.

**Vzdrževanje merilnih kladic**: površina mora biti vedno **čista, gladka** in **bez prask**, zato jih brišemo z mehko krpo. Že majhne nečistoče močno povečajo natančnost in lahko naredijo meritev neuporabno. Merilne kladice so smejo biti izpostavljene **udarcem, obremenitvam** in **ne smejo biti magnetne** (da ne privlačijo delcev). Korozijo preprečimo z posebnimi **protikorozijskimi zaščitnimi olji** ali razpršili, ki ustvarijo zelo tanek zaščitni film.


Merilne kladice so različnih **kakovosti**. Od kakovosti je odvisna tudi njihova uporaba. Po DIN 861 poznamo skupine 0, I, II in III. Primerjava:

**Pri dolžini** **znaša natančnost**

I: 0,1 do 500 mm	0,2 do 2,7 $\mu\text{m}$
II: 0,1 do 500 mm	0,5 do 5,5 $\mu\text{m}$

**Merilna palica** Pripomoček za hitro in natančno odmerjanje posameznih komponent laka. Na vrhu palice je označeno razmerje, v katerem mešamo posamezne sestavine. Na spodnji risbi smo isto merilno palico uporabili dvakrat:

- za večjo količino, pri čemer polnilo (brezbarvni lak) nalijemo do višine 4
- za manjšo količino, pri čemer brezbarvni lak nalijemo le do višine, ki je označena s številko 2

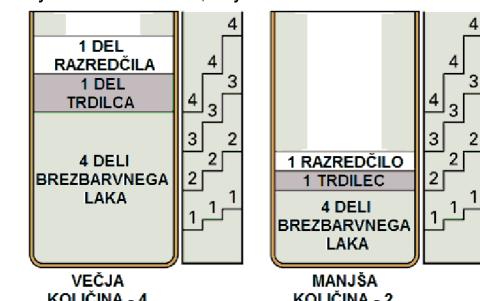

**Merilna ura** Glej Primerjalni merilniki.

**Merilni listek** Glej Špion.

**Merilni lonček** Pripomoček za hitro in natančno odmerjanje posameznih komponent laka. Kot pri merilni palici so tudi v merilnem lončku narisane črtice za različna razmerja. Ozake so običajno narisane tako, da jih lahko preberemo od znotraj:



Na nekaterih limerilnih lončkih se lahko oznake preberejo od zunaj.

**Merilni trak** Glej Tračno merilo.

**Merilni rezultat** Vrednost, ki jo določimo kot končni izsledek (izid) meritve. Lahko je enak eni sami izmerjeni vrednosti ali pa ga izračunamo iz več izmerjenih vrednosti. Najpogosteje se odločimo, da je merilni rezultat enak **povprečni vrednosti** vseh merilnih rezultatov:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

**Merilnik** Merilna priprava. **Merilnik pospeškov**: glej Akcelerometer. **Merilnik hitrosti zraka**: glej Pitotova cev, Ventourjeva cev.


**Merilnik debeline laka** Merilnik, ki samodejno zaznava kovino in nato na osnovi merjenja vrtičnega toka določi debelino laka.

**Merilno orodje** Orodje za opravljenje osnovnih tehničkih meritev v strojništvu, podrobneje glej geslo Merjenje. Merilne naprave oziroma merilni instrumenti pa lahko merijo tudi druge (električne in neelektrične) veličine.


**Merilno šestilo** Merilna priprava, ki:

- izmeri notranje ali zunanje mere, lahko pa le
- prenaša zunanje ali notranje mere (posredno merjenje)

Na spodnjem risbi je prikazano **posredno merjenje** zunanjega premora cevi (B in C), na podoben način pa bi lahko merili tudi notranji premer (A):

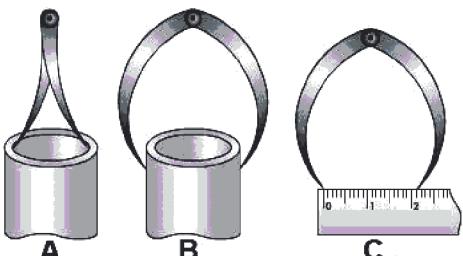

Poznamo veliko različnih oblik merilnih šestil: objemno, notranje, koničasto itd.


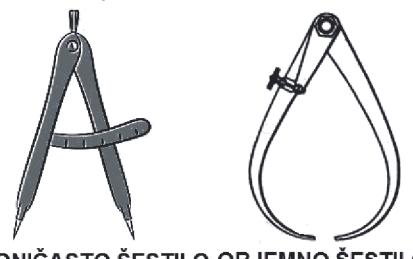


KONIČASTO ŠESTILO OBJEMNO ŠESTILO



MERILNO ŠESTILO NOTRANJE ŠESTILO

Primeri uporabe:

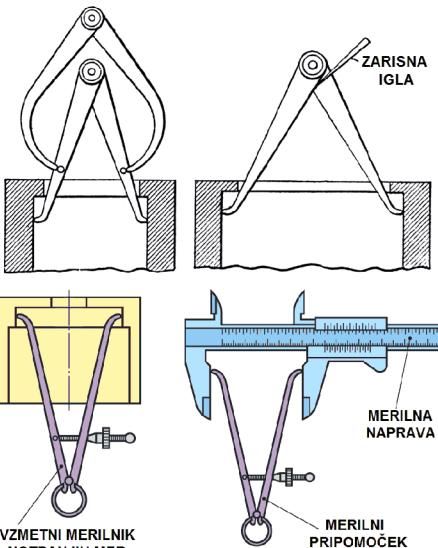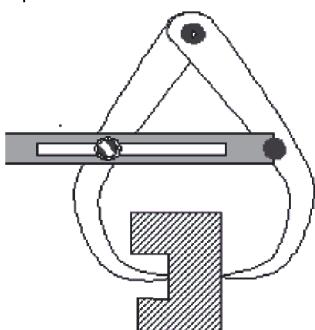

Posredno merjenje notranjih premerov


**Merilo** Razmerje med **narisano** in **dejansko** mero predmeta. Merilo označimo s črko **M**, ki ji sledi **narisana mera** (velikost na risbi)  $L_R$ , **dvočipove** in nato **naravna** (dejanska) **velikost**  $L_D$ :

$$M = L_R : L_D$$

Zaradi lažjega razumevanja označimo eno od obeh mer (narisano ali naravno) s številko 1, npr. M1:2, M10:1.

**VEЛИKE PРЕДМЕТЕ** rišemo v **PОМАЊШАНЕМ** merilu (narisana mera = 1, npr. M 1: 5), **мајхне предмете** pa v **пovečанем мерилу** (naravna velikost = 1, npr. M 5:1).

Na risbi **VPISANE KOTIRNE MERE** vedno **ПОМЕНИJO NARAVNO VELIKOST**  $L_D$ , npr.:

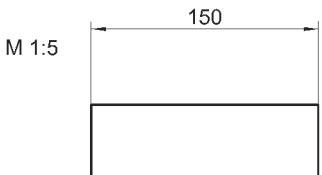

Na zgornji risbi lahko z **ravnilom** izmerimo:  $L_R = 30$  mm. Pri merilu M 1:5 je naravna velikost  $L_D = 5 \cdot 30$  mm = 150 mm. Vrednost nad kotirno črto je torej **vedno naravna velikost**!

Če merilo M 1:5 ne bi bilo podano, bi ga lahko izračunali na naslednji način:

1. Najprej bi z ravnilom izmerili narisano mero  $L_R = 30$  mm. Naravno velikost  $L_D = 150$  mm bi razbrali nad kotirno črto.

2. Narisano mero delimo z naravno velikostjo:  $30 \text{ mm} : 150 \text{ mm} = 1:5$ , merilo je torej M 1:5 ali pa vstavimo  $M = L_R : L_D = 30 : 150 = M 1:5$

Merila so **standardizirana** po SIST EN 5455:

M 1:2, M 1:5, M 1:10, M 1:20, M 1:50, M 1:100

M 2:1, M 5:1, M 10:1, M 20:1, M 50:1, M 100:1

Merilo za naravno velikost je M 1:1.

V posebnih primerih lahko uporabimo tudi merili M 1:2,5 in M 1:25.

**MERILO** je lahko tudi **priprava** z označenimi enotami za merjenje (vijačno, milimetrsko ~ itd.)

**Meritve karoserije** Izvajajo se, kadar **pregled poškodb in preizkus delovanja** (zapiranje vrat, pokrova motorja, preizkus krmilja itd.) potrjujeta, da so vitalni deli karoserije (predvsem dno) preveč deformirani.

**Namen** izvajanja meritev karoserije:

- Ocena škode. Če je škoda prevelika, se popravilo sploh ne bo izvajalo.
- V primeru izvajanja popravila se meritve izvajajo med in po opravljenem popravilu.

Poznamo dva **osnovna načina izvajanja meritvev**:

1. **Dvodimenzionalno** merjenje - hitrejše, cenejše. Namenjeno je za približno merjenje karoserije.

Merimo s tračnim merilom, teleskopskim merilom, centrirnim (središčnim) merilom ipd.

2. **Trodimenzionalno** merjenje - bolj natančno in seveda dražje. Merilni sistemi so lahko:


**Kalibrirni** - s fiksнимi ali spremenljivimi kalibri "tipamo" merilne točke, lahko so tudi 2D

**Univerzalni** - posebej izmerimo vsako izhodiščno točko, pri tem pa razlikujemo:

- mehanični merilni sistem za karoserijo
- optični merilni sistem za karoserijo
- elektronski merilni sistem za karoserijo

Pri meritvah karoserije poznamo **Izhodiščne točke** na karoseriji, nato pa merimo odstopanja.

Kot **izhodiščne točke** pri **dvodimenzionalnem** merjenju nam služijo **izvrtine na karoseriji**. Razdalje med merilnimi točkami karoserije dobimo v knjigah o popravilih posameznih tipov avtomobilov. V načrtih za merjenje karoserije so tudi natančno podane lege merilnih točk.

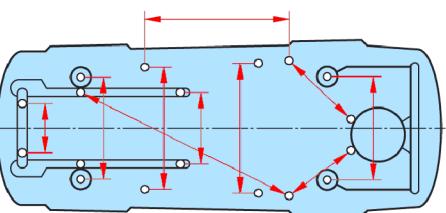

Izhodiščne točke za dvodimenzionalne meritve dna karoserije

Izhodiščne točke pri **trodimenzionalnem** merjenju so navedene v merilnih tabelah ali **merilnih listih proizvajalcev** avtomobilov oziroma izdelovalcev merilnih sistemov. Podane so koordinate točk, na katerih je treba izvesti meritve. Pri tem sta navedeni po dve meri višini:

- z vgrajenim agregatom
- brez aggregata

**Merjenje** Primerjanje merjene veličine z izbrano mersko enoto. Merilni rezultat (npr. 3 mm, 2 kg, 0,5 A itd.) vedno sestavlja **DVA PODATKA**:

1. **Številčna vrednost** (količina), npr. 3.

2. **Merska enota**, npr. cm.

Rezultat merjenja je torej **vedno absolutna vrednost** merjene veličine (za razliko od kontroliranja).

**OSNOVNE tehničke meritve v strojništvu** obsegajo merjenja:

a) **Dolžin**. Merilne priprave za merjenje dolžin so:

• **Dolžinska merila**: delavnško ravnilo (jekleno merilo s skalo), tračno merilo (merilni trakovi - jekleni, platneni), zložljivo merilo (tako imenovani zidarski meter), teleskopsko merilo itd.

• **Nastavljiva merilna orodja** imajo na merilni površini več kakor eno samo mero: pomično merilo, vijačno merilo, kovinarska libela itd.

• **Primerjalni merilniki**: merilniki, s katerimi ugotavljamo dejanski odstopek (razlika med dejansko in imensko mero), npr. merilne ure (ti-palo je preko prenosnega mehanizma povezano z kazalcem) in **minimetri** (ki so vzvodni merilniki - za prenos se uporablja vzvodni). Običajno so pritrjeni na stojala.

• **Priprave za prenašanje mer**: merilno šestilo (notranje, zunanje oz. objemno).

• **Nenastavljiva merilna orodja** imajo na merilni površini **eno samo mero** - npr. merilne kladice, merilni lističi (špajoni), kontrolniki (zvezni kalibri, kalibrski trni - tudi navojni in konusni), šablone (za zunanje in notranje premere izvrtin ipd.), kotniki itd.

b) **Kotov**: enostavni in univerzalni **merilnik kotov**, optični kotomeri, kotniki, kovinarske libele itd.

c) **Ravnosti** obdelovancev običajno ne moremo izraziti številčno, jo torej le **kontroliramo**. Z nožastim, tuširnim ali s posebej natančnim ravnalom **vidimo** tudi 5 µm drobno **zračno režo**. S posebnimi merilnimi urami pa lahko **ravnost** predmeta **tudi izmerimo** in jo primerjamo s predpisanimi geometričnimi tolerancami.

Glede **NAČINA MERJENJA** razlikujemo:

- **neposredno** (direktno) merjenje: merjenec primjerjam s poznano mero, npr. z označenimi enotami na delavnškem ravnili, pomičnem merilu, vijačnem merilu, merilni ure, kotomeru itd.
- **posredno** merjenje: če meritve ne moremo izvesti direktno, tedaj s pripomočkom (npr. z objem-

nim, notranjim ali koničastim šestilom) prenese mo mero z merjenja na merilo - glej risbo pri geslu Merilno šestilo

Pri **CNC** in merilnih strojih pa ločimo:

- **inkrementalni** (verižni) način merjenja - merimo le pomike od ene do druge stojne točke naraščanje ali padanje
- **absolutni** način merjenja - meritev se vedno nanaša na neko stalno izhodišče

Pri merjenju moramo poznati in med seboj razlikovati naslednje **pojme**: veličina meritve, razbirek, izmerjena vrednost, merilni rezultat, ločljivost, pogrešek, natančnost, napaka (absolutna, relativna), negotovost. Razl. **Kontroliranje**. Sin. meritev.

**Merjenje debeline naliča** Poslužujemo se predvsem dveh metod:

1. Merjenje debeline laka **v mokrem**. To je nadzor med delom, med nanašanjem laka. Glej geslo Glavnik za merjenje debeline mokrega filma.

2. Merjenje **posušenega naliča**. V tem primeru kontroliramo nalič šele po opravljenem delu. Glej geslo Merilnik debeline laka.

**Merjenje navojev** Na navojih merimo **5 različnih mer** (glej risbo pod geslom Navoj): **zunanji, srednji in notranji premer, korak in bočni kot**.

Uporabljamo naslednja **merila**: vijačno merilo z vložki, merilna ura z vložki za navojne luknje, navojne šablone, orodni mikroskop, kalibrski obroči, kalibrski trni, nastavljivi zevni navojni kalibri, merilnik za notranje navoje, pomicno merilo itd.

**Merska enota** Enota, ki se nanaša na mero. V Sloveniji uradno uporabljamo **Mednarodni stav enot SI** (glej geslo **SI**), ki pojasnjuje:

- **osnovne** merske enote
- **izpeljane** merske enote
- **izjemno dopustne** merske enote
- **decimalne** predpone merskih enot


Pomembne so tudi **tuje in stare** merske enote, saj jih v praksi pogosto srečujemo. Prim. Veličina.

**Merski sistem** Glej geslo **SI**.

**Mesing** Nepravilno uporabljen izraz za medenino (med). Izvira iz nemške besede das Messing.

**Mestni plin** Žargonski izraz za zemeljski plin.

**Mešalna miza** Naprava, ki kombinira dva ali več elektronska signala v enega ali dva mešana (kompozitna) signala:

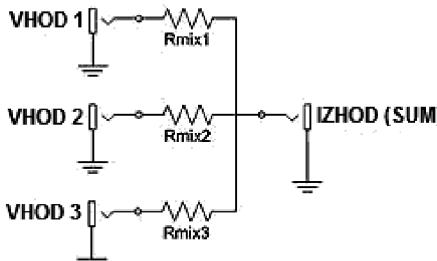

**Mešani kristal** Glej Zmesni kristal.

**Mešani plin** Zaščitni plin pri MAG varilnem postopku: 80% argona, 15% CO<sub>2</sub> in 5% O<sub>2</sub>.

**Meta-** Predpona za 1,3- položajni izomer aromatskih spojin (kadar imamo dva substituenta). Pnv. NOS, ciklične spojine s stranskimi verigami.

**Metadata** Podatki o podatkih. Obstajata dva tipa:

1. **Structural** (strukturna) **metadata** opisujejo način shranjevanja podatkov.
2. **Descriptive** (opisna) **metadata** pa se nanašajo na vsebino podatkov.

Vrstje metadata za spletne strani:

- Jezik **LANGUAGE**  
<meta http-equiv="Content-Language" content="en">
- Način dekodiranja znakov **CHARSET**  
Nekatere nastavitev kodiranja:  
UTF-8 - Unicode  
ISO-8859-1 - Latin alphabet

WINDOWS-1250 - Codepage Windows-1250  
Primer:  
<meta charset="UTF-8">  
• Razne lastnosti podatkov. **http-equiv** je dodatek, ki sprejme naslov za dodatek content, npr.:  
<head>  
<meta http-equiv="refresh" content="30">

</head>

Rezultat:

Vsačih 30 sekund zaslon osveži dokument.

**content** je vrednost, ki je povezana s http-equiv ali z name.

**Metrialacija** Tehnika spajanja, pri kateri **z nabrizgavanjem** nanašamo stajeni **dodatni material** na ogreto površino osnovnega materiala. Poznamo **PLAMENSKO** (s praškom, z žico in visokohitrostno), **ELEKTROOBLOČNO** (z žico) in **PLAZEMSKO** metaliziranje.

Najbolj pogoste **oblike dodajnega materiala** so: **prašek, žica, palica** ali poprej pripravljena **talina**. Material, ki ga nanašamo z metaliziranjem: jekla in barvne kovine. **Termično brizganje** je v bistvu enak postopek, s katerim pa razen kovin nanašamo tudi keramiko, umetne mase itd.

V kakšne **NAMENE** metaliziramo:

1. **Korozijska zaščita**: nanašanje Zn, Al in Al zlitine, Sn, Ag, Pb, Mg, bakrove zlitine, nerjavno jeklo ali celo plastične mase na želeso in jekla. Kovina, ki jo nanašamo, na površino z razprševanjem, ima običajno nižje tališče od predmeta. Kvaliteta prevleke je boljša, če predmet med metaliziranjem nekoliko segrejemo.

2. **Zaščita proti oksidaciji** (škajavosti) **površine**: nanašanje oksidov, karbidov, boridov.

3. Nanašanje sloja, **odpornega proti obrabi**: razni trdi materiali, oksidi, karbidi, boridi, silicidi ali trde zlitine na bazi Co, Ni, Cr, Fe, Si, B.

4. Nanašanje **slojev za drsenje**: bela kovina, zlitina na bazi Cu (broni) ali plastične mase.

5. Nanašanje **dekorativnega sloja**: Cu in Cu zlitine, Al.

6. Nanašenje **elektro prevodnega sloja**: Cu, Ag.

7. Nanašanje **izolacijskega sloja**: plastična masa, keramika.

8. **Impregniranje** poroznih odlitkov, **tesnenje** netesnih mest (razpoke itd), popravilo **lunkerjev**.


Prim. Navarjanje. Sin. metaliziranje.

**Metalografija** Veda, ki se ukvarja z ugotavljanjem dobrih in slabih lastnosti kovin ter zlitin na podlagi podatkov o njihovi strukturi. **Metalografske preiskave**: mikrostrukturni preizkusi. Razl. metallurgija. Prim. Preizkušanje gradiv.

**Metalotermija** Postopek za pridobivanje čistih kovin iz oksidov s pomočjo druge kovine, ki ima večjo reakcijsko entalpijo za nastanek oksida. Prim. Alumotermija.

**Metalurgija** Nauk o kovinah, o pridobivanju kovin iz rud in o sprememjanju njihovih lastnosti. Sin. plavžarstvo, fužinarstvo. Razl. metalografija.


**Metamerija** Pojav, da dve barvi izgledata enaki pri enem izvoru svetlobe in različni pri nekem drugem izvoru svetlobe:

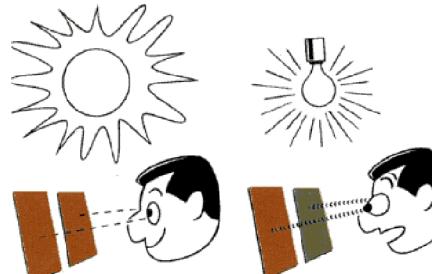

Razlogi za ta pojav so lahko naslednji:

1. **Metamerne barve** - barve, ki v odvisnosti od izvora svetlobe spremenijo tudi odboj svetlobe.

2. **Metamerizem opazovalca** - različni ljudje imajo različno občutljivost oči. Dva človeka lahko različno vidita enako barvo celo pri istem izvoru svetlobe, kaj šele pri različnih izvorih svetlobe. Razen tega se vid človeka spremeni tudi z leti, odvisen je od starosti človeka:

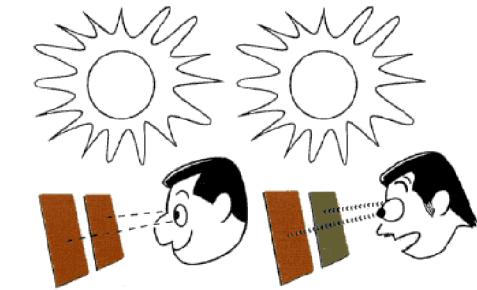

**Metan** Najpreprostejši ogljikovodik, brezbarvni plin brez vonja, formula CH<sub>4</sub>, kurilnost 55,50 MJ/kg (največja kurilnost med ogljikovodiki), vredlišče -161,6°C, vodi se ne topi, zmesi z zrakom so zelo eksplozivne, ni strupen.

**Uporaba:**

Metan je glavna sestavina zemeljskega plina - vonj zemeljskega plina je dodani vonj zaradi varnosti. Uporablja se tudi za proizvodnjo električne energije, za pogon plinskih turbin in za pogon motornih vozil (CNG - compressed natural gas, LNG - liquefied natural gas).

V industriji se metan uporablja za proizvodnjo acetilena, tudi za varjenje. Prim. Zemeljski plin.

**Metastabilen** Ki ni stabilen, ki postaja nestabilen. Prim. Diagram stanja.

**Meteoren** Povezan s pojavom v ozračju, npr. meteorna voda: padavinska voda. **Meteor** - nebesno telo, ki prileti v zemeljsko ozračje.

**Meteorolog** - strokovnjak za procese v zemeljskem ozračju.

**Metoda** Postopek za načrtno reševanje problema.

**Metoda 5 Whys** Metoda reševanja problemov in težav, ki se v podjetništvu seveda vedno pojavljajo. Tehnika deluje tako, da si zaporedoma postavljamo vprašanja in nanje odgovarjamo - tako dolgo, dokler ne odkrijemo temeljnega vzroka problema.

Šele tedaj, ko smo našli **temeljni vzrok**, se lotimo reševanja problema. Kajti: ko preneha delovati vzrok, takrat preneha delovati tudi posledica!

Torej: če želimo odpraviti posledice, se **ne** smemo ukvarjati **s posledicami, temveč z vzrokom!**

Primer: Luči na avtu ne delujejo.

**Zakaj?**

Ker je akumulator prazen.

**Zakaj** je akumulator prazen?

Ker ne deluje alternator.

**Zakaj** ne deluje alternator?

Ker je počilj jermen.

**Zakaj** je počilj jermen?

Ker ga nismo pravočasno zamenjali.

**Zakaj** ga nismo zamenjali?

Ker avto ni bil pravilno vzdrževan!

Temeljni vzrok je torej nepravilno vzdrževanje avtomobila. Če se tega ne bomo lotili dosledno, lahko pričakujemo še več problemov.

Prim. Fishbone diagram.

**Metoda SMART** Metoda, ki s kratkimi in jasnimi navodili **preverja uresničljivost** izdelanega **poslovnega načrta**. Držimo se kratic SMART:

- **S** = specific (poseben). Določiti je treba **jasen**, nedvomen in **preprost** (razumljiv) cilj, ki naj se vsaj malo razlikuje od klasičnih načinov poslovanja (uporaba tržne niše). Odgovarjam si na vprašanja: **kaj** (se pričakuje, je pomembno), **za-kaj** (razlogi, nameni in prednosti posla), **kdo** vse je vključen v posel, **kje** (lokacija), **katero** zahteve (omejitve) je treba izpolniti, upoštevati?

- **M** = measurable (merljiv). Kako vemo, da smo cilj dosegli? Potrebujemo konkretnie in čim bolj preproste številčne kriterije, s pomočjo katerih lahko **ocenimo napredok**, npr.: potrebno je mesечно prodati 20 računalnikov, letno pridelati 17 ton paradižnika itd.

- **A** = achievable (dosegljiv). Kako bom izpolnil cilje in **koliko dela** je za dosego cilja potrebno? Še posebej pri prvem poslovanju se vprašamo: **bom zmogel sam**, koliko sodelavcev potrebujem in kje bom našel **vire za njihovo poplačilo**? Ali niso morda postavljeni cilji preveč ekstremni? Lahko to dosežem z **osemurnim delavnikom**?

- **R** = realistic (realističen). Je ta posel primeren

za to socialno okolje? So rezultati sploh vredni vsega tega truda? Je sedaj pravi čas za ta posej? Ali s tem poslom pokrijem vse svoje potrebe? Sem jaz prava oseba za ta posej? [Je kaj podobnega že komu to uspelo?](#)

- T** = time-related (časovno določen). Vedeti moramo: [kdaj natančno bodo cilji doseženi](#), kaj je možno narediti v prvem mesecu in v prvih **6 mesecih**.

**Metričen** Ki se nanaša na dolžinsko mero.

**Metrični konus** Glej Konus - standardizacija.


**Metrski valovi** Glej VHF.

**MEZ** Kratica za srednjeevropski čas, glej Časovna cona.

**MF** Srednji valovi, glej Radijski valovi. Prim. AM.

**MF - umetna smola** Melaminska smola, duroplast, kemijsko je aminoplast.

Uporaba: laminati za delovne površine (npr. za kuhinjske plošče), za impregnacijo ivernih plošč (zaščita pred vlažnimi pogoji), za oplaščenje ivernih in podobnih plošč, za bele šolske table, za električne izolacije, namizni pribor ipd.

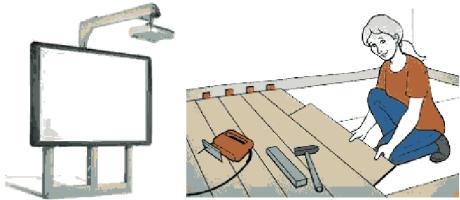


Aminoplast je tudi sečinska smola UF. Razlika med obema: UF je polikondenzat, ki nastane v reakciji med sečinino in formaldehidom, MF pa v reakciji med melaminom in formaldehidom (pri povisani temperaturi). Kupi se prašek, ki ga je treba v pravilnem razmerju raztopiti v vodi, nato pa dvigniti temperaturo (~150°C) in tlak (~70 bar).

Prim. Laminatna plošča (ultrapas, HPL).

**MGM** Strojno generirani načini dela, ki zajemajo vse sedanje in bodoče vrste digitalnih komunikacij, ang. Machine Generated Modes.

**MIG lotanje** Postopek, ki se praviloma uporablja za trdo lotanje in je zelo podoben MAG varjenju. Razlika je v elektrodi (ki ni enaka osnovnemu materialu), pa tudi gorilnik je prirejen:

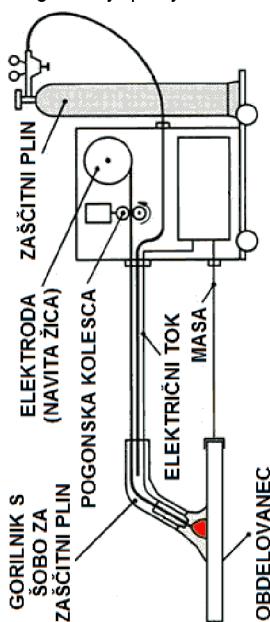

Pri MIG lotanju se kovinski gradivi povežeta z raztajenim dodajnim gradivom (lotom) pod atmosfero zaščitnega plina. Tališče lota leži občutno pod temperaturo tališča kovinskega gradiva, zato se kovinski gradivo samo omoči, ne pa raztali.

**Prednosti** MIG lotanja:

- Spajamo lahko različne materiale, npr. Al in jeklo.
- Zaradi nižjih temperatur je tudi izkriviljanje pločevine majhno. Spajamo lahko tudi zelo tanke pločevine.
- Boljša protikorozjska zaščita kot pri varjenju, saj je lot že sam po sebi kvalitetna protikorozjska zaščita.


MIG lotanje ima zelo majhen vpliv tudi na obstoječo protikorozjsko zaščito, medtem ko MIG varjenje povzroči izgorevanje (npr. cinka na pocinkanih pločevini).

- Nastali šiv je brez por, lotane spoje je potrebno le še malenkostno dodelati.

MIG lotanje se največ uporablja za popravila v avtomobilski industriji, predvsem za popravila karoserij iz jekel z visoko trdnostjo (npr. visoko legirana borova jekla). Pri visoki temperaturi ta jekla namreč izgubijo svoje trdnostne lastnosti in se zato varjenje ne priporoča.

**MIG obločno varjenje** Postopek, ki je v osnovi zelo podoben MAG postopku, le da je oblok prekrit s plinoma argon in helij, ki sta med samim postopkom popolnoma pasivna. Odkriti oblok gori med taljivo kovinsko elektrodo in varjencem.

Z enako opremo lahko varimo po MAG postopku v zaščiti CO<sub>2</sub> ali po MIG postopku v zaščiti argona.

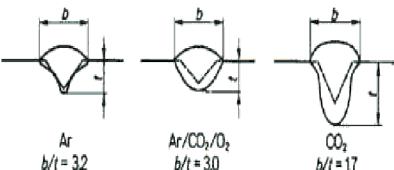

#### Vpliv zaščitnega plina na obliko zvara

Elektroda je brezkončna, v kolobar navita žica. Naprava za transport potiska varilno žico skozi sredino držala, okoli nje pa je šoba za argon. V držalu elektrode je kontaktna šoba za varilni tok.

Z elektrodo prige varilec oblok (tako, da se z žico dotakne predmeta) in konec premikajoče žice se tali v obloku. Ang. Metal Inert Gas.

Z MIG postopkom varimo vse materiale, ki se dajo vleči v žico: močno legirana jekla, lahke kovine in njihove zlitine, baker in nikelj ter njune zlitine večjih debelin. Navadnih konstrukcijskih jekel po tem postopku ne varimo, ker je varjenje v zaščitni atmosferi predrago.

**OPREMA** je enaka kakor pri MAG postopku:

- izvor varilnega toka: transformator - usmernik, priključki za elektr. tok, zaščitni plin in hladilno vodo
- pogon žice
- gorilnik: držalo, šoba za žico in zaščitni plin, vodila za regulacijo in varilni tok, zaščitni plin in hladilno vodo
- varilna miza s pomicnim vpenjalom za varjenje in s kljuko za odlaganje gorilnika
- orodje: ploščate klešče, klešče za rezanje žice, žična ščetka

Žica in kontaktna šoba morata biti brezhibni, sicer se kontaktna šoba preveč zagreje. Za manjše jakosti do 160 A so lahko varilni gorilniki hlajeni z zrakom, za večje tokove pa so hlajeni z vodo.

Pri varjenju mora varilec držati gorilnik čim bolj pravokotno na zvar, nagiba ga lahko za 10-15°, sicer zaščitni plasti argona ne pokrije vse taline.

MIG postopek varjenja je možno popolnoma automatizirati.

**DODAJNI MATERIAL** za MIG varjenje so najpogosteje žice s premerom 1,2 in 1,6 mm, redkeje 2,4 mm. Prehod električnega toka s kontaktne šobe na žico se izboljša, če je žica pobakrena.

**PREDNOSTI** postopka pred REO so naslednje:

- velika gostota električnega toka pri MIG postopku omogoča, da se žica hitro tali, kar poveča hitrost varjenja
- uvar je bolj globok
- deformacije varjencev so manjše
- brez prekinjanja lahko varimo tudi daljše zvare

**POMANJKLJIVOSTI** postopka so naslednje:


- zaščita varilca mora biti boljša, ker je sevanje UV žarkov močnejše
- visoka cena argona podraži postopek varjenja
- okvare varilnega stroja so pogosteje kot pri obločnem varjenju z oplaščenimi elektrodami

Prim. MAG obločno varjenje.

#### Mikro

- Majhen, podrobni, detajlen, ozek.** Npr. ~ analiza, ~ pregled. Ant. makro, globalen.
- Nanašajoč se na milijonino:** µm (mikrometer), µs (mikrosekunda) itd.

**Mikro jermen** [Vzdolžno narebren jermen](#), ki pri avtomobilskih motorjih preko ročične gredi pogonja alternator, vodno črpalko, kompresor za klimo itd.:

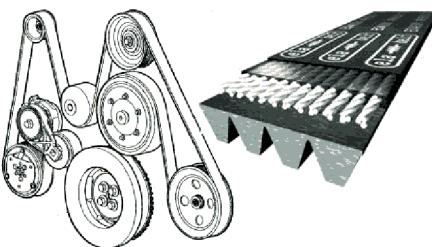

**Mikrofon** Priprava, ki spreminja zvočne tresljaje v ustrezne električne napetosti.



Simbol:

**Mikrokontroler** Glej Mikrokrmilnik.

**Mikrokrmilnik** Čip, ki vsebuje skoraj vse sestavine mikroracunalnika: procesor (CPU oz. CPE), notranji (delovni) pomnilnik, vmesnike ... manjkajo le vhodno-izhodne enote (tipke, senzorji, elektromotorji, žarnice ...).

Mikrokrmilnik lahko programiramo v zbirnem jeziku Assembler ali v C+, v nekaterih primerih pa tudi v višjih programskih jezikih.

Uporaba: v mobilnem telefonu, televiziji, v DVD predvajalniku, v mikrovalovni pečici, v pralnem in pomivalnem stroju, tudi v PLC-jih itd. Pogosto zamenjujemo besedi mikrokrmilnik in programabilni logični krmilnik PLK (PLC, krmilnik).

Sin. mikroracunalnik, mikrokontroler, microcontroller, µC, uC, MCU. Razl. mikroprocesor.

#### Mikrometer

1. Enota dolžine: 1 µm = 10<sup>-6</sup> m

2. Izraz mikrometer se uporablja tudi za merilne naprave.

Če je s tem mišljena priprava za merjenje dolžine, je izraz napačen. Pravilno: vijačno merilo.

**Mikrometer z manometrom** pa je majhen regulator tlaka, ki se uporablja pri ličarstvu za zelo fino nastavitev tlaka pred brizgalno pištolo.

**Mikronski brusni disk** Brusni pripomoček za odstranjevanje manjših pomanjkljivosti z avtolaka, npr. mušice, prašni striki ipd.



Mikronski brusni disk ima majhen premer, npr. 36 mm. Uporabljamo ga s pomočjo ročne podložke za brušenje.

**Mikroprocesor** Glej CPU.

**Mikroskop** Optična priprava za opazovanje zelo majhnih, s prostim očesom nevidnih stvari.

**Elektronski** ~ uporablja namesto svetlobe curke hitrih elektronov. **Polarizacijski** ~ uporablja polarizirano svetobo. **Fluorescenčni** ~ v fluorescenčni svetlobi pokaže poleg oblike tudi sestavo opazovanega predmeta. Prim. Orodni mikroskop.

**Mikrostikalo** Električno stikalo, ki ima v odprtrem položaju kontakte manj kot 3 mm narazen. Mikrostikalo se pogosto uporablja kot standardni vgradni element, ki prepozna npr. stanje vrat v hladilnikih, mikrovalovnih pečicah ipd. Lahko ga uporabljamo tudi kot končno stikalo, npr. v kombinaciji s koleški itd.

**Mikrostrukturi preizkusi** Načini preizkušanja gradiv, s katerimi ugotavljamo mikrostrukturo materialov: vrsto, velikost, obliko in porazdelitev kristalnih zrn, kristalne meje in napake v kovinah ter zlitinah, vključke, razpoke, nehomogenost itd. Sin. metalografske preizkave.

**Mikrozvar** Lokalno zvarjenje izboklin, ki nastane

## Ferdinand Humski

pri medsebojnjem premiku dotikajočih se delov (suho trenje). Nastane kot posledica visokih lokalnih pritiskov, zaradi katerih nastajajo velike količine topote. Nadaljnje gibanje lahko omogoči le dovolj velika sila, ki poruši nastale mikrozvare.

**Milimetrski valovi** Glej EHF.

**Milja** Enota za merjenje dolžine. Mednarodna morska milja je določena natančno kot 1852 m. Angleška milja znaša 1609,344 m.

Obstajajo še drugačne milje: rimska, italijanska, arabska itd.

**Mineralen** Rudinski, zemeljski. **Mineral**: sestava zemeljske skorje. Mineralno olje - iz nafte pridobljeno olje. Ant. sintetičen.

**Miniblok** Glej Vijačne vzmeti.

**Minij**  $Pb_3O_4$ , živo rdeč in v vodi netopen prah. Zmešan s 15% firneža ali z lanenim oljem je odličen protikorozijiški premaz za železo. Prim. Protikorozijiški premazi, Steklo, Primer.

**Minimeter** Primerjalni merilnik, pri katerem se za prenos uporablja vzdvod, kot pri vzdvodni tehtnici. V tem se minimetri razlikujejo od merilnih ur. Tipalo lahko pogosto tudi obrnemo.

Podrobnejše pojasnilo - glej geslo Primerjalni merilniki. Sin. vzdvodni merilnik, pupitaster. Prim. Merjenje.


**mips** Enota za hitrost procesorja, ang. milion information per second.

**Mirovno stanje** Neaktivno, osnovno stanje. Sin. mirovni položaj, lega. ~ni kontakt: glej Kontakt.

**Mirovni kontakt** Elektrotehn.: fizični kontakt, ki je v osnovnem stanju sklenjen in ga z aktivacijo razklenemo. Sin. odpiralni kontakt, odpiralno. Ang. NC (normally closed). Prim. Stikalo. Simbol:



**Miselnii vzorec** Diagram, ki ga uporabljamo za vizualno organizacijo informacij. Informacije so razvrščene po pomembnosti in zato vidimo povezave med posameznimi delški in celoto.

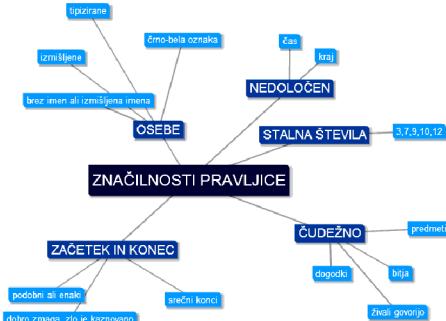

Klasični zapisi so velkokrat nepregledni, zapis z miselnimi vzorci pa nam omogoča kvalitetno navigacijo od podrobnosti do celote.

**MMA** Ang. Manual Metal Arc, kar pomeni ročno elektro obločno varjenje, glej geslo REO.

**MMS** Multimedijiški sporočilni sistem (Multimedia Messaging Service), je nadgradnja SMS-sporočil. S pomočjo WAP-protokola lahko z mobilnim telefonom prenašamo slike, zvok, video posnetke.

**Množična proizvodnja** Glej Proizvodnja.

**Množina snovi** Osnovna fizikalna veličina, ki podaja količino snovi na osnovi števila definiranih delcev. Oznaka za množino snovi je n:

$$n = m/M \quad [\text{mol}]$$

m ... masa snovi [g]

M ... molska masa snovi [g/mol]

Za pline velja tudi enačba:

$$n = V/V_m$$

V ... volumen snovi [L]

M ... molska prostornina [ $\text{L}/\text{mol}$ ], glej pojasnilo pod geslom Avogadrova zakon

Prim. Koncentracija, Plinska enačba.

**MNZ** Kratica za motor z notranjim zgorevanjem, podrobnosti poglej pod istoimenskim geslom.

**Mobilni** Gibljiv, premičen.

**Moč** Količina, ki je določena kot delo, opravljenlo

## Stran 12

**v enoti časa.** Enota za moč je watt W, ki je J/s:

$$P = \frac{A}{t} \quad [\text{W}]$$

A ... delo [J]

t ... čas [s]

Stara merska enota je konjska moč, oznaka KM, tudi PS (nemško: Pferdestärke):

$$1 \text{ KM} = 735,5 \text{ W}$$

Angleška oznaka za moč je HP (horse power), ki ima po definiciji nekoliko drugačno vrednost:

$$1 \text{ HP} = 745,7 \text{ W}$$

**Pri premem gibanju** je moč pospeševalne sile enaka produktu sile in hitrosti:

$$P = F \cdot v \quad [\text{W}]$$

F ... sila [N]

v ... hitrost [m/s]

**Pri vrtenju** je moč produkt navora in kotne hitrosti:

$$P = M \cdot \omega \quad [\text{W}]$$

M ... navor [Nm]

$\omega$  ... kotna hitrost [rad/s]

Ker velja:  $\omega$  [rad/s] =  $\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}$  [vrt/min], dobimo:

$$P [\text{W}] = 0,1047 \cdot M [\text{Nm}] \cdot n [\text{vrt/min}]$$

**Teoretična moč črpalke, kompresorja :**

$$P = Q \cdot p \quad [\text{W}]$$

Q ... volumenski pretok [m³/s]

p ... tlak [Pa = N/m²]

**Električna moč pri enosmernem** elektr. toku:

$$P = U \cdot I \quad [\text{W}]$$

U ... električna napetost [V]

I ... električni tok [A]

**Povprečna moč pri izmenični napetosti:**

$$P = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \quad [\text{W}]$$

$U_{\text{ef}}$  ... efektivna električna napetost [V]

$I_{\text{ef}}$  ... efektivni električni tok [A]

**Mrežna napetost** 220 V je **efektivna napetost**,

njenam amplituda pa je  $\sqrt{2}$  krat večja:

$$U_0 = \sqrt{2} \cdot U_{\text{ef}} = 1,41 \cdot 220 \text{ V} = 310 \text{ V}$$

**Električna moč pri izmenični napetosti s faznim premikom** med napetostjo in tokom:

$$P = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

$\varphi$  ... fazni premik med napetostjo  $U = U_0 \cdot \sin \omega \cdot t$  in tokom  $I = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi)$  [rad]

P ... delovna moč [W]

$$S = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \quad [\text{VA}]$$

S ... navidezna moč [VA]

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad [\text{Var}]$$

Q ... jalova moč [VA]

Za navajanje **navidezne moči** uporabljamo mersko enoto **VA** zato, da jo že po merski enoti ločimo od delovne moči. Iz istega razloga se za navajanje jalove električne moči uporablja merska enota **Var**. Prim. Jalova moč, Delovna moč, Navidezna moč.

Za izražanje izhodne moči **fotovoltaične sončne elektrarne** uporabljamo mersko enoto **kWp** (vršni vat, kilowatt peak). Ta moč se izmeri v **laboratorijskih pogojih**, ki so opisani v standardih (IEC 61215, 61646): svetlobna jakost  $1.000 \text{ W/m}^2$ , s spektrom podobnim sončni svetlobi na  $35^\circ$  severne zemljepisne širine in temperaturo celic  $25^\circ \text{ C}$ .

Pri zvočnikih se zraven moči pogosto dodaja tudi kritična RMS.

**Močenje** Sposobnost tekočine, da se razprostre po površini trdnih teles. Močljivost se ovrednoti z merjenjem stičnega kota (kot, ki ga oklepa tangentna na površino kapljice tekočine v stični točki s površino trdne snovi). Čim manjši je stični kot, tem boljše je močenje.

**Močnost** Moč. **Močosten**: nanašajoč se na moč. Izraz se uporablja predvsem v elektriki, npr.: ~i ojačevalnik daje veliko izhodno moč, ~a dioda / elektronka: dioda za veliko moč, zdrži veilke tokove in napetosti ~i kontakt kontaktorja.

**Močnostno stikalo**: nepravilen izraz, pravilen izraz je odklopno stikalo.

**Močnostni elementi** so: polprevodniška **stikala**

(diode, tranzistorji, tiristorji), **energijske posode** (induktivnosti, kapacitivnosti), **transformatorji**.

**Močnostni ali energetski del krmilij**: tisti del krmilja, v katerem se razvijejo **velike sile** oziroma **veliki vrtljni momenti**. Del krmilja, ki ni močosten, pa je **informacijski** del krmilja.

**Model**

a) Pomanjšan ali povečan **posnetek realnosti**.

Lahko je narejen v določenem razmerju, ki nam pove dejanske mere predmeta. Npr.: ~ avtomobila (pomanjšan), kemijski ~ molekule (povečan posnetek), ~ atoma. Prim. Maketa.

**Volumski model** je tridimenzionalno telo, ki ga kreiramо s pomočjo računalniških programov

b) **Livarsko orodje**, ki je tako oblikovan, da po njegovih oblikih nastane ulitek (natančneje: zunanja oblika ulitka). Model je lahko **lesen**, **kovinski** ali **iz umetnih mas**. Leseni modeli so izdelani iz več delov. Prim. Pramodel.

**Model** je **od ulitka** nekoliko **VEČJI**, ker se ulitki pri hlajenju **krčijo**. Razlika med mero na modelu in mero na ulitku imenujemo **krčna mera**.

Za lažje in hitrejše delo uporabljajo **modelni mizarji** posebno merilo - **meter v krčni meri** (enote običajnega metra so povečane za krčno mero). Krčna mera se podaja **v odstotkih**: za ulitke iz sive litine je ~ 1%, za jekleno litino ~ 2%, za bron pa ~ 1,5%.

Votline v ulitku pa ne oblikujemo s pomočjo modela, temveč nastanejo tako, da se v formo pred vlivanjem vložijo **jedra**. Prim. Litje.

c) Model je lahko tudi **posoda**, ki oblikuje končni izdelek, npr. ~ za potico, kruh itd.

**Modelarska žagica** Glej Žaganje.

**Modeliranje** Prenos lastnosti in značilnosti nekega predmeta (**originala**) na podoben predmet (**model**). Lastnosti prenašamo tako, da original sнемamo (scan), lahko tudi s posebnimi pripravami. Nastali model je lahko tudi **virtualen** (navidezen), npr. s pomočjo računalniškega programa.

Modeliranje je tudi postopek, pri katerem **iščemo poenostavitev in izboljšave**.

**PROSTORSKO modeliranje** ali **3D modeliranje** je določanje oblik (**oblikovanje**) raznih 3D predmetov ali prostorske razporeditve, običajno s pomočjo računalnika. Modeliranje v tridimenzionalni obliku je najpopolnejši prikaz dejanske podobe kasnejšega izdelka. Prim. Modelirnik.

**Modelirnik** Računalniški program ali programski paket, ki je namenjen za 3D modeliranje, npr. Solid Edge, Solid Works, Catia itd.

**Modem** **MO**dulator-**DEM**odulator. Računalniške signale pred oddajo moduliramo (pretvorimo jih v zvočne, torej analogne signale), po sprejemu pa demoduliramo (zvočne signale pretvorimo v računalniške). Kot vsaka naprava ima tudi modem svoj IP. Uporaba: za pošiljanje/sprejemanje sporočil, za **dostop do spletja**. Zgradba modema:

a) Procesorska enota (processor unit) skrbi za stiskanje podatkov, popravljanje napak pri prenosu, testne funkcije ipd.

b) **Enota za obdelavo podatkov** pretvarja digitalne signale v analogne in obratno (modem data pump).

c) **Ureditev dostopa do podatkov** (data access arrangement), deluje kot vmesnik za dostop do telefonskega omrežja.

d) **Serijski krmilnik** (serial controller), ki je potreben za prenos podatkov med procesorjem na modemem in PC - jem.

e) **Kodirnik / dekodirnik** (codec).

Prim. Modulacija, STB. Razlikuj: router.

**Moderator**

1. **Priprava za uravnavanje** delovanja strojev.

2. **Zavorna snov**, ki zmanjšuje hitrost jedrske reakcije, npr. težka voda.

3. **Napovedovalec**, ki neposredno sodeluje v oddaji kot njen soustvarjalec.

**Modifikacija**

1. Ena od **oblik**, v katerih lahko nastopa trdna snov iste kemične sestave. Npr. alotropska ~, politropska ~ itd. Prim. Alotropija, Premena.

2. Sprememba.

**Modul**

- 1. Del naprave** (sestav), npr. komandni modul.
- 2. Za določen predmet ali snov** **značilna** (dogovorjena) **vrednost**, npr. ~ elastičnosti, strižni ~.
- 3. Izbrana osnovna mera** za velikost predmeta. Npr. **zobniški** ~, glej Modul - zobniški.
- 4. Samostojna vsebinska enota poučevanja in učenja**, npr. modul Finančno knjigovodstvo.
- 5. Mat.: število**, ki izraža kako **razmerje**, npr. razmerje med ceno in kvaliteto.

**Modul elastičnosti Razmerje med napetostjo in raztezkom preizkušanca, ki je v elastičnem področju obremenjen s silo F:**

$$E = \sigma_e / \epsilon_e$$

Je namišljena napetost, pri kateri se palica podaljša za lastno dolžino.

Modul elastičnosti je snovna konstanta:


<b>jeleklo</b>	210.000 MPa	<b>jeklena litina</b>	200.000 MPa
<b>siva litina</b>	~100.000 MPa	<b>Al in zlitine</b>	~70.000 MPa
<b>nodularna litina</b>	~180.000 MPa	<b>les</b>	~10.000 MPa
<b>karbodne trdine</b>	580.000 MPa	<b>baker</b>	125.000 MPa
<b>medi</b>	~90.000 MPa	<b>Mg in zlitine</b>	~39.000 MPa

Sin. prožnostni modul, Youngov modul. Prim. Hookov zakon, Strižni modul, Elastični modul.

**Modul stisljivosti** Glej Stisljivost.

**Modul - zobniški** Mera za velikost zobov pri zobniku - premer delilnega kroga zobnika, deljen s številom zob:

$$m = \frac{d}{z} = \frac{o}{\pi} = \frac{P \cdot z}{\pi} = \frac{P}{\pi}$$

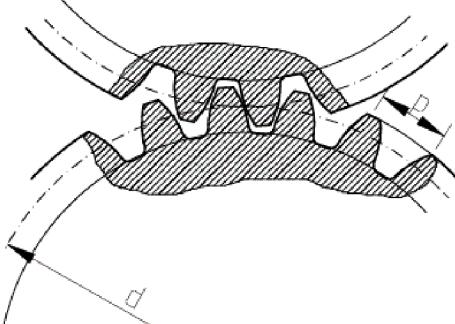

Zobniški moduli so standardizirani, npr. za evolventno ozobje:

1	4	16
1,125	4,5	18
1,25	5	20
1,375	5,5	22
1,5	6	25
1,75	7	28
2	8	32
2,25	9	36
2,5	10	40
2,75	11	45
3	12	50
3,5	14	

**Modulacija** Postopek v visokofrekvenčni tehniki, s katerim vtisnemo visokofrekvenčni signal (npr. zvočni signal) na visokofrekvenčno električno nosilno nihanje. Uravnavamo lahko:

- amplitudo - **amplitudna modulacija** AM
- frekvenco - **frekvenčna modulacija** FM
- fazo - **fazna modulacija** PM


Modulacija je tudi postopek pretvarjanja digitalnih signalov računalnika v obliko, primerno za magnetni zapis (npr. na disk) ali v zvočno obliko (modem).

**Književno:** spremjanje višine, barve glasu in hitrosti v govoru

**Glasbeno:** prehod iz ene tonalitete v drugo.

**Modulna gradnja** Izraz, ki označuje gradnjo večjih konstrukcij iz več enakih ali zelo podobnih enot (lahko tudi iz sestavov - modulov), ki se običajno izdelajo industrijsko. Na tak način se lahko gradijo celotne stavbe, pohištvo, pa tudi industrijske linije in stroji. Takšen način gradnje lahko **poceni** in **pospeši delo ob nezmanjšani kvaliteti**. Značilen

primer modulne gradnje je LEGO sistem s praktično neomejenimi možnostmi sestavljanja:

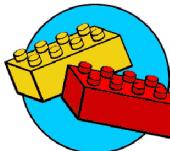

V strojništvu lahko modulna gradnja pomeni tudi poseben način konstruiranja, pri katerem je večina mer medsebojno odvisnih. Če spremenimo samo neodvisne mere, se spremenijo dimenzijske celotne konstrukcije. Izdelek lahko hitro povečamo - zmanjšamo - razširimo - stanjšamo itd. ter ga na ta način prilagodimo potrebam kupca.

**Modulni navoj** Navoj, ki prenaša visoke sile, npr. Sin. polžasti navoj.

**Mohsova trdotna lestvica** Glej Trdota. Friedrich Mohs, nemški geolog in mineralog 1773-1839.

**Mokra vodna para** Glej Para.

**Mokro brušenje** Površino brusimo z vodooodpornim brusnim papirjem in z veliko vode. Brusni prah se z vodo veže v brusni mulj, ki učinkuje kot brusna pasta in omogoča zelo fino brusno sliko. Sočasno pa ima mokro brušenje kar nekaj slabosti:

- Otežena kontrola dela. Voda in brusni mulj preprečuje pogled na delovno površino.
- Napake na laku zaradi vodnih vključkov. Površina mora biti pred lakiranjem popolnoma suha, drugače obstaja nevarnost, da nastanejo pozneje v površinskem laku pri sušenju mehurčki.
- Napake na laku zaradi brusnega mulja. Če se brusni mulj pred lakiranjem popolnoma ne odstrani, lahko v vlažnem vremenu v laku nastanejo z vlogo napolnjeni mehurčki, ki povzročajo korozijo.
- Uporaba posebnih brusnih strojev. Zaradi varnosti pri delu smemo delati samo s stisnjeni zrakom ali s specialnimi električnimi brusnimi stroji.

**Mokro na mokro** Ličarski postopek, pri katerem lahko po 20 minutah zračenja že nanesemo površinski lak direktno na še vlažen sloj združenega temeljnega premaza in polnila. Pogoj za lakiranje po postopku »mokro na mokro« je brezhibna površina po nanosu polnila. Prim. Polnilo, Nalič.

**Mol** Enota za množino snovi. 1 mol vsebuje toliko delcev, kolikor je atomov v 12 g ogljika  $^{12}\text{C}$  ( $6,02 \times 10^{23}$  - Avogadrovo število).

**Molalnost** Glej Koncentracija.

**Molarnost** Glej Koncentracija.

**Molekula** Najmanjši delec neke snovi, ki ima vse njene kemijske lastnosti. Molekula je sestavljena iz dveh ali več istovrstnih ali raznovrstnih atomov. Atomi so v molekulo povezani z atomskimi vezmi. Vrsta in število atomov v molekulah sta razvidna iz molekulske formule (glej geslo Formula, kemijska). Molekule mnogih elementov so pri sobni temperaturi dvo- ali več atomne, npr. vodik  $\text{H}_2$ , dušik  $\text{N}_2$ , kisik  $\text{O}_2$ , klor  $\text{Cl}_2$ , beli fosfor  $\text{P}_4$ , žveplo  $\text{S}_8$  itd. Masa večine m. je med  $10^{-24}$  do  $10^{-20}$  g, pri makromolekulah tudi do  $10^{-8}$  g. Velikost molekule je odvisna od števila atomov in njihove razporeditve v njej. Dimenzijske običajne molekule so med 0,1 in 1 nm, dimenzijske makromolekul pa tudi do 10  $\mu\text{m}$ .

**Molekularne disperzije (disperzni sistemi)** To so raztopine, prave raztopine. Pri dispergirjanju izgine meja med fazama (med disperzni medijem in dispergirano fazo). Delci dispergirane faze so ioni ali molekule. Velikost delcev je manjša od 1 nm, 1 do  $10^3$  atomov v delcu.

**Molekularni koloidi** Koloidni delec je sestavljen iz atomov, ki so medsebojno povezani s kovalentnimi vezmi. Izdelava obsega:

- nabrekanje: po mešanju topila in topiljenca se vodne molekule z vodikovimi vezmi vežejo na površinske hidrofilne skupine, hidratirani segmenti povzročajo postopno trganje šibkih medpolimernih vezi, agregati polimernih molekul se postopno rahljajo in topilo vdira še globlje v delec

- solvatacija: obdajanje molekul polimera z molekulami topila

- sekundarno povezovanje med molekulami polimera (nastanek gelja)

Če gel segrejemo, se šibke povezave med delci porušijo in povzročimo prehod gelja v sol.

**Molekulska formula** Glej Formula, kemijska.

**Molekulska masa** Vsota atomskih mas vseh atomov, iz katerih je molekula sestavljena.

**Molibden** Simbol Mo, lat. *Molybdaenum*.

Srebrnobela kovina z visokim tališčem  $2.617^\circ\text{C}$  in z gostoto  $10,22 \text{ kg/dm}^3$ . Na zraku je obstojen, v razredčenih kislinah se ne razaplja. **Uporaba:** za legiranje (zahtevna Mo jekla, feromolibden) ter za pripravo zlitin z Ni in W, ki so zelo odporni na obravo (letalska in vesoljska tehnika); za izdelavo hitroreznih jekel; za električne peči, kjer temperatura doseže  $2.000^\circ\text{C}$ ; za nitke električnih žarnic; iz legur (npr. vitallium) se izdelujejo lopatice za plinske turbine. Jeklu poveča trdnost, trdoto, magnetne lastnosti ter odpornost proti udarcem.

**Mollierov diagram** Diagram, ki povezuje naslednje veličine za vlažen zrak: relativna vlažnost, entalpija, specifični volumen in temperatura. Prim. Vlažnost.

**Molska masa** Masa 1 mol snovi. Oznaka je M, merska enota je [g/mol].

Izračunamo jo lahko na dva načina:

a) **Če poznamo snov**, lahko za splošne izračune molsko maso čistih snovi izračunamo tako:

- najprej razstavimo kemijsko formulo snovi na elemente, npr.  $\text{H}_2\text{O}$  je sestavljen iz 2 atomov vodika in 1 atomu kisika
- nato s pomočjo **periodnega sistema elementov** poščemo masna števila za H (vodik) in O (kisik)  $\rightarrow m(\text{H}) = 1$  in  $m(\text{O}) = 16$
- nazadnje pomnožimo in seštejemo:  
 $m(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18$ ;
- molska masa vode  $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$

b) **Če poznamo maso in množino** snovi, je molska masa **količnik** med obema:

$$M = m/n$$

m ... masa snovi [kg]

n ... množina snovi [kmol]

**Molsko maso zmesi** izračunamo tako, da upoštevamo masne deleže posameznih sestavin.

Primer: molska masa zraka je  $28,8 \text{ g/mol}$ , ker ga sestavlja  $4/5 \text{ O}_2$  in  $1/5 \text{ N}_2$ .

**Moment** Produkt dveh različnih veličin, od katerih je **ena** navadno **dolžina**: vztrajnostni, odpornostni, vrtljni, statični ~ sile, ploskve itd.

V strojništvu pogosto uporabljamo izraz "moment", s katerim mislimo **MOMENT SILE**, torej **navor** - glej istoimensko geslo.

**Moment ključ** Orodje za montažo vijačnih zvez, ki omogoča **privijanje z nastavljenim momentom** (navoram). Če uporabimo prevelik moment, tedaj moment ključ "klikne" in nas na ta način opozori, da je nastavljen navor presežen.



V delavnicah namesto merske enote Nm pogosto uporablja mersko enoto **"kila"** oz. **"kg"**, kar v žargonu pomeni 10 Nm. Torej, če mojster reče: "Zategni vijak z 20 kilami!", to pomeni 200 Nm. Prim. Vijak - moment privijanja.

**Moment sile** Glej Navor. Prim. Vijak - moment privijanja.

**Monel** Zlitina niklja z bakrom in drugimi kovinami, npr. 67%Ni, 28%Cu, ostalo Mn+Fe+Si+C. Gostota  $8,6 \text{ kg/dm}^3$ . Je zelo obstojen proti koroziji, gnetljiv, se da dobro lit, ima visoko trdnost, do  $800 \text{ N/mm}^2$ . Prim. Med.


**Mongeova projekcija** Glej Pravokotna projekcija.

**Mono-** Prvi del zloženek, ki izraža, da se kaj nanaša na število ena. Prim. Multi-, Hetero-, Homo-.

**Monocoque** Glej pojASNilo pod gesлом Samo-



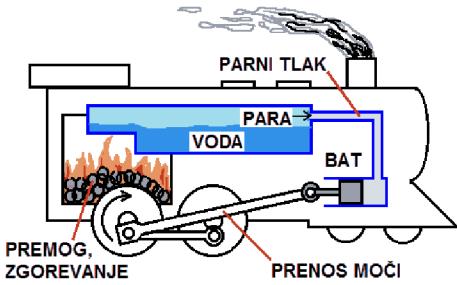

**Motoren**


1. Kar ima pogon z motorjem: -i agregat, -i čoln, -a črpalka, -o kolo (motocikel), -a lokomotiva, -i valjar, -i viličar, -i vlak, -i voz, -a vozila, -a žaga (motorka), -a žičnica, -a kosičnica.
2. Kar je namenjeno za motor, je v zvezi z motorjem: -i bencin, -i petrolej, -a olja, -i priključek, -i števec, -i pokrov.

**Motorna zavora** Trajna zavorna naprava, ki deluje na delovanje motorja z notranjim zgorevanjem. Motorno zavoro vkljupimo z ročico in lahko deluje v dveh stopnjah:


1. V prvi stopnji odpreno kompresijski prostor v motorju
2. V drugi stopnji razen odpiranja kompresijskega prostora še z luputo zapremo izpušno cev.

V prvi stopnji poznamo dva načina delovanja motorne zavore:


- pnevmatično krmiljenje posebnega dušilnega ventila v glavi motorja:

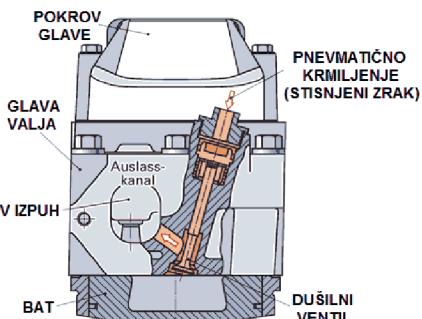

- hidravlično krmiljenje izpušnega ventila:

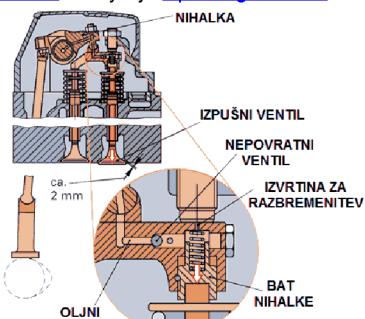

Delovanje motorne zavore v drugi stopnji:

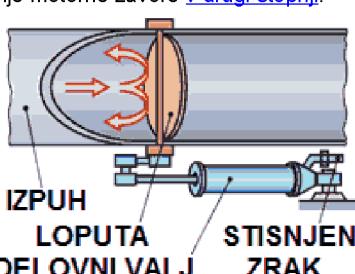

**Motorno vozilo** Cestno ali terensko vozilo z lastnim pogonom, ki ni vezano na tračnice.  
Prim. Motorno vozilo - zakonodaja.

Glede na uporabo delimo motorna vozila na:

1. Potniška cestna motorna vozila so motorna ali priključna vozila, ki so namenjena za prevoz potnikov in prtljage. Delimo jih na:

- enosledna:

- kolo s pomožnim motorjem (do 25 km/h),
- moped (do 50 cm³, do 45 km/h),
- skuter (brez pedalov, ščitnik za kolena, do 200 cm³),

- motocikel (voznik se nanj naslanja s koleni)
- dvo- ali večsledna:
- potniški osebni avtomobil (največ 8 potnikov + šofer)
- avtobus (več kot 8 potnikov)

2. Kombinirana vozila (kombiji), ki so sposobna za prevoz ljudi ali tovora.

3. Tovorna vozila so motorna ali priključna vozila, namenjena za prevoz tovora, tudi za posebne tovore (hladičnik, cisterna, smeti, živila itd.).

4. Delovna vozila so vozila, v katere so vgrajeni delovni stroji, npr. gasilsko vozilo, vozilo za pomatanje in čiščenje cest, vozilo z dvigalom, vozilo za črpjanje fekalij, ambulantno vozilo, vozilo za odstranjevanje snega, rovokopač itd.

5. Vlečna vozila, ki so namenjena predvsem za vleko prikolic in orodij: poljedelski traktor, cestno vlečno vozilo, vlačilec s sedlom za naslon priklice.

**Gospodarska vozila** so tovorna vozila, avtobusi, vlečna in delovna vozila.

**Gabaritne omejitve** cestnih vozil:

- skupaj s tovorom ne sme biti širše od 2,5 m in ne višje od 4 m

- največja dolžina vozila:

- 6 m pri osebnem avtomobilu
- 15 m za osebni avtomobil s priključnim vozilom
- 12 m za tovorni avtomobil in avtobus
- 16,5 m za vlačilec s priklopnikom
- 18 m za tovorno vozilo s prikolico in avtobus z gibanje konstrukcije

- R<sub>2</sub> - vsota osnih obrem. > 21000 kg

- S - zamenljivi vlečeni stroji

- S<sub>1</sub> - vsota osnih obremenitev <3500 kg

- S<sub>2</sub> - vsota osnih obremenitev >3500 kg

**Kategorije voznih dovoljenj:**

- AM - kolo z motorjem, predpisana starost 15 let

- A1 - motorno kolo do 125 cm³ in do 11 kW motorjem, predpisana starost 16 let

- A2 - motorno kolo do 35 kW motorjem, predpisana starost 18 let

- A - motorno kolo z neomejeno močjo, predpisana starost 24 let ali 2 leti izpit za A2 ne glede na starost (najmanj 20 let)

- B - motorna vozila razen kategorij A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in poleg voznika nimajo več kot osem sedežev; dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil AM, B1 in G; imetnki vozniski dovoljenja kategorije B smejo voziti motorna vozila te kategorije tudi kadar so jim dodani lahki priklopni (do 750 kg) in kadar so jim dodana priklopna vozila, ki niso lahki priklopni, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3500 kg; kandidati lahko pričnejo usposabljanje v šoli vožnje že pri 16 letih, pogoj za končno izpitno vožnjo pa je starost 18 let

- B1 - lahka štirikolesa, katerega masa ne presega 400 kg, če je namenjeno prevozu oseb ali 550 kg, če je namenjeno prevozu blaga (brez baterij pri vozilu na električni pogon), nazivna moč motorja pa ne presega 15 kW; starost 16 let; dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G

- BE - osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg; pogoj je vozniški izpit za kategorijo B

- C - tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3500kg (brez omejitve navzgor) z največ 9 sedeži (8+1); starostna meja: 21 let ali 18 let s temeljno kvalifikacijo; pogoj: vozniški izpit za kategorijo C; pridobljen izpit velja še za C1

- C1 - tovorna vozila z maso več kot 3500kg in manj kot 7500kg z največ 9 sedeži (8+1); starostna meja: 18 let; pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

- CE - tovorna vozila C s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750kg; pogoj: vozniški izpit za kategorijo C; pridobljen izpit velja še za ostale \*E kategorije

- D - avtobus: vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev (navzgor neomejeno); starostna meja: 24 let ali 21 let s temeljno kvalifikacijo; pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta ali vozniško dovoljenje C ali C1

- D1 - avtobus 16 + 1: vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev in v dolžino ne presega 8 metrov; starostna meja: 21 let; pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta ali vozniško dovoljenje C ali C1

- D1E - avtobus 16+1 s priklopnikom; vozila kategorije D1 s priklopnikom, katerega masa presega 750 kg; pogoj: vozniški izpit za kategorijo D1

- DE - avtobus s priklopnikom: vozila kategorije D s priklopnikom, katerega masa presega 750kg; pogoj: vozniški izpit za kategorijo D

- F - traktorji in traktorski priklopni; starostna meja: za vozila do 40 km/h 16 let, nad 40 km/h 18 let; kdor že ima izpit za B kategorijo, mora za pridobitev kategorije F opraviti le tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki; pridobljen izpit velja še za G, če izpolnjuje pogoje

• G - motokultivatorji in delovni stroji, predpisana starost je 15 let (motokultivatorji) in 18 let (delovni stroji)

**Motorno vozilo - zakonodaja** Čeprav se zakonodaja spreminja, je vseeno dobro poznati vsaj najpomembnejše zakone in pravilnike:

[Zakon o motornih vozilih](#) - osnova

[Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil](#) - opredelitev kategorij vozil, zahteve za homologacijo in posamično odobritev vozil ter podobno.

[Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil](#) - postopek registracije; pogoji, ki jih morajo izpolnjevati registracijske organizacije in podobno.

[Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil](#) - način opravljanja tehničnih pregledov, način ovderja evidenc, usposabljanje osebja ipd.

[Pravilnik o delih in opremi vozil](#) - določa dele in opremo motornih vozil, zahteve za vozila in dele glede mer, mas ipd.

[Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu](#) - minimalne zahteve za vozila in naprave v cestnem prometu.

[Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu](#) - varnostni pasovi, nasloni za glavo, pnevmatike, zimska oprema, tahografi, varnostna vez priklopnih vozil, zatemnjevanje stekel na vozlu ipd.

[Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu](#) - samo za zimsko opremo.

[Pravilnik št. 13 Ekonomski komisije Združenih narodov za Evropo \(UN/ECE\) – Enotne določbe o homologaciji vozil kategorij M, N in O v zvezi z zaviranjem \[2016/194\]](#) - samo za zavore.

**Motorski** Kar je sestavni del za motor: - deli, -a glava, - a gred itd. Če je kolo rezervni del, tedaj: motorsko kolo. Motorno kolo pa je motocikel.

**Moznik** Strojni element za razstavljive zvezze, ki se vloži med dva strojna dela (najpogosteje med **gred** in **pesto**) zato, da:

- s svojo obliko prenosa vrtilni moment ali silo,
- služi za centriranje.



**Mozniki niso primerni za sunkovite obremenitve.** Ker nimajo nagiba, ne varujejo strojnih delov proti osnemu (aksialnemu) premiku.


Montaža moznikov je enostavna: običajno jih le vstavimo (vtisnemo) v za to ustrezne utore na gredi. Nato montiramo še kolo.

Tesni moznik sedi tesno v utorih na gredi in v pestu. Med hrbotom moznika in dnem utora v pestu je večinoma presledek, čeprav lahko tudi na tem mestu napravimo tesno prileganje, celo z nadmetrom. V primeru nadmre moramo kolo nabiti ali natisniti na gred, kot pri vložni zagozdi - vendar pa to lahko povzroči izsrednost kolesa (glej Geometrične tolerance - koncentričnost, soosnost).

#### VRSTE MOZNIKOV:


a) **Visoki** in **nizki** mozni. **Nizke mozni** uporabljamo pri tankih pestih, ki bi jih z uporabo visokega moznika preveč oslabili.

b) Mozni z zaokroženo (tip A) in z ravno čelno ploskvijo (tip B).

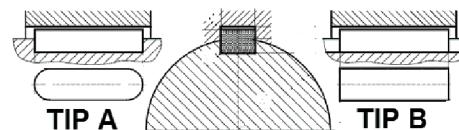

Tip A - z zaokroženo čelno ploskvijo  
Tip B - z ravno čelno ploskvijo


c) **Tesni, drsni, segmentni** in mozni s čepom (imajo na eni strani "brado" - kot npr. bradata zagozda brez nagiba).

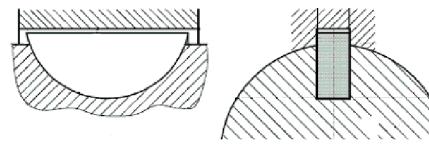

Segmentni moznik


Segmentni mozni imajo obliko krožnega odseka, vložijo se v razmeroma globok utor. Zato je gred močno oslabljena, ti mozni so primerni le za **prenos manjših vrtilnih momentov**.

Moznik je lahko tudi valjaste oblike:

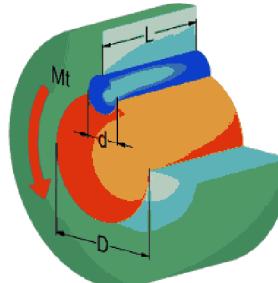

Pri lesarstvu je moznik lesen valjček za vezanje lesenih delov. Pri gradbeništvu je moznik zidni vložek. Sin. vložek. Prim. Zagozda. Nepr. dibel.

**Mozniki - preračun** Mozni so zaradi vrtilnega momenta  $T$  obremenjeni na strig in površinski tlak. Strižna napetost je v primerjavi s površinskimi tlakom zanemarljiva, zato izvajamo **kontrolu** izbranega moznika **le na površinski tlak** med moznom in utorom pesta:

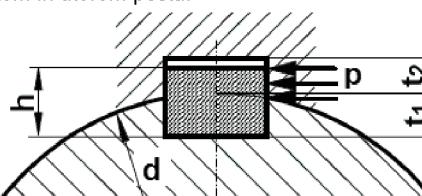

Za izračun površinskega tlaka uporabimo enačbo:

$$p = \frac{F}{t^* \cdot l_t} = \frac{2 \cdot T}{d \cdot t^* \cdot l_t} \leq p_{\text{dop}}$$

F ... sila moznika na utor

[N]

T ... vrtilni moment

[Nmm]

$t^*$  ... višina naleganja moznika v pestu ( $t^* = h - t_1$ )

ali v gredi ( $t^* = t_1$ ) [mm]; običajno izberemo naleganje **v pestu**, kjer je višina manjša in je zato površinski tlak večji

$l_t$  ... nosilna dolžina - naleganje moznika v utoru [mm]; odvisna je od tipa moznika (A ali B)

Za **poenostavljeni** (praktični) **izračun** vzamemo:  
 $t^* = h/2$

**Dejanski površinski tlak moznika** pa je:

$$p = k \cdot \frac{2 \cdot T}{d \cdot (h - t_1) \cdot l_t} \leq p_{\text{dop}}$$

T ... vrtilni moment [Nmm]

p ... površinski tlak med moznikom in pestom

[N/mm<sup>2</sup>]

h ... višina moznika [mm]

d ... premer gredi [mm]

i ... število moznikov [/]


k ... koeficient nošenja [/]

k = 1 pri i = 1

k = 1,35 pri i > 1

$l_t$  ... nosilna dolžina moznika [mm]:

**TIP A**

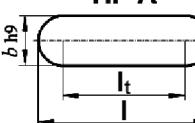

$l_t = l_t$   
p<sub>dop</sub> ... dopustni površinski tlak gradiva pesta [N/mm<sup>2</sup>]

**MPC** Glej Maloprodajna cena.

**MPEG** Kratica: Moving Pictures Experts Group - ekspertha skupina, ki se ukvarja s standardizacijo zgoščenih video- in audiodatotek za gibljive slike. Skupino sta organizirali ISO in IEC leta 1988. Za

boljše razumevanje najprej preberi geslo Kodek. Delitev po standardizaciji dela: MPEG video in MPEG Audio. Novejši standardi MPEG kodekov imajo višje številke: MPEG-2, MPEG-4 itd.

Metoda za definicijo kompresije MPEG-4 se je uveljavila tudi kot **standard za sprejem** digitalnega signala zemeljske radiodifuzije **DVB-T**. Zato je pri sprejemu TV signala preko zemeljske antene pomembno, da anteno priključimo na STB (TV komunikator), ki deluje po standardu MPEG-4.

**MPS** Učni pripomoček - modularna produkcijska (delovna) postaja, kratica iz ang. The Modular Production System. Je pomanjšan posnetek komponent, ki se v industriji dejansko uporablja: transport, skladiščenje, testiranje, sestavljanje z robotom, sortiranje, izsekovanje ...



Delovne postaje lahko medsebojno povezujemo in tako ustvarimo krmiljeno proizvodno linijo. Takšno kompleksno učno podjetje imenujemo **learning factory**.

**Mrežasto platno** To so brusni koluti iz zelo grobe pentljaste tkanine, ki je obdana z brusnimi zrnji. Med brušenjem dodajamo manjše količine vode in zato se brusni mulj useda v mrežasto platno. Brusni mulj učinkuje kot fino brusno sredstvo. Na ta način se hkrati izvaja grobo in fino brušenje.

Prednost tega načina brušenja je hiter način dela in zato prihranek časa. Dosežemo lahko tudi boljšo brusno sliko, kot pri običajnem ročnem brušenju.



**Mrežna kartica** Glej Razširilvena kartica.

**Mrežna maska** Glej Masko podomrežja.


**Mrežna napetost** Glej Efektivna napetost.

**MS - ličarstvo** Ang. Medium Solid, kar pomeni srednji delež (~55%) trdnih (nehlapljivih) delcev v laku ali v polnilu. Prim. HS.


**MSG** Kratica za varjenje pod zaščitnim plinom (MAG ali MIG), nem. Metall-Schutzgassschweißen.

**Mufa** Vezni element, ki omogoča neprekirjeno povezavo cevi ali kablov, lahko pa je tudi nosilni spojnik (npr. za laboratorijsko uporabo: povezavo stojala in epruvete). Mufa omogoča spajanje brez sukanja cevi. Nem. die Muffe: objemka, obojka. Sin. spojka, mufna. Prim. Fiting, Prižema.

Lahko je kratka in ravna cev za povezavo konec dveh cevi ali palic:

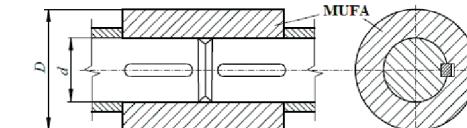

Lahko pa je vmesni montažni del, na katerega se privije holandska matica:

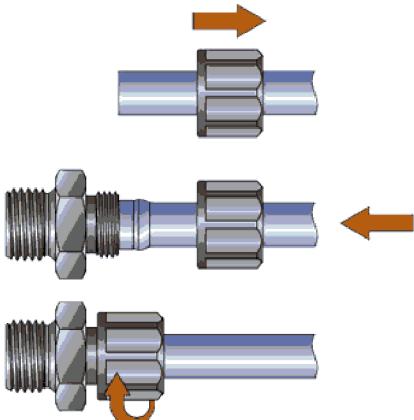

Mufa lahko tudi pritrdi dve palici v različnih smerih, npr. z vijakom ali s krilato matico. Kot laboratorijska oprema so mufe pogosto odlitki:



Rabijo za pritrjevanje epruvet, filtrirnih obročev, meril itd. na stojala - glej risbo pod gesлом Primerjalni merilniki. Prim. Fiting, Prižema.


**Mulčnik** Stroj, ki drobi in meša gornjo plast ruše z zelenjem, koreninami, koruznico, vejevjem itd. vred. Tako ustvarja mulč, ki pokrije zemjo. Ang. mulch: nastelja (slama, zemlja, listje za zaščito mladih nasadov). Mulčiti: pokrivati zemljo, zlasti okrog sadnega drevoja, s pokošeno travo, slamo, da se zavarujejo korenine ali plodovi. Sin. mulčer.

**Multi-** Prvi del zloženek, ki izraža, da se kaj nanaša na mnogo ali več. Sin. pluri-, poli-, poly-. Prim. Mono-, Hetero-, Homo-.

**Multigraden** Ki obsega več stopenj, večgradacijski. Npr. ~ olje. Prim. Viskoznost, Gradacija.


**Multimeter** Elektronski merilni instrument.

**Analogni** multimetri imajo mikroampermeter s kazalcem, ki se premika preko celotne skale za vse meritve, ki se lahko izvajajo.

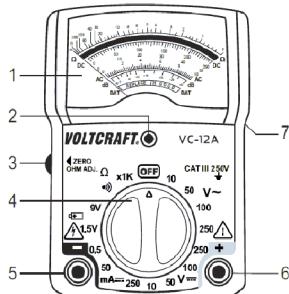

1 Analogni prikaz na skali 2 Vijk za nastavitev kazalca 3 Regulator za merjenje upornosti 4 Izbiranje funkcij merjenja 5 COM vtičnica (okrajšava za common terminal - skupni priključek, masa) 6 plus pol za VΩ /mA 7 baterija (zada)

**Digitalni** multimetri (kratka DMM) prikazujejo merilne rezultate številčno, lahko pa rezultate prikazujejo tudi z dolžino proge.

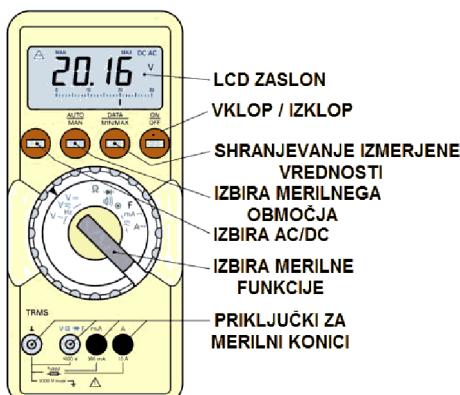

Pogosteje se uporabljajo digitalni multimetri, v

nekaterih primerih pa so primernejši analogni multimetri - npr. takrat, ko se merjene veličine hitro spreminja. Sin. Unimer. Prim. Tokovne klešče.

**Multiplikator** Strojništvo: naprava, ki **poveča vrtilno hitrost**, prestavno razmerje  $I < 1$ . Primer:

- na hidravlični črpalki - s tem dobimo večji pretok črpalke pri nižjih vrtljajih traktorskega kardana; višjo vrtilno hitrost črpalke potrebujemo predvsem za: cepilnik drva, hidravlični nakladalnik lesa, hidravlični nakladalnik gnoja, traktorsko dvigalo, traktorsko nakladalno roko itd.
- gonilo za vrvice na ribiški palici itd.

Prim. Prestavno razmerje gonila.

**Mutagena snov** Učinkovina, ki povzroča spremembe dednih lastnosti (mutacije).

**MW** Nem. Mittewelle oz. srednji val, glej MF.

**N** Nevrtni vod, ang. Neutral. Ostale oznake poglej pod gesлом Označevanje vodov.

**Nabavna cena** Cena, po kateri podjetje kupuje material ali trgovsko blago. Sestavljena je iz:

1. **Nabavne cene**, to je cena pri dobavitelju.
2. **Nabavnih stroškov**: prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, zavarovanja, embalaže itd.

**Naboj** Električni naboj, ena od najpomembnejših elektromagnetskih količin, ki meri izdatnost izvirov električnega polja. Ločimo pozitivni in negativni naboj. Nosilci naboja z istim predznakom se oddajajo, nosilci naboja z nasprotnim predznakom pa se privlačijo. Si enota za naboj je coulomb ali ampersekunda (C ali As).

Najmanjši možni naboj, ki obstaja v naravi, se imenuje **osnovni naboj**  $e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19}$  [C = As]. Sin. elektrika, elektrina, tudi elektronina.

**Naboj iona** Glede na to, koliko več ali manj elektronov ima ion v primerjavi z nevtralnim atomom ali nevtralno izhodno molekulo, govorimo o enkrat, dvakrat itd. pozitivno ali negativno nabitih ionih. Naboj iona označujemo s številom osnovnih nabojev posameznega iona, ki mu sledi znak + za pozitivni naboj oz. znak - za negativni naboj, npr.  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ . Za koordinativne ione uporabljamo oglate oklepaje:  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ . Sin. ionski naboj, ionska valenza. Prim. Kemijske oznake. Razl. oksidacijsko število.

**Nabor** Seznam, skupina, množica, podmnožica, spisek, niz. Npr. ~ znakov, ukazov, orodij. Ang. instruction set, character set, toolbar.

**Nabrekanje** Povečanje prostornine neke snovi zaradi prodiranja molekul topila. Pri samem procesu ne pride do prekinitev kemijskih vez.

**Načelo hidravlične stiskalnice** Glej Hidravlično pretvarjanje sil.

**Načelo pretvarjanja tlaka** Glej Pretvornik tlaka.

**Načrt ozičenja** Osnova za izdelavo, montažo in vzdrževanje. Za bolj zapletene naprave ga razdelimo na načrt ozičenja naprave, načrt povezav in načrt priključkov. Prim. Vezalna shema.

**Načrtovanje pnevmatskih krmilij** Pregled metod dela pri načrtovanju pnevmatičnega omrežja opisuje geslo Pnevmatika - načrtovanje omrežja.

Pri zahtevnejših krmiljih pravimo, da jih projektiramo. Običajno uporabljamo **IZKUSTVENE METODE s pravili**, ki nas postopoma vodijo od zasnove do realizacije vezja. Glavni koraki so:

1. **Tehnološka shema**
2. **Zapis delovnega cikla**
3. **Izdelava diagrama pot-korak**
4. **Izdelava krmilne sheme** (pnevmatične itd.)
5. **Opis delovanja in spisek elementov**

Pojasnila ob posameznih točkah:

1. **Tehnološka shema** se izdela na osnovi načavnega **proučevanja naročnikovih zahtev**.

Na tej točki se usklajujejo zahteve in zmožnosti, zato se tehnološka shema nariše:

- na čim bolj preprost način, če je možno 2D
- tako, da bo razumljiva tudi naročniku (brez uporabe strokovnih simbolov ipd.).

Posebno pozornost posvetimo **povezavi vklop / izklop - posledica vklopa / izklopa**, na osnovi katere bomo lahko sklepali **o vrsti delovnega valja** (eno- ali dvostranski), ter **o vrsti delovnega**

**potnega ventila** (mono- ali bistabilni, število priključkov itd.).

Primer: aktiviranje tipke START povzroči delovni gib, ob doseganju končnega položaja pa se valj vrne v prvotni položaj - izberemo dvostranski delovni valj ter 5/2 bistabilni delovni ventil.

Tehnološko shemo dopolnimo s čim bolj natančno definiranim **besednim opisom**.

Obvezno **poimenujemo** posamezne:

- **dajalnike signalov** (vhodne elemente);
- **aktuatorje in njihove poti** (delovne položaje)
- ostale **pomembne sestavne dele** zamišljene naprave

2. **Zapis delovnega cikla** naj obsegata:

- **skrajšani zapis** delovnega cikla
- ugotavljanje **pogojev za sprožanje signalov** in njihove **medsebojne odvisnosti** (zaporednost, vzponost)
- **povezovanje** kombinacij vhodnih signalov (vzrok) **z delovnimi gibi** (posledica)
- na osnovi gornjih ugotovitev **določanje posameznih korakov** v delovnem ciklu

3. **Diagram pot-korak** naj vsebuje jedrnate informacije, po možnosti brez komentarjev:

- imena vseh potnih ventilov ter končnih stikal
- jasno povezavo vzrok-posledica

Na osnovi izdelanega diagrama pot-korak si že lahko izdelamo spisek elementov, ki jih bomo potrebovali za naše krmilje. Med ustvarjanjem krmilja bomo nato ta spisek dopolnjevali.

4. Narišemo **vezje krmilja**. V kolikor je mogoče, uporabimo **računalniški program**. Če je potrebno, izdelamo tudi **izjavnostno tabelo** (npr. pri zahtevnejših krmiljih), **logično vezalno shemo**, **preizkusno vezje**.

Na tej točki se naročnik in izvajalec dokončno uskladita, pogosto se usklajene zahteve zabeležijo in podpišejo.


Sele sedaj se izdela konkretno vezje.

5. **Besedni opis delovanja krmilja** naj bo napisan tako, da ga razumejo tudi nestrokovnjaki. **Spisek elementov** bo prišel prav pri nabavi, popravilih ali razširivtih sistemov.

**PRIMER** projektiranja pnevmatičnega omrežja: vpenjanje obdelovanca.

V **oklepajih** vnašamo **opombe** - naše razmisleke:

1. **Tehnološka shema in besedilo:**

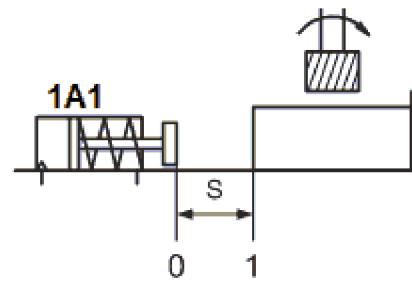

Ob pritisku na tipko vpenemo obdelovanec (Potrebujemo torej samo eden delovni valj).

Obdelovanec ostane vpenet tudi, ko tipko spustimo (Pomembni podatek, ki pove, da bo verjetno treba uporabiti bistabilni potni ventil).

Ob pritisku na drugo tipko obdelovanec izpneemo (Podatek, ki določa število tipk, sproža pa tudi razmislek o vrsti delovnega valja).

Naročniku postavljamo čim več vprašanj, npr.: kolikšna naj bo sila vpenjanja, masa obdelovanca, ali naročnik morda potrebuje varnostni vklop itd. Nazadnje naj svoje zahteve tudi podpiše. To je še posebej pomembno zato, ker je od zahetev odvisno tudi število ventilov, kar pa seveda močno vpliva na ceno.


2. **Določanje korakov in delovnega cikla:**

Delovni valj poimenujemo 1A1. Predpostavimo dva potna ventila 1S1 in 1S2. Skrajšani zapis delovnega cikla:

1A1+, /, 1A1-

Poševnica / pomeni mirovanje valja 1A1 (vpenjanje v izvlečenem stanju). To je dodatni korak, skupaj so torej 3 koraki, 4 mejne točke in 4=1:

cjske izvedbe najdemo pri avtomobilih [z aluminijasto karoserijo](#):

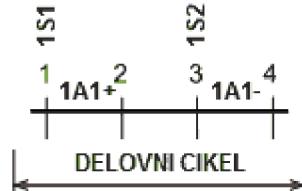


Zapišemo [vzroke](#) za posamezne mejne točke (kaj se zgodi, ko se odločili za to točko):


**Točka Vzrok Opomba**

- 1 Vklop stikala 1S1 Vklop bistab. ventila
- 2 Koniec izvleka 1A1 Vpenjanje
- 3 Vklop stikala 1S2 Vračilo bistab. ventila
- 4 Konec uvleka 1A1 Izpenjanje


**3. Diagram pot-krok** s komentarji:

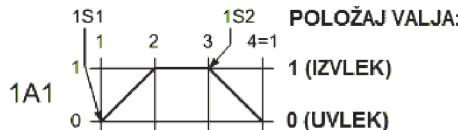

**4. Pnevmatično vezje:**

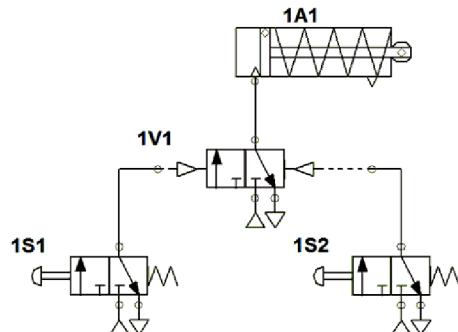

Možnih je seveda več rešitev. Primer rešitve, ki upošteva varnostni vklop z dvema tipkama:

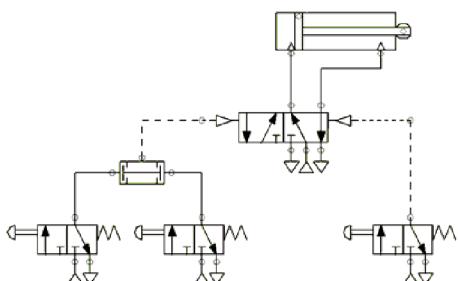

Odločimo se za prvo rešitev (enosmerni valj).

**5. Delovanje krmilja:**

S pritiskom na ventil 1S1 dobimo krmilni signal 14, ki preklopi bistabilni ventil 1V1 in delovni valj opravi vpenjanje. Ko preklopimo na ventil 1S2, dobimo krmilni signal 12, ki preklopi 1V1 v začetno stanje. Delovni valj izpne obdelovanec.

**Spisek elementov:**

- 1x 1A1 (EDV - enosmerni delovni valj, NC)
- 1x 1V1 - 3/2 BV (bistabilni ventil)
- 2x 1S1, 1S2 - 3/2 MV (monostabilni ventil)
- cevi in priključki

Prim. Pnevmatika - načrtovanje omrežja.

**Nadbesedilo** Glej Hypertext.

**Nadevtekoidno jeklo** Jekla z vsebnostjo ogljika nad 0,8%. Glej sliko 2 v prilogi, Perlit.

**Nadgradnja** Konstrukcija, ki se pritrdi na podvozje vozila. Sin. karoserija.

Oblike nadgradenj [pri osebnih vozilih](#): limuzina (zaprt avtomobil), limuzina kabriolet, kupe (športni dvosed), limuzina pulman (luksuzna), kombinirano vozilo, kabriolet, večnamenski osebni avtomobil, posebne nadgradnjne (počitniške itd.).

**Pri gospodarskih vozilih** se nadgradnja uporablja za posebne namene ali za prevoz določene vrste blaga. Glede na vrsto blaga in namen uporabe se je razvilo veliko vrst nadgradenj.

Glede [NAČINA PRITRDITVE](#) poznamo:

**1. Ločene izvedbe** nadgradenj, ki prednjačijo pri tovornih cestnih vozilih, terenskih vozilih in priklopnikih. Pri teh izvedbah je nadgradnja pritrjena na nosilni okvir:




Pri ločeni izvedbi nadgradenj so na okvir vozila pritrjeni tudi drugi sistemi, npr. krmilni sistem, pogonska skupina (preme) itd.

Prevladuje letvasta izvedba nosilnih okvirjev: dva stranska nosilca povezujeta več prečnih nosilcev. Okvir prenaša lastno težo vozila in težo bremena pri različnih obratovalnih pogojih: zaviranje, pospeševanje, vožnja v ovinek (centrifugalne sile), vpliv neravnosti cestišča itd. Nosilci dajejo okviru visoko upogibno in vzvojno trdnost ter so praviloma jekleni, z odprtimi (U ali L) in zaprtimi (okroglji, pravokotni) profili.


**2. Sonosilne izvedbe** nadgradenj, ki jo sestavlja:

- sprednji okvir
  - zadnji okvir
  - karoserija, ki je v osrednjem delu samonosna
- Oba okvira se privijačita na karoserijo:

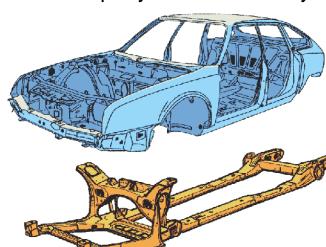

**OJAČITVE IN IZTISNJENI LITI PROFILI** **ALUMINIJASTA PLOČEVINA**

**Nadmera NEGATIVNA zračnost:** negativna RAZLIKA med [izmerjenim](#) (dejanskim) premerom LUKNJE in ČEPA.

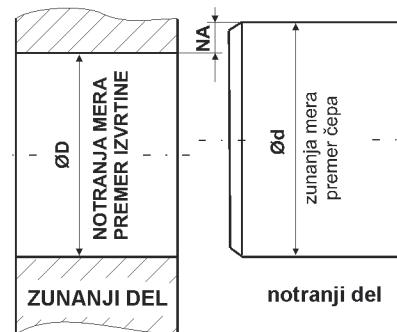

Kako izračunamo nadmero:  $NA = D - d$

Pri tem je  $d > D$ . Sin. presežek. Prim. Ohlap, Ujem.


**Nadomestna upornost** Glej Kirchhoffova zreka.

**Nadtlak** Glej Izpustni ventil. Prim. Kom-presorska enota.

**Nadtlak** Glej Tlak.

**Naftni plin** Glej Avtoplín.

**Nagib** Ploskev, nagnjena na vodoravno ravnino:

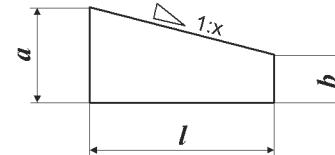

Običajno ga izražamo z razmerjem  $1:x$ . Izrač.  $x$ :

$$\frac{1}{x} = \frac{a - b}{l}$$

Na tehničnih risbah označimo nagib z majhnim pravokotnim trikotnikom, ki ga narišemo [nad nagjeno ploskev](#) in pred razmerje  $1:x$ , npr.:

$$\Delta 1:2,5$$


Kako razumemo ([preberemo](#)) neki **konkreten nagib**: na 2,5 mm dolžine nagiba se nagib dvigne za 1 mm. Prim. Zoženje, Konus, Zagozda.

V zvezi z geometričnimi tolerancami glej **Kotnost**.


**Nagib premnega sornika** Kretna geometrija koles: nagnjenost vrtilne osi proti navpičnici.

Za razumevanje je najprej potrebno poznati položaj [vrtilne osi](#) - pogled posebno geslo.

Kot nagiba osi premnega sornika označujemo z grško črko  $\delta$  (delta):

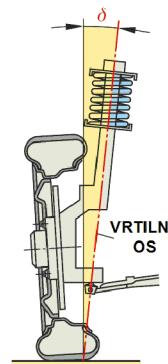


**3. Samonosilne izvedbe** nadgradenj, ki se največ uporabljajo pri osebnih avtomobilih in majhnih avtobusih. Pri osebnih avtomobilih se namesto vzdolžnih in prečnih nosilcev uporablja sestav [nosilna ploščad](#):

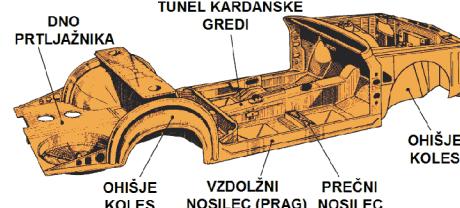

Sestavni deli nosilne ploščadi:

- **nosilni deli**: nosilec motorja, vzdolžni in prečni nosilci
- dno prtljažnika in ohišje koles

Na nosilno ploščad se nato privarijo ali drugače pritrjijo sestavni deli, ki tvorijo **samonosno lupinasto karoserijo**:

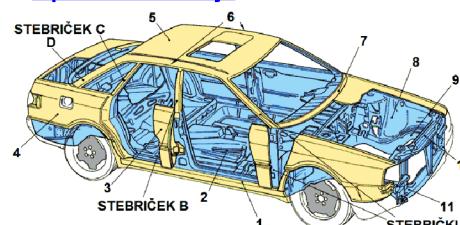

1 vzdolžni nosilec - prag 2 podsestav dna (dno karoserije) 3 zunanjega površina vrat 4 desna stranska stena (stranica) 5 streha 6 strešni okvir, stranski nosilec 7 sprednji nosilni profil (zračni iztek) 8 ohišje koles (blatnik) 9 sprednji vzdolžni nosilec 10 sprednji nosilec motorskega pokrova 11 sprednji desni nosilec

Karoserija postane trdna in toga zaradi rabiljenja in zgibanja pločevinastih sklopov, zaradi uporabe zaprtih profilov ter zaradi dodatnih zunanjih površin.

Razen lupinaste pa poznamo tudi **skeletno gradnjo karoserije**, ki ima obliko rešetke iz osnovnih palčastih nosilcev. Takšne konstruk-

Nagib premnega sornika je potreben zato:

- da po koncu ovinka nastanejo sile, ki [vrnejo smerni kolesi](#) in volan [v položaj za vožnjo naravnost](#), motorno vozilo pa bolje drži smer vožnje


• da vozilo krmilimo z manjšimi silami

**Najedati** Načeti, napadati, napasti. Povzročati, da postane kaj deloma poškodovano. Npr. raztopina najeda tkanino. Razl. razjedati.

**Najlon** Glej geslo PA (poliamidi), pravilno Nylon.

**Nakladalnik** Stroj za nakladanje, npr. tovora na vozilo ali žival z namenom, da se preprelje. Lahko pa je tudi voz, na katerega se nakladajo pridelki ipd. **Nakladalec**: delavec, ki naklada.

**Nakovalo** Kovinski podstavek, na katerem se kuje ali koviči (nastavno nakovalo). Prim. Kovalo.

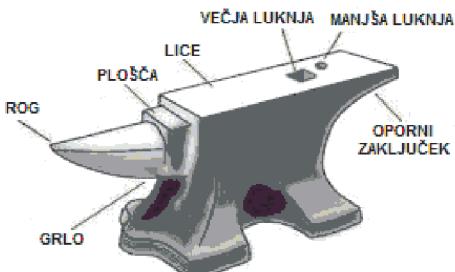


Pri mikrometru (vijačnem merilu): nakovalce je merilni nastavek.

**Nakrčiti** Odebeliti podolgovate predmete na določenem delu dolžine z nabijanjem v vzdolžni osi predmeta.

**Naletna zavora** Zavorni sistem, ki se uporablja pri avtomobilskih prikolicah, pri lahkih tovornjaških prikolicah in pri stanovanjskih (kamp) prikolicah.

**Delovanje:** ko vlečno vozilo zavira, priklica naleti nanj. Nalet priklice povzroči naletno silo, ki se uporabi za aktiviranje zavore na priklici:

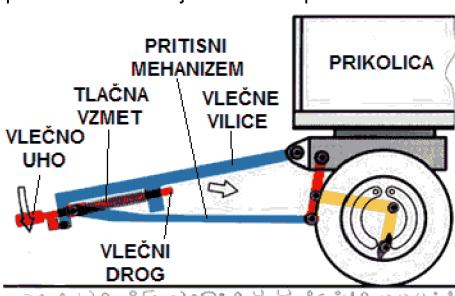

**Nalič** Tanka in čvrsta prevleka, ki nastane po nanašanju premazov (protikorozijske zaščite, vodo-odporne plasti, kitov, barv in lakov) na leseno, kovinsko ali drugačno podlogo. Sin. oplesk, vsi premazi skupaj. Naličje - maska.

Zakaj je nalič sploh potreben? Razloga sta dva:

- estetski izgled in
- zaščita pred škodljivimi vplivi okolice

**Vrste opravil pri ličenju:** čiščenje, brušenje, priprava in nanašanje prevlek (plasti, slojev, nanosov), sušenje, poliranje in preoblikovanje površin brez spremenjanja naliča.

Ličarska dela razdelimo v **tri velike skupine**:

- priprava površine na nanašanje prevlek
- priprava, nanašanje in utrjevanje prevlek
- opravila na površinah z nanešenim naličem

Nalič sestavljajo **PLASTI**, ki se lahko delijo na **SLOJE**, sloji pa so lahko sestavljeni iz več **NANOSOV**. Prim. Nalič - avtoličarstvo.

**Nalič - avtoličarstvo** V avtomobilski industriji poznamo **DVA TIPA SESTAVOV NALICA**:

1. Sestav naliča pri **SERIJSKEM ličenju**:



Skupna debelina naliča je odvisna od proizvajalca in znaša **100±20 mm**.

Debelina **cinkovega fosfata** znaša le **2 µm**,endar je kljub temu odlična zaščita proti vdiranju

rje in dober oprijem naslednjo - temeljno plast. Debeline **temeljne plasti**, ki se ustvari s kataforeznim potapljanjem, znaša **~25 µm**. Temeljna plast je namenjena predvsem protikorozijski zaščiti, sočasno pa je dober oprijem za polnilo. Debeline plasti **polnila** znaša **25 do 30 µm**. Razen kvalitetne protikorozije zaščite mora biti polnilo tovolj trdo (odporno na udarce kamena) in odporno na soljeno vodo. Po sušenju mora biti polnilo primerno za brušenje.

**Površinski lak** z debelino plasti **30 - 45 µm**, od njega se zahteva dolgotrajna trpežnost in prvo-vrstni optični vtis glede naslednjih lastnosti:


- **barvni odtotenek** se ne sme spremeniti pri različnih vremenskih vplivih
- dolgotrajen in visoki **sijaj**
- lak se mora med nanosom dobro **razlivati**, saj le dobro razlita površina lahko daje visok sijaj
- **vremenska obstojnost**: lak mora biti odporen na topoto, mraz, dež, sonce itd., ne da bi izgubil sijaj in barvni ton
- **kemična obstojnost** proti kislinam, topilom, lugom, gorivom in onesnaževalcem okolja
- **oprijemanje**: udarci kamenja in druge mehanske obremenitve ne smejo povzročati odstopanja laka
- **odpornost proti praskam**: ta lastnost je najbolj odvisna od povsem zunanjega sloja površinskega laka, avtomatske pralnice naj ne bi povzročale praskanja površinskega laka

## 2. Sestav naliča pri **REPARATURNEM ličenju**.

Skupna debelina naliča brez debeline kita in pri delu brez napak znaša **več od 150 mm**, polovico od tega je brezbarvni površinski lak.

Popolno reparaturno lakiranje spoznamo tako, da ga **ne prepoznamo**. Med popravilom in originalnim lakiranjem ne bi smeli ugotoviti razlike. Poznamo dva različna reparaturna sestava:

- a) **Triplastni sestav** reparaturnega naliča - **temeljna plast, polnilo in površinski lak**:

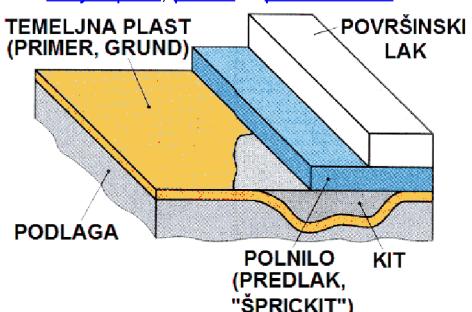


Kit pri tem ne štejemo kot plast, saj ne prekriva celotne površine, ki jo popravljamo.

Troplastno lakiranje daje najboljšo kakoveto. Treba pa je dobro prebrati in upoštevati navodila, kajti pogosto se kit na enokomponentni primer ne prime!

V praksi se troplastno ličenje uporablja predvsem v tistih primerih, ko dvoplastno ličenje ne pride v poštev, npr. pri ličenju plastike ipd.

- b) **Dvoplastni sestav** reparaturnega naliča se **največ uporablja**. Kit se nanaša direktno na pločevino - novejši kiti se dobro oprijemajo in so tudi antikoroziski. Temeljna plast in polnilo se nanašata obenem v eni sami plasti, skupaj se tudi sušita in brusita. Po sušenju sledi plast površinskega laka:

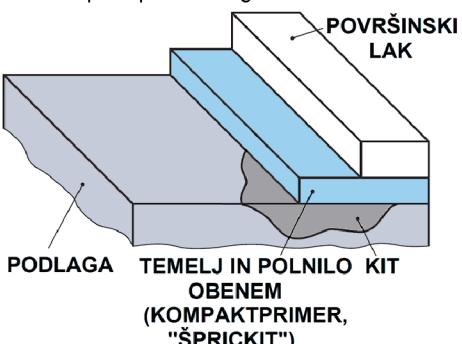

Postopek dvoplastnega ličenja je še zlasti

gospodaren, če površinski lak nanašamo po postopku »mokro na mokro«. Pri postopku »mokro na mokro« lahko po 20 minutah zračenja že nanesemo površinski lak direktno na še vlažen sloj združenega temeljnega premaza in polnila. Pogoj za lakiranje po postopku »mokro na mokro« je brezhibna površina po nanosu polnila.

Način nanašanja plasti površinskega laka pri reparaturnem lakiraju obravnavamo pod posebnim geslom Površinski lak.

**Nanašanje premazov** Načini nanašanja so:

1. **S potapljanjem**, predvsem v serijski proizvodnji.
2. **Z lopatico**, npr. nanašanje kitov
3. **S čopičem**.
4. **Z brizganjem** (z brizgalno pištolo). Posebne oblike brizganja so brizganje s povisano temperaturo, plamenško nabrizgavanje, elektrostatično nanašanje itd.

**Nanos** Glej definicijo pod geslom Sloj. Informacije o nanosih najdemo med navodili, glej geslo Piktogrami za ličarska gradiva, številka 14. Žargonski ličarski izraz za nanos je »roka«: »Nanesli bomo dve roki, tretjič pa bomo samo megili ...!«

**Nanotehnologija** Tehnologija z uporabo nanomaterialov - snovi, ki imajo nanostrukturo razsežnosti med 1 nm in 100 nm in se s tem bistveno razlikujejo od značilnosti masivnih materialov.


Primeri uporabnih nanomaterialov:

- cevaste nanostrukture imajo približno 6 krat **nižjo gostoto** od jekla, obenem pa večkrat **višjo natezno trdnost**
- nano površinski premazi imajo zaradi **vodoodbojnosti** samocistilne lastnosti
- nano mazalna olja prodrejo v najmanjše pore in zato **bolje mažejo**


Prim. Impregnacija.

**Naoljevalnik** Naprava, ki stisnjenu zraku dovaja kapljice olja v obliki oljne magle. Tako zagotavljamo **manjšo izrabu** premikajočih delov, **manjše trenje** in **zaščito pred korozijo**.

**Princip delovanja** je podoben Venturijevi cevi. Zaradi padca tlaka v zožanem delu cevi nastajajo kapljice olja, ki jih podtlak potegne v cev:

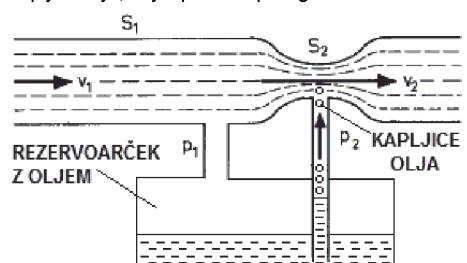


Sedaj pa poglejmo še sestavne dele naoljevalnika, ki je narisani v vzdolžnem prerezu:

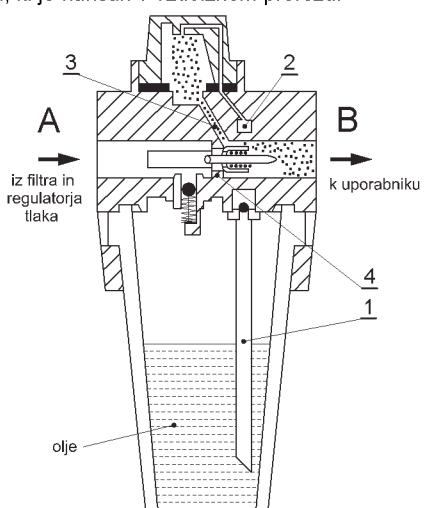

Uporabljamo redko mineralno olje viskoznosti 2-5°E, ki se razprši **po principu Venturijeve cevi**. Stisnjeni zrak z delovnim tlakom se pretakne v smeri A-B, vmes se nahaja **zoženje 4**. Iz oljnega rezervoarčka teče olje skozi cevko 1, ki je povezana s kanalom 2 in nato preko kanala 3 vodi do zoženja 4.


na 4. Ker se na zoženju 4 delovni tlak zmanjša, se na tem mesto "posrka" olje iz oljnega rezervoarčka in ustvarja se **oljna megla**.

Oobičajno je naoljevalnik kombiniran v istem ohišju v pripravni grupi. Kadar pnevmatsko omrežje uporabljamo za zaščito z barvnimi ali lakastimi premazi (razpršilniki), takrat stisnjenega zraka ne naoljimo. Simbol naoljevalnika:

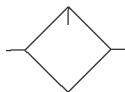

**Vzdrževanje:** glej Pnevmatika - vzdrževanje.

**Napajalnik** V splošnem je to naprava za napajanje. Rač.: naprava, ki pretvarja omrežno izmenično napetost v enosmerno, s katero deluje računalniška elektronika: večina komponent potrebuje **5 V** enosmerne napetosti, motorji disketnih pogonov pa potrebujejo **12 V**. Napajalnik je torej usmernik z **ventilatorjem**, ki hlači tudi vso notranjost računalnika. Prim. Hardware.

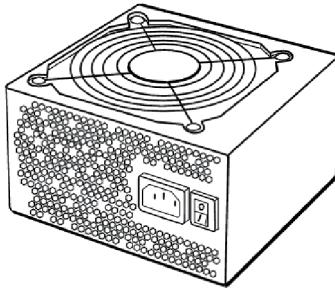

### Napaka

1. Slaba, **nezaželena lastnost** oz. značilnost. Npr. napake v varu, tovarniška ~, konstrukcijska ~. Ravnanje z napakami: odkrivanje - lociranje - odprava napak. Prim. Pregled.

2. Razlika med dejansko in izmerjeno vrednostjo: **napaka meritve**, ki jo lahko izrazimo kot:

- absolutno napako meritve ali
- relativno napako meritve

Sin. pogrešek. Razl. odstopek.

**Napake v varu** Osnovni **RAZLOGI** za napake so:

- nepravilne priprave na varjenje
- nepravilno izbrani varilni parametri
- nepravilni postopek ali tehnika varjenja

Napake pa lahko nastanejo tudi zaradi okoliščin, na katere varilec nima neposrednega vpliva: **slaba varivost** materiala, **kvaliteta pomožnih materialov**, težki pogoji dela.

### NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE

v zvaru:  
1. **Vključki žlindre** zaradi slabo očiščenih predhodnih varkov, neenakomerne varilne hitrosti, prevelikega premera elektrode, slabo vodene elektrode, preširokega nihanja elektrode.

2. **Poroznost**, najpogosteje zaradi preveč žvepla in fosforja v osnovnem materialu, tudi zaradi **neočiščene površine varjenca** (rja, maščoba, vлага), vlažen plašč elektrode pri REO, prevelika jakost toka itd.

Pokljivost v vročem močno zmanjša **legiranje vara z Mn** (ki veže S v MnS), dodajanje grafita, tudi z ultrazvokom in z mehaničnimi vibracijami lahko preprečimo rast dendritov - med rastjo nastajojo izločki, ki povzročajo pokljivost. Poleg sušenja elektrode in zmanjšanja jakosti toka pomaga tudi **gretje** varjencev pred varjenjem, zamenjava vrste elektrod, zmanjšanje varilne hitrosti (da lahko mehurčki zapustijo talino).

**Plinska poroznost** zvarov pa je posledica nepopolnega izločanja plinov (najpogosteje ogljikovega monoksida) in je posledica **nezadostne zaščite** ali nepravilne dezoksidacije vara.

3. **Zajede** (razjede, izjede) povzroči premočan električni tok ali predolgi oblok.

4. **Razpoke** nastanejo zaradi nepravilnega razmerja med premerom elektrode in debelino pločevine; skušamo se jim izogniti z izbočenimi zvari; vpenjalne naprave morajo biti tako konstruirane, da dovoljujejo krčenje zvarov po varjenju - sicer se pri varjenju kaljivih jekel pojavi razpoke (kaljiva jekla je potreben variti z bazič-

nimi elektrodami in jih pred varjenjem ogreti na pribl. 200°C).

5. **Neprevaren koren** lahko nastane zaradi prehitrega vodenja elektrode, prevelikega premera elektrode, slabo pripravljenih robov zvara, premajhne jakosti toka; popravilo: neprevaren koren s spodnje strani izsekamo in ponovno zavariamo.

6. **Oksidni vključki** se lahko pojavijo v zvaru zaradi nezadostne zaščite oz. dezoksidacije taline. α železo pri visoki temperaturi **dobro topi kisik**, pri ohlajanju pa ga **izloči v obliki FeO**, ki močno poslabša mehanske lastnosti zvara in je prav tako nevaren kot razpoke v zvaru.

Zelo neugoden je tudi **vodik**, ki se pri ohlajanju zvara izloča iz trdne raztopine in se obenem iz atomarnega spremeni v molekularno stanje ( $2H \rightarrow H_2$ ). **Ustvarja praznine** (razpoke v hladnem: mikro razpoke, pore itd.), ki nastajajo zelo dolgo po tem, ko je bilo varjenje že končano. Nastanek hladnih vodikovih razpot so najbolj podvržene strukture z visoko trdnostjo in trdoto.

7. **Notranje napetosti in deformacije** nastanejo zaradi neenakomerne segrevanja in ohlajanja med varjenjem in po njem. Večje deformacije so pri tanjših pločevinah, večje napetosti pa pri debelejših pločevinah (zaradi hitrejšega ohlajanja in s tem nastajanja martenzita in podobnih struktur ali celo razpot). Neželeno strukturo vodijo do pokljivosti v hladnem in poslabšanja mehanskih lastnosti zvarnega spoja. S primereno pripravo dela lahko le omilimo posledice. Nastajanju martenzita in podobnih neželenih struktur se izognemo tako, da zmanjšamo hitrost ohlajanja zvara. To naredimo tako, da predgrevamo varjence na 200-400°C.

Pločevina se bo po ohlajanju zvila v tisto stran, na kateri je varek. Pred varjenjem jo lahko upognemo v nasprotno smer in po ohladitvi se bo zrvnala. Enako velja za V zvare. Smer deformacije je odvisna tudi od smeri varjenja. Pri varjenju navzven se bo kot po varjenju povečal - tudi to popravimo pred varjenjem. Pri jekilih z več kot 0,3% ogljika se lahko pojavi **velika trdota**, ker se je osnovni material v prehodnem področju zakalil. To preprečimo s segrevanjem materiala pred varjenjem na 150-450°C. Temp. je višja, če je količina ogljika in legirnih elementov v jeklu večja.

Pri malo in srednjeogljičnih jeklih lahko poslabšanje mehanskih lastnosti popravimo s kasnejšo normalizacijo (20-30°C nad črto GOS), s čemer sprememimo neugodno widmannstättenovo strukturo v drobozrnato.

Pri varjenju velikih konstrukcij moramo - ravno zaradi deformacij - sestaviti **varilni načrt**, v katerem je natančno predvidena priprava na varjenje, število, zaporedje in usmeritev varkov.

**Naparevanje** Metalizacija kovine (Al, Zn) na steklo, plastiko (npr. luči), običajno v vakuumu.

**Napenjalka** Naprava za napenjanje, napenjalec. Pri **napenjalki z dvema vijakoma** ima en vijak leve, drugi pa desni navoj:



**Napenjalka (zategovalka) traku** pa izgleda tako:



Sin. jeklena ali plastična povezovalna (samozačena) spona (sponka, spojka, zaponka) za trak, tračna zaponka itd.


**Napéra** Podolgovato oblikovan element, ki veže pesto s platičcem: "špice" na kolesu, lesene ~ v kolesu voza, ravna ~ jermenice itd. Sin. opernica. Prim. Rajtel (ročno kolo). Glej **risbo** - geslo Pesto. **Napetost - električna Pritisak**, ki potiska elektrone

vzdolž vodnika in s tem povzroča električni tok:



ELEKTRIČNA NAPETOST JE ELEKTRIČNI PRITISK

Poenostavljeno povedano: elektrika je že v vodnikih, vendar miruje - tako kot voda v jezeru. Teči začne šele tedaj, ko ustvarimo pritisak. Pri vodi ustvarimo pritisak s črpalko, pri električni pa z **generatorjem**, najpogosteje s pomočjo magnetov. Generator prečrpava elektrone in povzroči, da postaneta dve sponki različno različno nabitih: + in -.

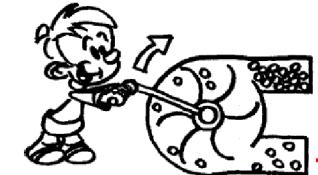


**Strokovna definicija električne napetosti:** napetost je razlika električnih potencialov med dvojico točkama. Označuje se s črko **U**, merska enota pa je volt [V]:

$$U = V_1 - V_2$$

Pri tem je **V** oznaka za električni potencial.

Napetost je torej vzrok za nastanek električnega toka in ne nastane kar sama od sebe.

Nevidni električni tok običajno primerjamo s pretokom vode. Na spodnji sliki primerjamo hidravlične veličine in naprave (**črni tekst**) z električnimi (**rdeči tekst**):

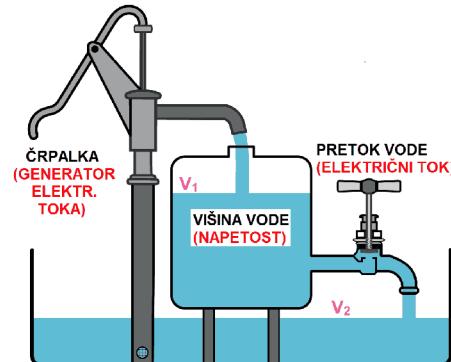


Iz risbe je razvidno, da napetost primerjamo z višino vode, ki ustvarja zadosten tlak za pretok vode. Da bi električni potencial  $V_2$  dvignili na  $V_1$ , moramo opraviti neko **delo**. Ko pa vzpostavimo ravnosvesje (ko steče električni tok), se to **isto delo vrne** v svetlobni, mehanski, topotni itd. obliki. Prav **delo je merilo velikosti** ustvarjene napetosti.

Električna napetost **1 V** nam pove, da je **za premik elektrine 1 As** (1 C) od točke 2 do točke 1 potrebno opraviti **delo 1 J**:


$$\text{Napetost [V]} = \frac{\text{Delo [J]}}{\text{Elektrina [As]}}$$

Opravljeno delo je **neodvisno od oblike poti**.

Simbol za izvor enosmerne napetosti:

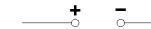


Simbol za izvor izmenične napetosti:

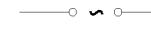


Simbol za električno celico oz. izvor električne energije, daljši zaključek je pozitivni pol +:




Oblike izvorov napetosti lahko narišemo tudi tako:

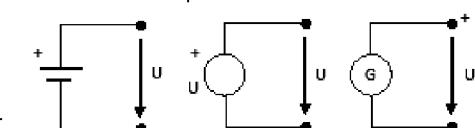


Simbol za **baterijo**, ki jo sestavlja več celic:

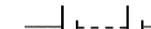


Padce električne napetosti označujemo z oznakami  $U_1$ ,  $U_2$  itd. ter s puščicami ob uporih:

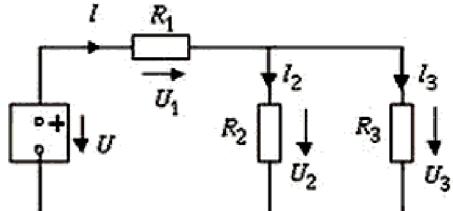**Merjenje električne napetosti**

Napetost merimo z voltmetri, ki so zgrajeni podobno kot ampermetri. Če želimo izmeriti padec napetosti na nekem porabniku, vežemo voltmeter **vzoredno** s tem porabnikom:

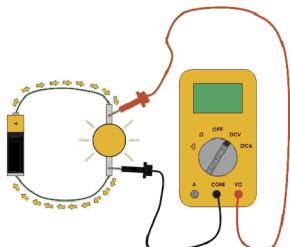

V enem tokokrogu lahko merimo več različnih psadcev napetosti:

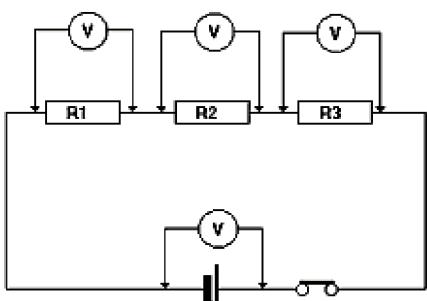

Podobno kot pri merjenju z ampermetrom pazi na **priklučitev** merilnika v tokokrog in na **izbiro** meritnega **območja**.




**Pridobivanje električne napetosti**

Neko drugo vrsto energije (njapogosteje mehansko) pretvarjamo v električno energijo, tovrstne pretvornike pa imenujemo **napetostni izvorji**. Za napetostne izvore velja enačba:

$$U = A/Q \quad [V]$$

A ... opravljeno delo [J]

Q ... prenesena elektrina [C = As]

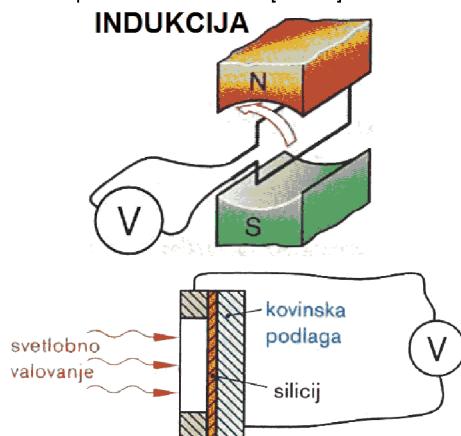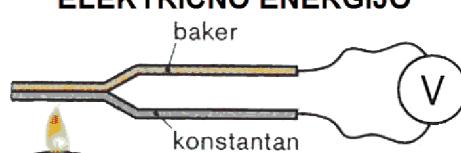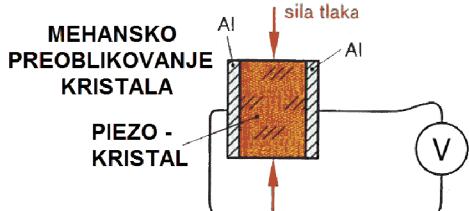**INDUKCIJA****PRETVARjanje topote v električno energijo****TERMOELEMENT****Napetost - mehanska Razmerje med silo in prerezem**

oz. je sila na enoto prereza. Merska enota za mehansko napetost je  $[N/mm^2]$  oz.  $[MPa]$ . Sin. napetost v materialu.

Mehanska napetost je **posledica notranjih sil v materialu**. Notranje sile pa nastanejo zaradi:

- zunanjih sil
- topotnih obremenitev - temperaturnih sprememb
- nekdajnih temperaturnih sprememb, plastičnih deformacij ali prednapetja (notranje napetosti)

Napetost je **odločilna za spremembo oblike trdne snovi - DEFORMACIJE**.


**VRSTE NAPETOSTI:**

a) **NORMALNE napetosti** so vedno **pravokotne na izbrani prerez**. Povzročajo **raztezanje (natez)** ali **krčenje materiala** (tlak), oznaka  $\sigma$ :

$$\sigma = \frac{F_h}{A}$$

$F_h$  - normalna (na prerez pravokotna) sila [N];

A - prerez  $[mm^2]$

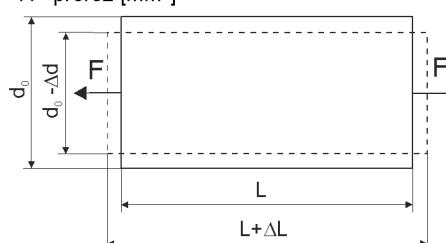


Deformacija, ki nastane zaradi normalnih napetosti, je  $\Delta L$ . Pri nategu je  $\Delta L$  pozitiven, pri tlaku pa negativen, zato **natezne napetosti** definiramo kot **pozitivne (+)**, **tačne pa negativne (-)**. Normalne napetosti glede na načine obremenitev: **NATEG**  $\sigma$ , **TLAK**  $-\sigma$ , **UPOGIB**  $\sigma_u$  ali  $\sigma_f$  (flexion), **POVRŠINSKI TLAK**  $p$  in **UKLON**  $\sigma_k$ .

b) **TANGENCIALNE napetosti** vedno **delujejo v prerezu**. So **vzrok drsenja materiala** (npr. pri strigu, torziji), oznaka  $\tau$ :

$$\tau = \frac{F_t}{A}$$

$F_t$  - prečna (tangencialna) sila [N]; A - prerez

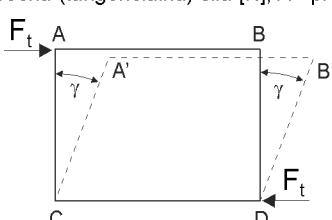

Mera tangencialne deformacije je kot  $\gamma$  [rad], ki nastane zaradi tangenc. napetosti. Imenujemo ga specifična **tangencialna deformacija**.

Kot  $\gamma$  običajno poenostavimo v nagib [ $^{\circ}$  ali %], saj je pri majhnih vrednostih  $\gamma$  napaka zanemarljiva in velja:  $\tan \gamma \approx \gamma$

Tangencialni napetosti glede na način obremenitev: **STRŽNA**  $\tau_s$  in **TORZIJSKA** napetost  $\tau_t$  (razl.: normalna napetost).

Ang. stress, nem. die mechanische Spannung. Prim. Dopustna napetost, Obremenitev, **Trdnost**.

Pri **kapljevinah**: površinska napetost.

**Napetost kolena** Električna napetost, pri kateri začne jakost električnega toka v prevodni smeri strmo narasčati. Prim. Dioda.

**Napetost tečenja** Glej Meja tečenja.

**Napetostna vrsta** Razvrstitev kemijskih elementov, še posebej kovin, glede napetosti galvanskih polčlenov, ki jih elementi tvorijo. Glej Redoks vrsta, Korozija.


**Napetostni delilnik** Glej Potenciometer.

**Napetostni izvor** Glej geslo Napetost - električna (Pridobivanje električne napetosti).

**Napetostni potencial** Glej Električni potencial.

**Napihovanje v kalup** Poleg brizganja v forme je napihovanje v kalup najpogosteji način predelave umetnih mas. S tem postopkom se izdelujejo plastenke vseh vrst (od majhnih medicinskih do posod za čistila in gorivo), igračke ipd.

Votla telesa se po tem postopku izdelujejo iz cevi:

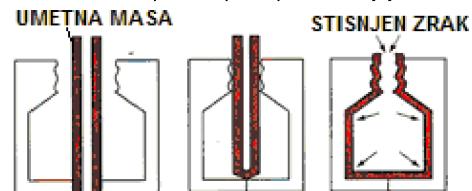

Orodje se zapre, nato pa pritiske plina (zraka) od zunanjosti pritisne umetno maso ob steno oblikovalnega orodja. Sin Pihanje.

**Naprava proti zmrzovanju kondenzata** Naprava, ki omogoča brezhibno delovanje zračnih zavor (traktorji, tovornjaki itd.) tudi pozimi. To je črpalka, ki v stisnjeni zrak vbrizgava sredstvo proti zmrzovanju (špirit, glicerin ipd.). Obstajajo izvedbe z ročnim, avtomatskim ali impulznim aktiviranjem črpalke. Nekatere izvedbe imajo možnost nastavitev glede na letni čas - poleti se vbrizgavanje blokira.


Vgradi se lahko pred ali za regulatorjem tlaka. Namesto naprave proti zmrzovanju kondenzata se lahko uporablja tudi sušilnik zraka, glej geslo Sušilnik zraka - zračne zavore.

**Naprava za hlajenje in gretje hidravlične tekočine** Delovna temperatura hidravličnega olja je 40 do 50°C, le kratkotrajno lahko naraste do 80°C. Visoka temperatura vpliva na življensko dobo hidravlične tekočine. Pravilno dimenzioniran rezervoar omogoča zadostno naravno hlajenje olja. Če pa uporabimo zračno ali vodno **umetno (dodatno) hlajenje**, s tem znatno **zmanjšamo količino** hidravličnega **olja** in velikost **rezervoarja**.

Pri nizkih temperaturah uporabljamo **napravo za gretje**. Hidravlično tekočino je treba zagreti že pred začetkom obratovanja. Grelci so običajno električni in so vgrajeni v rezervoarju. Simbol:

**GRELNIK    HLADILNIK**

**Narebričenje** Izdelava vzorcev, najpogosteje na ročajih orodij, za boljši oprijem. Rebričimo praviloma na stružnicah, potrebujemo posebno orodje.

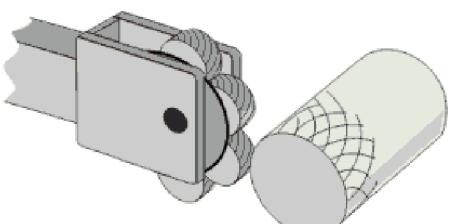

Sin. rebričenje, reckanje.

**Naris** Pogled ob spredaj (pravokotna projekcija).

**Naročilnica** Listina, s katero naročnik naroča dobavitelju blago ali izvajalcu storitev. Namesto izdaje naročilnice lahko naročnik z dobaviteljem sklene kupoprodajno pogodbo, le v maloprodaji. Naročilnica **dokazuje prodajo** blaga ali storitev, zato je **izredno pomemben dokument**, tako v pravnem pomenu kakor tudi za pripravo proizvodnje. Oblika naročilnice ni predpisana, navadno pa vsebuje naslednje podatke:

- datum izdaje in številko naročilnice,
- naziv dobavitelja (ime in naslov podjetja),

- vrsto, naziv, opis izdelka,
- enoto mere, količino, ceno po enoti in predvideni znesek za naročeno količino,
- rok dobave, način odpreme in način plačila,
- ime in naslov naročnika.

**NAS** Kratica za nomenklaturo anorganskih snovi.  
**NAS, osnove** Racionalna imena anorganskih spojin tvorimo tako, da upoštevamo:

1. **Zaporedje** pri poimenovanju spojine (pvn. NAS, zaporedje).
2. Poimenovanje **števila** posameznih **atomov** v spojini (pvn. NAS, število atomov).
3. **Posebnosti** pri poimenovanju posameznih spojin (pvn. NAS, posebnosti).

**NAS, posebnosti** Posebnosti pri poimenovanju posameznih anorganskih spojin so opisane pri posameznih vrstah spojin: kisline, soli, ioni, radikali in koordinacijske spojine.

**NAS, število atomov** V racionalnih imenih spojin se lahko število atomov (stehiometrijska razmerja) posameznih elementov izraža na tri načine:

- a) Z grškimi števnikami (di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, okta-, enea-, deka-, hendeka-, dodeka-) kot predpono pred imenom elementa, na katerega se nanašajo, npr.  $\text{FeCl}_2$  - železov diklorid.
- b) Kot rimska številka v oklepaju (le št. 0 je arabska) za pozitivni del spojine, kar je navedba oksidacijskega števila (Stockov način). Npr. CO - ogljikov(II) oksid in  $\text{CO}_2$  - ogljikov(IV) oksid.
- c) Z navedbo naboja iona v oklepaju, npr.  $\text{FeCl}_2$  - železov(2+) klorid (Ewens-Bassetov način).

**NAS, zaporedje** Racionalna imena spojin tvorimo tako, da imenujemo najprej bolj pozitivni del (kation), nato pa bolj negativni del (anion).

**Pozitivni del** (atom ali atomska skupina) dobi prednivo obrazilo -ov ali -ev, npr. žveplov, natrijev.

**Negativni del:**

- a) Če je enoatomski ali iz enakih atomov, dobi končnico -id, npr. klorid, dioksid.
- b) Če je sestavljen iz več različnih atomov, tedaj najprej opredelimo karakterističen ali centralni atom (npr. S v  $\text{SO}_4^{2-}$ , Cl v  $\text{ClO}_3^-$ ). Nato latinske mu imenu tega elementa dodamo končnico -at (npr. sulfat, klorat), na centralni atom vezanim elementom pa k latinskemu imenu dodamo končnico -o (npr. okso za kisik, tio za žveplo, klor za klor itd, Tabela 1 v prilogi). Primer za imenovanje aniona:  $\text{ClO}_2^-$  - dioksoklorat.

Primeri poimenovanja po zaporedju: natrijev klorid, ogljikov dioksid, kalcijev tetraoksulfat.

**Nased** Ujem oz. prileg dveh strojnih delov, ki sam od sebe ne popusti. Prim. Krčni nased.

**Nasedna točka obdelovanca** glej geslo Odrezavanje - koordinatna izhodišča.

**Nasek** Glej Pila.

**Nasičeni parni tlak** Glej Uparjalni tlak.

**Nastavljiva merilna orodja** Glej Merjenje.

**Nastavljivi dušilni ventil** Glej Tokovni ventil.

**Nastavljivo gibanje** Glej Odrezavanje. Sin. primično gibanje, globina reza.

**Natančnost**

1. **Stopnja popolnosti izdelka**. Nanjo vpliva: nepopolnost človeka, orodja, materiala, stroja in merilnega orodja. Večja natančnost zagotavlja ožje tolerance, glej geslo Toleranca. Sin. preciznost. Razl. točnost, ločljivost.

2. **Natančnost razbiranja**: zadnja decimalka številčne vrednosti odbirka merilne naprave. Npr.: natančnost delavnškega ravnila je 1 mm, pomičnega merila pa 1/10 mm. Sin. ločljivost.

3. **Natančnost merilne priprave** je relativna ali absolutna napaka meritve za ta merilnik.

Prim. Pogrešek, Napaka, Nenatančnost.

**Nateg** Obremenitev, ki jo povzročata dve enaki veliki in nasprotno usmerjeni sili  $F$ , ki delujeta pravokotno na prerez  $A$  in predmet raztegujeta - povzročata torej normalne napetosti, oznaka  $\sigma$ , glej risbo pod geslom Obremenitev.

Deformacija, ki je posledica natezne obremenitve, se imenuje **raztezek**.

Če eno od obeh sil delimo s površino prečnega prereza predmeta, dobimo natezno napetost:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Pri **NATEZNI NAPETOSTI** je potrebno poznati naslednje izraze: natezna trdnost, meja elastičnosti, meja plastičnosti in meja tečenja. Po dogovoru je nateg označen s predznakom plus (+).

**Natezna sila**: notranja sila v materialu, označena s predznakom (+). Prim. Napetost, Obremenitev.

**Natezna trdnost** Mehanska lastnost materiala, ki nam pove, pri kateri natezni napetosti se material poruši, strga. Oznaka  $\sigma_M$ ,  $R_m$ . Prim. Nateg.

**Natezni diagram** Glej Natezni preizkus.


**Natezni preizkus** Temeljni mehanski preizkus, s katerim ugotavljamo sposobnost gradiva za prenašanje nateznih napetosti. Sin. trgalni preizkus.

Pri tem merimo:

- dolžinske raztezke  $\Delta L$  [m] in
- natezno silo  $F$  [N],
- izračunavamo** pa:
- raztezke  $\epsilon$  [%] in
- napetost  $R$  [ $\text{N/mm}^2$ ], starejša oznaka za napetost je  $\sigma$  [ $\text{N/mm}^2$ ].


Izračunane vrednosti nato vnašamo v diagram, iz katerega lahko nato preberemo karakteristične vrednosti za napetosti in raztezke.

Univerzalni preizkuševalni stroj izgleda tako:

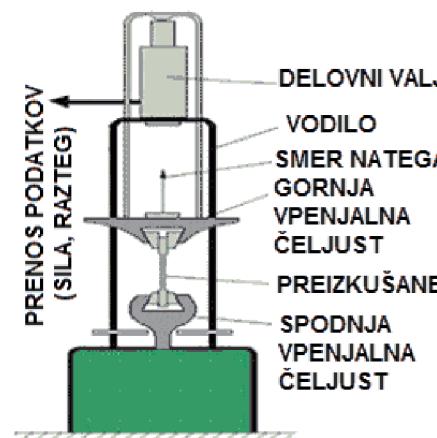


Uporabljamo sorazmerne (kratke in dolge) preizkušance okroglega ali pravokotnega prereza, ki so izdelani po določenih merah in so tudi predhodno obdelani. Napetost med preizkusom počasi narašča, zato spada natezni preizkus med kvazi-statične preizkuse.

Diagram **NAPETOST - RAZTEZEK** izdelamo tako:

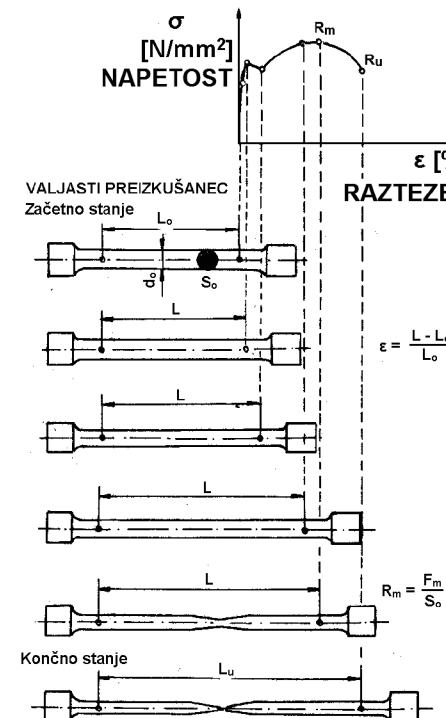

Dobljeni diagram imenujemo natezni diagram, pa tudi σ-ε diagram ali R-ε diagram.

Definiramo TIPIČNE RAZTEZNE NAPETOSTI:

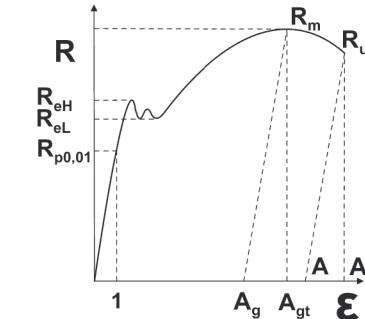

**Natezna trdnost** (zrušilna natezna trdnost, zrušilna trdnost) oznaka  $R_m$  ali  $\sigma_M$  (glej geslo Trdnost).

$R_u$  je natezna zlomna trdnost.

**Napetost tečenja** (meja tečenja oz. plastičnosti):

- a) Za materiale z izrazito mejo tečenja se uporablja oznake  $R_e$ ,  $R_{eh}$ ,  $R_{el}$  (meja tečenja, zgornja in spodnja meja tečenja).
- b) Za materiale z zveznim raztezanjem uporabljam oznako  $R_{p0,2}$  - dogovorna napetost tečenja pri plastičnem (nelinearnem) raztezku 0,2%.

c) Nekoč se je označevala z oznako  $\sigma_T$ .

Podrobnejše glej geslo Meja plastičnosti.

**Meja elastičnosti**  $R_{p0,01}$ , nekdajna oznaka  $\sigma_e$  (glej geslo Meja elastičnosti).

**ZNAČILNI RAZTEZKI** pa so:

$A_{gt}$  - celotni raztezek pri največji sili


$A_g$  - nelinearni raztezek pri največji sili

$A_t$  - zlomni raztezek (celotni raztezek pri pretrgu)

$A$  - nelinearna razteznost pri pretrgu

Od izhodišča pa do točke 1 na  $\sigma$ - $\epsilon$  diagramu se pojavljajo samo elastične deformacije, govorimo o področju elastičnosti. Od točke 1 do  $A_{gt}$  se pojavljajo elastične in plastične deformacije - področje plastičnosti. Pri skupnem raztezku  $A_{gt}$  je delež linearnega raztezka enak razliki  $A_{gt} - A_g$ .

Po obliki  $R$ - $\epsilon$  diagrama tudi razlikujemo materiale:

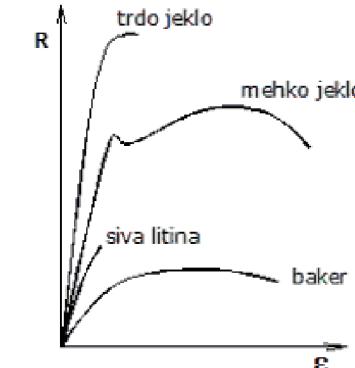

**Natrijeva svetilka** Svetilka, ki uporablja natrij v vzbujenem stanju za izdelavo svetlobe.

**Natron** Lužni kamen, mineral natrijev hidroksida.

**Navarjanje** Nanašanje staljene kovine na predmet (obločno, plamensko ...), da na predmetu izboljšamo površino ali nadomestimo obrabljen material. Prim. Metalizacija. **Navar**: glej Zvar.

**Navezna točka** Točka, ki je povezana (se navezuje) na neko drugo točko. Prim. Odrezavanje - koordinatna izhodišča.

**Navidezna moč** Produkt efektivnega toka skozi porabnik in efektivne napetosti na njem, ne glede na fazni premik med tokom in napetostjo. Merimo jo v voltamperih [VA].

**Navidezna upornost** Glej Impedanca.

**Navigacija** V splošnem: vodenje, upravljanje in usmerjanje, obenem pa obvladovanje teh spretnosti. Npr. "pripomoček omogoča boljšo navigacijo": omogoča boljšo preglednost, lažje iskanje - posledica tega pa je boljše vodenje itd.

Obvladovanje navigacije je neobhodno pri letalih ter plovbi po morju, rekah in jezerih. Prav tako je tudi pri spletu: vsaka spletna tema mora imeti pregleđeno navigacijo med svojimi spletnimi stranmi.

**Navitje** Skupek vodnikov, ki v stroju ali pripravi se stavljajo električni tokokrog. Prim. Dušilka, Tuljava.

$$\tan \alpha = \frac{P}{\pi \cdot d_2}$$

**Navodila za uporabo** Dokument, katerega namen je pomagati uporabniku neke naprave ali stroja. Napisan je tako, da ga lahko razumejo tudi nastrokovnjaki. Nem. Bedienungsanleitung, ang. users guide. Prim. Delavnški priročnik.

**Navoj** Vzpetina spiralne oblike na površini valjastega telesa (**zunanji navoj**, npr. steblo **vijaka**) ali na površini izvrtine (**notranji navoj**, npr. **matice**). Navoj si vedno predstavljamo kot neko preoblikovano površino, npr.: **izbokline** zaradi valjanja, **utori** zaradi struženja itd. Nepr. kvint.


Pomembni podatki o navoju - **PREPOZNAVANJE** in **POIMENOVANJE** navojev:

- a) **LEGA**: notranji ali zunanjji navoj
- b) **UPORABA** navoja: **pritrdilni** navoj ali navoj **za prenos gibanja** (modulni oz. polžasti navoj)
- c) **SMER VIJACNICE** (levi ali desni navoj)
- d) **ŠTEVILO STOPENJ VIJACNICE**
- e) **PROFIL NAVOJA** (trikotni, trapezni navoj itd.)
- f) **KORAK NAVOJA**

Zaradi obsežnosti je tema razdeljena še na gesla:


- **Merjenje navojev**
- **Navoji - izdelava**
- **Navoji - standardizacija**
- **Navoji - tolerance, ujem**
- **Risanje navojev in vijačnih zvez**

Osnova navoja je **VIJACNICA** - krivulja, ki jo dobimo pri ovitju poševne premice okoli valja:

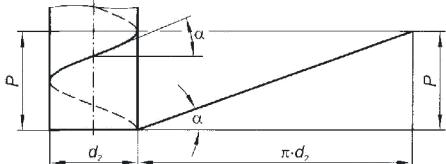


#### Poznamo **VEČ VRST VIJACNIC**:

- **desna** je navita na valj v soursni smeri,
- **leva** je navita v protiurni smeri,
- **dvostopenjsko** ali **večstopenjsko** vijačnico dobimo, če po valju vijemo dve ali več vijačnic
- **konična** je navita okoli stožca

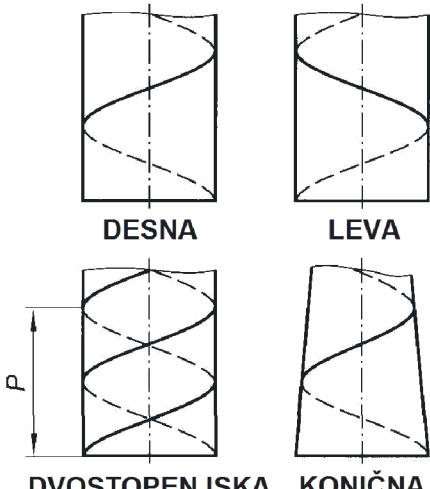

**Korak navoja** oz. **višina navoja P** nam pove, za koliko se vijačnica dvigne pri enem zavoju. Ker je P zelo pomemben podatek pri vsakem navoju, takoj poglejmo, kako ga določimo pri zunanjem (levo) ali notranjem (desno) navoju:

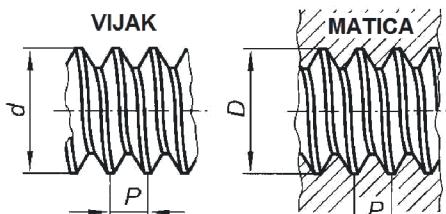

Iz zgornje risbe je razvidno, da lahko **imenski premer** (d, D) in korak navoja P izmerimo **samo na vijaku, na matici pa ju ne moremo izmeriti**.

Pomemben je tudi **kot vzpona vijačnice**, ki ga imenujemo tudi **KOT VZPONA NAVOJA**  $\alpha$  (poglej nazaj risbo - nastanek vijačnice):

Kot vidimo na zgornji risbi, se **zunanji** premer navoja označuje **z malo črko d**. Imenujemo ga **imenski premer navoja**. **Notranji** imenski premer navoja pa označujemo **z velikim D**.

#### OZNAČEVANJE PREMEROV NA NAVOJIH:

**Male črke d** označujejo zunanje navoje (**vijak**), **velike črke D** pa notranje navoje (**matica**).

**IMENSKA MERA** je **brez indeksa**: d, D.



**Indeks 1 ali 3** označujeta **najmanjši premer**:

D<sub>1</sub> - notranji premer matice

d<sub>3</sub> - premer steba vijaka

**Indeks 2** pa je rezerviran za **srednji premer**:

D<sub>2</sub> - srednji premer matice, d<sub>2</sub> - ~ vijaka.

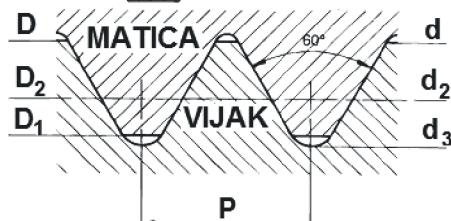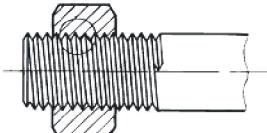

**Navoji - izdelava** Poznamo naslednje načine:

A Odrezavanje - **VREZOVANJE** navojev:

- **Struženje** navojev (geslo Struženje)
- **Frezanje** navojev (geslo Frezanje)
- **Brušenje** navojev (geslo Brušenje)
- **Vrezovanje navojev - ročno** (glej geslo)
- **Vrezovanje navojev - strojno vrtanje** (geslo)

B **PLASTIČNO PREOBLIKOVANJE**:


- **Valjanje** navojev - glej geslo Valjanje
- **Vtiskovanje** navojev
- Zunanje navoje lahko tudi **kujemo**

C **PRIMARNO PREOBLIKOVANJE**:

- **Tlačno litje**
- **Brizganje** navojev

**Protikorozjska zaščita**: Jeklene vijke in matice navadno zaščitimo proti koroziji s **fosfatiranjem** ali galvanskim **pocinkanjem** (Zn6) in **kadmiranjem** (Cd6). Prim. Vrezovanje navojev.

**Navoji - standardizacija** Zaradi pojava velikih različnih oblik navojev je bila **standardizacija oblike** navojev nujno potrebna. Obenem pa je bilo potrebno **standardizirati** tudi **tolerance** navojev.

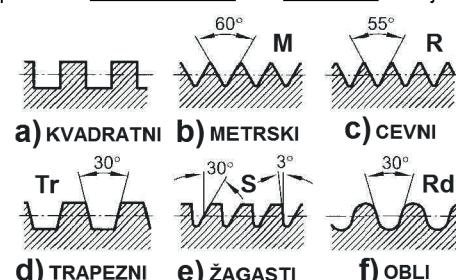

Ploščati navoj (a - pravokotni, kvadratni profil) ni standarden, uporaba: predvsem na vretenih.

**STANDARDNI PROFILI** navojev so:

- E je po DIN 40400 kratica za **Edisonov navoj**, (obli elektro-navoj) ki se uporablja za grla električnih žarnic ipd.
- FG je po DIN 79102 kratica za **navoj za kolesa**, kot profila navoja je 60°; uporablja se predvsem pri kolesih in kolesih z motorjem; premer d [mm] pogosto ni celo število, npr. FG 9,5; če je premer d v colah, se uporablja oznaka Bi, npr. Bi 9/16
- M je po SIST ISO 724 kratica za **normalni metrski navoj** (b) za splošno strojogradnjo, npr. za pritrdilne vijke in matice; označujemo jih s črko M in imenskim zunanjim premerom navoja na vijaku d, npr. **M 20** - s pomicnim merilom bomo na vijaku imerili zunanj premer **20 mm**; korak navoja P je standardiziran po

SIST ISO 724 in se najde v tabelah  
**fini (drobni) metrski navoj** se uporablja v finomehaniki, za tanke pločevine, kadar se zahteva čim manjša oslabitev vijačnega spoja ali večja varnost proti odvituju, za **konični zunanj navoj**; pri oznaki finega metrskega navoja **vedno dodamo še korak navoja P**, npr. M 20 x 1,5

• Pg je po DIN 40430 kratica za **navoj za oklepne** (zaščitne, instalacijske, odtočne) **cevi** (Panzerrohrgewinde); kot profila navoja je 80°;

• R je po DIN 259 T1, ISO 228, DIN 2999 in DIN 3858 kratica za **Whitworthov cevi** oz. **"colske"** **navoj**, ki je namenjen za cevi in **dobre tesni** (c); oznaki R sledi številka v colah, ki pa ni enaka **imenskemu premeru navoja** - podrobna pojasnila glej pod geslom Whitworthov navoj; obstaja več standardov za Whitworthove navoje, po nekaterih se uporablja oznaka G.

• Rd je po DIN 405 T1 kratica za **obi navoj** (f); uporablja se za povezavo železniških vagonov, ker ni občutljiv na umazanijo in na poškodbe; po DIN 262 se enako označi tudi **gropi obli navoj**

• S je po DIN 514 kratica za **žagasti navoj** (e); uporablja se pri vretenih, ki veliko obratujejo - ima namreč manjše trenje kakor trapezni navoj; velike sile prenaša **samo v eni smeri**

• Tr je po DIN 103 in ISO 2901 kratica za **trapezni navoj** (d), ki je nadomestil kvadratni navoj (ker se laže pomika); najpogosteje se uporablja za pomicne navoje spoje, npr. **vretena** v dvigalih, škripcih, prešah ipd. Za pritrjevanje ga uporabljamamo **samo za posebej obremenjene vijačne spoje ali za spoje, ki se pogosto razstavljajo** (trapezni navoj se manj obrablja)

#### OZNAČEVANJE standardnih navojev

Standardne navoje označujemo z najmanj dvema (označeno modro) in z največ štirimi podatki:

A d x P opomba

A ... kratica, ki označuje standardni navoj

d ... imenski premer [mm]; pri cevnem navoju pa številka pomeni cole in to ni imenski premer

P ... korak navoja v [mm]

**Opomba** vsebuje dopolnila, npr.:

konus - konusni navoj

RH - desnosučni navoj

LH - levosučni navoj

Primeri označ: M 10 x 1 konus, R 1/2, Tr 14 x 10

Najpogosteje se uporabljamamo metrski navoje, po-membnejši praktično uporabni podatki pa so:

Označba	D <sub>1</sub>	A	Označba	D <sub>1</sub>	A
	[mm]	[mm <sup>2</sup> ]		[mm]	[mm <sup>2</sup> ]
M4	3,2	7,5	M18	15,3	175
M5	4,1	12,7	M20	17,3	225
M6	4,9	17,9	M22	19,3	282
M8	6,6	32,8	M24	20,8	325
M10	8,4	52,3	M27	23,8	427
M12	10,1	76,2	M30	26,2	519
M14	11,8	105,0	M33	29,2	647
M16	13,8	144,0	M36	31,7	759

**Navoji - tolerance, ujem** Pri toleriranju navojev uporabljamamo **samo izbrana tolerančna polja**:

• za zunanje navoje: e, g, h, k in p

• za notranje navoje: G in H

Tolerančna polja e, g in G so primerna za navoje, na katere bo nanešena **zaščitna prevleka z galvaniziranjem** (pocinkani, kadmirani navoje). Polje e je priporočljivo le za navoje s korakom P ≥ 0,5 mm. Pri toleriranju navojev uporabljamamo samo naslednje **tolerančne stopnje**:

• za zunanje navoje: 4, 6 in 8

• za notranje navoje: 4, 5, 6, 7 in 8

Tolerance navojev se **označujejo po drugačnem zaporedju** kakor tolerance običajnih dimenzijs:

• **najprej** napišemo **številko** tolerančne stopnje

• **nato** napišemo **črko** - lego tolerančnega polja

Npr.: M20 6h - zunanj in M16 5H - notranji navoj. Če se toleranci srednjega (d<sub>2</sub>, D<sub>2</sub>) in imenskega premera (d, D) razlikujeta, tedaj pišemo **najprej** toleranco **srednjega** in **nato** toleranco **imenskega** premera:

M24 4h6h - za zunanjji navoj

M20 4H5H - za notranji navoj

Navedene tolerance veljajo vedno pred galvaniziranjem navorja.

**TOLERANČNI RAZREDI navorjev:****1. Za navoro vijakov:**


- a) Groba kakovost 8g (majhen ohlap).
- b) Srednja kakovost 6e (velik ohlap), 6g (majhen ohlap), 6h (brez ohlapa).
- c) Fina kakovost 4h (brez ohlapa), 3m4h (majhen presežek), 3p4h (velik presežek).

**2. Za navorje matic:**

- a) Groba kakovost 7H (brez ohlapa), 7G (majhen ohlap).
- b) Srednja kakovost 6H (brez ohlapa), 6G (majhen ohlap).
- c) Fina kakovost 5H (brez ohlapa), 4H5H (za trdne zvezze).

**3. Pri vijačnih zvezah** dobimo naslednje ujeme:

- a) Ohlapni ujem s tolerancami G/e, H/e in H/g.
- b) Prehodni ujem s tolerancami H/h.
- c) Tesni ujem s tolerancami H/p in H/m.

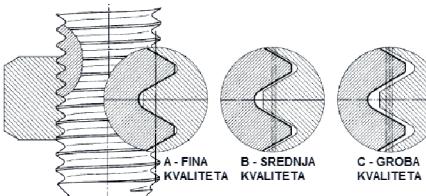


**Navojna čeljust** Orodje za ročno vrezovanje zunanjih navorjev. Uporablja se za:

- vrezovanje navorjev s premerom nad 12 mm,

- vrezovanje velikih cevnih navorjev (npr. R 1/4)

Navojna čeljust ima radialno nastavljive rezilne čeljusti kar pomeni, da lahko spremjamamo imenski premer navorja. Navoje običajno vrezujemo v dveh delovnih fazah: najprej jih nastavimo za PRIREZOVANJE in nato še za DOREZOVANJE. Vrezujemo lahko tudi navorje različnih premerov, ki pa imajo enak korak navorja P (glej geslo Navoj).

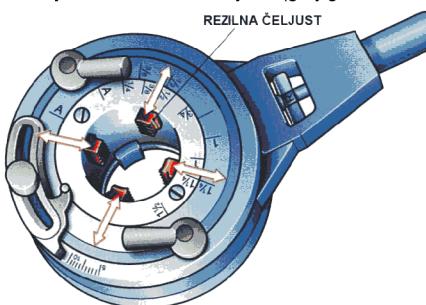

Rezalni material rezilnih čeljusti je hitrorezno jeklo ali karbidne trdine. Prim. Rezalnik navojev.

**Navojna matica** Matica, ki ima navoj še na svoji zunanjji strani. Včasih se izraz uporablja tudi za rezalnik navorjev.

**Navojni obroč** Glej Kaliber. Sin. navojni prstan.

**Navojni sveder** Glej Navojnik.

**Navojnik** Orodje za vrezovanje notranjih navorjev z ročnim ali strojnim vrtanjem. Sin. navojni sveder, navojno vrezilo. Zaradi stožčastega prieza povzročajo navojniki postopno poglabljanje materiala do dokončne oblike profila navorja:



**VRSTA NAVOJNIKA** je odvisna od materiala obdelovanca in od tega, ali je navoj skoznji ali slep:  
a) Tridelni / dvodelni **STAVEK** oziroma **GARNITURA** navojnikov se uporablja za vrezovanje navorjev v več stopnjah:

**PRIREZOVALNIK** 55% - spoznamo ga po 1 obročku na steblu (včasih ima številko 1),

**POREZOVALNIK** 25% ima 2 obročka,

**DOREZOVALNIK** 20% nima obročkov, lahko

pa ima 3 obroče:

V več stopnjah vrezujemo zato, da ne bodo odrezki preveliki in da zmanjšamo silo na orodje.

**CA. 6 ZAVOJEV****CA. 4 ZAVOJI****CA. 2 ZAVOJA****STAVEK TREH ROČNIH NAVOJNIKOV**


b) **MATIČNI navojnik** se uporablja za ročno vrezovanje navorja v eni delovni fazi (če je material tanjši od 1,5-kratnika premera navorja).

c) **STROJNI navojnik** (navojni sveder) prav tako večinoma vreže navorje v eni delovni fazi.

Navojnik z **levim vijačnim žlebom** odvaja odrezke skozi izvrtino navzdol, zato je primeren za **skoznje navojne izvrtine**.

Navojnik z **desnim vijačnim žlebom izvleče odrezke iz izvrtine**, zato se uporablja pri **vrezovanju slepih** navojnih **izvrtin**. Strojne navojne svedre včasih uporabljamo tudi za ročno vrezovanje navorjev v slepe izvrtine.

Navoj dolžine **do največ enkratnega premera navorja** se lahko racionalno izdela s **kombiniranim strojnim navojnikom**.

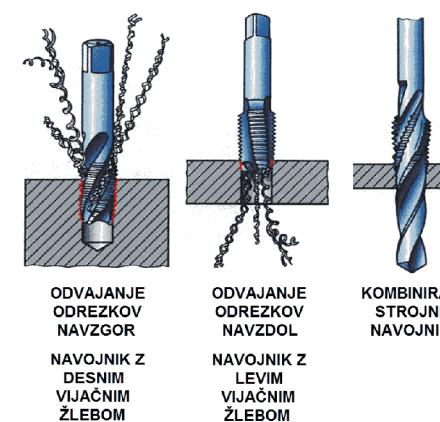**SLEPE IZVRTINE SKOZNJE IZVRTINE**

Navojniki so večinoma izdelani iz **hitroreznega jekla** ali iz **karbidne trdine**. Če se navojnik odlomi:

- najprej odstranimo odrezke
- nanj potisnemo **odvijalnik**, ki ima zakaljeno pušo s 3 ali 4 jezikli, ki primejo navojnik za žleb
- s posebnim držajem nato odvijemo zlomljeni del navojnika iz luknje
- če nimamo odvijalnika, tedaj odlomljeni navojnik zrahljamo s prebijačem, nato pa ga poskušamo odviti s kleščami
- poskušamo lahko tudi z ultrazvočno erozijo, ostali postopki pa so neuspešni, ker preveč poškodujejo obdelovanec ali pa moramo povečati izvrtino (npr. žarjenje navojnikov na mehko in nato izvrtanje ali razsek v luknji)


**Navojno gonilo** Glej Vijačno gonilo, Vreteno.

**Navojno merilo** Glej Vijačno merilo.

**Navojno vrezilo** Glej Navojnik.

**Navor** Vektor, ki je enak produktu velikosti **sile** in **pravokotne razdalje** od osi vrtenja do sile:

$$M = F \cdot r \quad [\text{Nm}]$$

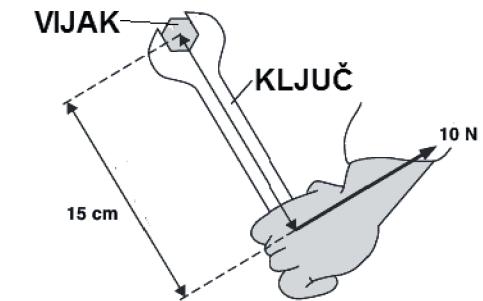


F ... sila [N]  
r ... ročica, najkrajša razdalja med osjo vrtenja in silo [m]

Navor je **vektor**, ker ima dve smeri rotacije. Sin. moment sile, vrtlinski moment, pogovorno: moment.


**POZOR:** merske enote [Nm] **pri navoru nikoli ne spremjamamo v džule** [J] kot npr. pri delu ali pri energiji!

Definicija **pozitivne** in **negativne smeri vrtenja** za desnosučni koordinatni sistem:

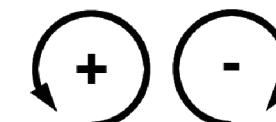

V tehniki je smer delovanja momenta sile zelo pomembna. Običajno rešujemo ravinske probleme.

Po dogovoru deluje **POZITIVEN** moment v **protiurni smeri**, torej od osi X proti Y. Pri tem si zamislimo, da je **os Z** usmerjena od XY ravnine (ki jo opazujemo) **proti nam**, desnosučni vijak bi torej vrteli obrnjenega navzgor:

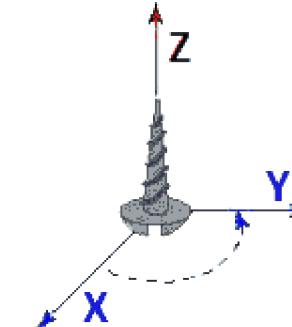

Na enak način je definiran tudi **vrstni red oglisč trikotnika**, na enak način je pozitivni moment definiran **pri CNC strojih**.

Moment, ki deluje v **sourni smeri**, pa je **NEGATIVEN** (glej zgornji risbi).

Navor daje pospešek vozilu. Je tisto, kar nas stisne ob sedež avtomobila, ko pritisnete na plin! Pod gesлом **Moč si poglej enačbo**, ki povezuje moč in navor **pri VRTEMU**. Od tod dobimo:

$$P = \frac{M}{\omega} \quad [\text{Nm}]$$

$$P \dots \text{moč} \quad [\text{W}]$$

$$\omega \dots \text{kotna hitrost} \quad [\text{rad/s}]$$

$$\text{Ker velja: } \omega \text{ [rad/s]} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n \text{ [vrt/min]}}{60}, \text{ dobimo:}$$

$$M \text{ [Nm]} = 9554 \cdot \frac{P \text{ [kW]}}{n \text{ [vrt/min]}} \text{ oziroma:}$$

$$M \text{ [Nmm]} = 9554 \cdot \frac{P \text{ [W]}}{n \text{ [vrt/min]}}$$

Prim. Vijak - moment privijanja.

**Navpičnost** Geometrična toleranca, ki spada v kategorijo montažnih toleranc (kot vodoravnost), saj se nanaša na položaj zmontirane konstrukcije.

**Navrtalo** Glej Grezenje. Sin. vijačno grezilo.

**Navrtati:** z vrtanjem načeti, tudi vrtati slepe luknje s sredilnim svedrom.

**Nazivna mera** Glej Imenska mera.

**NBR** Akrylonitril-butadien oziroma nitrilna guma.

Elastomer, podoben radirkui, odporen na obrabo. Ang. Nitrile Rubber. Uporaben pri pri temp. -30 do 100°C: pnevmatična tesnila, hidravlična tesnila pri nizkih pritiskih, O-ringi itd.

**NC - normally closed** Pri električnih kontaktih je to oznaka za mirovno stikalo. Pri pnevmatiki pa NC označuje:

- potni ventil, ki je v osnovnem stanju zaprt ali
- pnevmatični enosmerni valj, ki je v osnovnem položaju uvlečen

Glej Kontakt, Stikalo, Potni ventil - funkcije, Enosmerni delovni valj.

**NC - obdelovalni stroji** Numeric control, oznaka za numerično krmiljene naprave, ki so sedaj že daljna preteklost in jih danes kar poenotimo s CNC stroji.

V zgodovinskem razvoju so se najprij pojavili obdelovalni stroji, ki jih upravljajo števila - vsi obdelovalni parametri (podajanje, rezalna hitrost, geometrija obdelovanca) so bili predstavljeni (ne pa tudi krmiljeni) s števili. To še niso NC stroji. NC stroji so se pojavili potem, ko ta števila (obdelovalne parametre) ni več krmilil človek, temveč posebna naprava - krmilnik.

Pojav NC tehnologije je torej vpeljal nov pojem: **NC krmilnik** (glej geslo Krmilnik).

Za razumevanje razlike med NC in CNC stroji pa je potrebno poznati značilnosti NC strojev:

1. Podatki o gibanju orodja in režimih dela pri takem stroju so se predpisali s programom, pripravljenim izven stroja in za katerega ni bilo nobenega pomnilnika.
2. Vse informacije je stroj sproti odčitaval z magnetnega ali luknjanega traku.
3. Operater je lahko program vnesel, startal in prekinil, ni pa ga mogel popravljati na samem stroju.

**NC - podjetništvo** Pri podjetništvu je **NC** kratica za nabavno ceno.

**NDT** Ang. kratica za Non Destructive Testing, glej Defektoskopija.

**Neformalen** Ki ni formalen, je neprisiljen, neureden, prijateljski. Prim. Formalen.

**Negacija** Nikalnica. V zvezi z logičnimi operacijami: **NE** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Konjunkcija.

**Negotovost** Razlika med dejansko vrednostjo in vrednostjo, ki jo pokaže meritni instrument.

**Nehomogen** Neenovit, ki ni homogen. Npr. ~snov, ~ prebivalstvo. Prim. Homogen, Heterogen.

**Neinherenten** Ki ni vsebovan, ki ni sestavni del nečesa. Izraz se pogosto uporablja za spremenljive veličine ki jih krmili neka zunanja naprava, npr. upornost, ki je krmiljena z nastavljalkom.

**Nekoherenčni** Nekoherenčni disperzni sistemi: delci niso povezani v mrežasto ogrodje, npr. emulzije in suspenzije. Ant. koherenčni.

**Nekovinske prevleke** Vrsta opremljenitva, ki zajema naslednje oblike protikorozijiške zaščite:

1. Zaščita z olji in mastmi
2. Zaščita z barvnimi in lakastimi premazi
3. Zaščita z emajliranjem
4. Zaščita s prevlekami iz umetnih snovi
5. Katraniziranje
6. Cementna prevleka
7. Papir proti koroziji

**Nenasičene spojine** Organske spojine z dvojnimi ali trojnimi vezmi med ogljikovimi atomi.



**Poimenovanje enkrat nenasičenih spojin:**

- če vsebuje spojina eno dvojno vez, zamenjamo končnico -an pri imenu osnovnega CH z -en
- če vsebuje spojina eno trojno vez, zamenjamo končnico -an pri imenu osnovnega CH z -in

**Mesto multiple (dvojne, trojne) vezi:**

- lego multiple vezi označujemo s številko C atoma, kjer se ta vez začne,
- C atome začnemo šteti na tistem koncu verige, ki je multipli vezi najbliže,
- C atome oštevilčimo z arabskimi številkami, lego dvojne vezi označimo pred imenom ali včasih neposredno pred končnico -en ali -in.

Npr.:

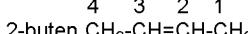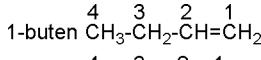



**Poimenovanje večkrat nenasičenih spojin:**

•stevilo dvojnih vezi označimo s števniškimi predponami (glej NAS, število atomov) pred končnico -en ali -in

•položaj moramo označiti za vsako multiplo vez; posamezna števila ločujemo z vejico

•če vsebuje spojina tako dvojne kot tudi trojne vezi, je končnica -en pred -in; ravno tako so vezi, ki se začnejo pri C atomu z nižjim zaporednim številom, pred tistimi, ki se začnejo pri C atomu z višjim zaporednim številom

Npr.:

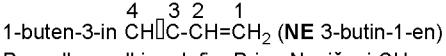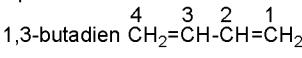

Pnv. alken, alkin, olefin. Prim. Nasičeni CH.

**Nenastavljiva merilna orodja** Glej Merjenje.


**Nenatančnost** Odstopanje od prave vrednosti, ki je posledica napak človeka, orodja, materiala, stroja ali merilnega orodja. Sin. pogrešek. Prim. Napaka, Relativna napaka meritve, Odstopek, Toleranca.

**Neodvisne obese** Definicija neodvisnih obes je napisana pod gesлом Obesa. Vrste neodvisnih obes pa so naslednje (podrobnejše pojasnjeno pod istoimenskimi gesli):

- obesa z enakima prečnima vodiloma
- obesa z neenakima prečnima vodiloma
- Mc Phersonova vzmetna noga
- obesa z vzdolžnima vodiloma
- zadnja obesa z poševnimi vodili
- prostorska obesa s petimi vodili

**Neonova skupina** Glej Žlahtni plini.

**Neonska svetilka** Svetilka, ki jo zaradi podobnega načina delovanja pogosto zamenjujemo s fluorescentno sijalko. Princip delovanja je opisan pod gesлом Tlivka.

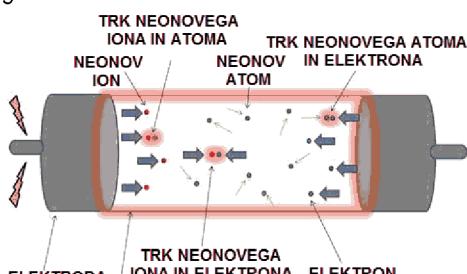

**Neopredmetena sredstva** → Osnovna sredstva.


**Neopen** Trgovsko ime za umetno maso, znamka podjetja DuPont. Glej CR, tudi SBR.

**Neostik** Blagovna znamka podjetja Kemostik (skupina Helios), ki označuje lepilo, npr.:

- Neostik SK, lepilo na podlagi sintetičnega kavčuka (C-6 alifati in kolofonija, topili pa sta aceton in etil acetat)
- Neostik CN, sekundno lepilo na podlagi cianoakrilata

**Nepolarna molekula** Elektrostatični potencial na površini molekule je simetrično razporejen. Prim. Atomska vez, Lipofilen, ant. polarna ~.

**Nepomirjeno jeklo** Jeklo z raztopljenim FeO, iz katerega pri litju izhaja plin, ki jeklo premešava:

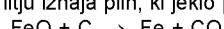


Sproščeni CO delno izhaja, delno pa ostaja v jeklu v obliki plinastih mehurčkov. Kvalitetna jekla so pomirjena. Prim. Pomirjanje jekel.


**Neporušitvene metode preizkušanja** Glej Defektoskopija.

**Neposreden** Brez česa vmesnega. Npr. ~ stik, ~ meritev. Sin. direkten.

**Neposredno krmiljenje aktuatorjev** Najbolj preprost način krmiljenja enosmernih ali dvo-smernih cilindrov. Cilinder aktiviramo direktno z ročnim ali mehaničnim vklopom potnih ventilov, brez kakšnegakoli dodatnega vmesnega vklapljanja in brez katerihkoli dodatnih ventilov, npr.:

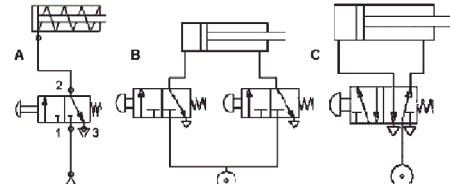

Neposredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:

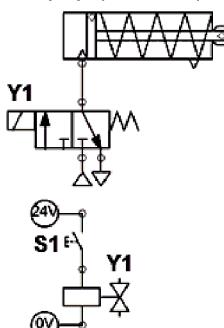

Sin. Direktno krmiljenje aktuatorjev.

**Nepovračljiv proces** Glej irreverzibilen proces.

**Nepovratni ventil** Glej Zaporni ventili.

**Nepredušen** Ki je tako zaprt, da ne prepušča plina ali tekočine. Npr. ~a posoda. Sin. neprodušen.

**Nerazstavljive zveze** Zveze dveh ali več strojnih delov, ki jih ne moremo razstaviti, ne da bi pri tem poškodovali ali uničili vsaj eden element zveze.

Med nerazstavljive zveze štejemo:

1. Lotane (spajkane) spoje.
2. Varjene spoje.
3. Lepljene spoje.
4. Kitane spoje.
5. Kovčene zveze (uporaba veznih elementov).

Prim. Spajanje.

**Nerjavna orodna jekla** Imajo perlito-martenzitno strukturo s 13-15% Cr in 0,25-0,50% C. So manj odporna na medkristalno korozijo, dajo pa se termično obdelovati - kaliti v olju. Uporaba: za rezalna orodja: škarje, noži, kirurški instrumenti, vzmeti ...

**Nerjavno jeklo** Zlitina na osnovi železa (železo je najmanj 50%), ki ob dolgotrajnem stiku z vodo oz. na vlažnem zraku ne zaravi oz. korodira.

Korozionsko odpornost jekla daje predvsem **krom** (najmanj 12%), ki ima lastnost, da povzroča pasiviranje (tvorba tanke oksidne plasti  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ). Ker je krom močan karbidotvoren element, morajo nerjavna jekla vsebovati manjše količine ogljika (ponavadi pod 0,1%) ali pa je C vezan s stabiliziranimi elementi (Ti, Nb). Za povečanje korozionske obstojniosti se dodaja tudi nikelj in molibden. Sin. inox, prokron, rostfrei, stainless steel.

Običajna nerjavna jekla pod ekstremnimi pogoji tudi rjavijo. Najkvalitetnejša nerjavna jekla, ki so odporna tudi na težje pogoje, imenujemo kislinsko odporna nerjavna jekla.

**Delitev nerjavnih jekel po strukturah:**

- a) **Austenitna nerjavna jekla** so najbolj pogosta nerjavna jekla. Vsebujejo 17-26% Cr, 7-26% Ni, C pod 0,12%, lahko tudi Mo 2,0 - 4,5%, Cu 1,5-2,5% ter Ti in Nb. So nemagnetna, ni jih možno kaliti, na splošno so dobro variva (zaradi Ni) in zelo žilava do ekstremno nizkih temp. (strojna obdelava je težavnejša), v primerjavi z nelegiranimi nizkoogljičnimi jekli so relativno mehka. Deformacijsko se utrujuje, hkrati pa se raztezek močno zmanjša. Uporaba: v gospodinjstvu za kuho, kuhinjska korita in jedilni pribor, za cevi, pločevino, fitinge, prirobnice, dimnike iz nerjavne pločevine, bobne za pralni stroj ...
- b) **Feritna nerjavna jekla** so kromova jekla z 12,5 do 18% Cr in max. do 0,1% ogljika. So magnetna, ni jih možno kaliti, topločno jih ne obdelujemo, lahko pa se varijo. Uporaba: predvsem v proizvodnji dušikove kisline, za gospodinjske pripomočke, v notranji arhitekturi, v avtomobilski industriji (okrasne letve).
- c) **Martenzitna nerjavna jekla** vsebujejo več kot 0,008% ogljika, po kemični sestavi so kromova

jebla, podobna feritnim: 12-18% Cr, 0,1-1,2% C, dodamo lahko še 0,5- 2,5% Ni in do 1,2 % Mo. Imajo dobre mehanske lastnosti (trdnost in odpornost na obrabo), so **magnetna** in jih **lahko** z ustreznim toplotno obdelavo **poboljšamo** (kalimo in popustimo). Zaradi velike koncentracije ogljika jih **ne moremo variti** oz. jih varimo le pogojno (predgretje / žarjenje). **Uporaba:** za vodne in parne turbine, zelo pogosto pa tudi za razna rezilna orodja, tudi kuhinjski noži (ki morajo biti ostri) so iz martenzitnega nerjavnega jebla.

**Duplex nerjavna jebla:** dvofazne zlitine, ki bazirajo na Fe-Cr-Ni povezavi. Tipična prisotnost Cr in Ni je od 20-30% in 5-8%. Sestavljena so iz približno 50% ferita in 50% avstenita.

**Nernstov zakon** Glej Zakoni termodinamike.

**Nestabilen** Ki nima stabilnega stanja. Nestabilne naprave neprestano nihajo med različnimi stanji in nemogoče je napovedati naslednje stanje.



Nestabilno stanje lahko ponazorimo s kroglico na vrhu enega od hribčkov. Ne moremo predvideti, v katero smer se bo kroglica odkotalila - morda se bo odkotalila daleč v desno ali levo, morda se tudi povrne ... Prim. Sistem.

**Net** Nepravilno uporabljen izraz za kovico. Izvira iz nemške besede der Niet (kovica, zakovica).

**Netesnost** Glej Kontrola prepustnosti.

**Neutralizacija**

1. Reakcija, pri kateri antitoksi **neutralizirajo strup**, ki pride v telo. Na ta način preprečijo bolezenske pojave. Prim. Protitelo.

2. Sprememba koncentracije vodikovih ionov v raztopini z dodajanjem kisline oziroma baze, tako da se pH **približa vrednosti 7,0**. Primer: reakcija med kislino in bazo, v kateri nastaneta sol in voda. Prim. Ekvivalentna točka.

3. Izravnava kakre akcije, procesa ali potenciala z nasprotnim učinkom.

**Newtonovi zakoni** Temelji klasične mehanike:

1. Newtonov zakon je **zakon o vztrajnosti**.

Če je **vsoča vseh zunanjih sil**, ki delujejo na telo, **enaka nič**, potem:

- telo, ki je mirovalo, še vedno **miruje**,
- telo, ki se je gibalo, se giblje z enako hitrostjo, **premo enakomerno** in nespremenjeni smeri.

2. Newtonov zakon je **temeljni zakon dinamike (kinetike)**: pospešek telesa a je sorazmern z njegovo maso m in s silo F, ki deluje na nj.

**Sila** je enaka **zmožnosti mase in pospeška**:

$$F = m \cdot a$$

3. Newtonov zakon je **zakon o vzajemnem učinku**: če deluje telo A na telo B s silo  $F_1$ , potem deluje tudi telo B na telo A z enako veliko silo, ki ima **nasprotno smer**.

**Sile** torej **vedno delujejo v parih**, **vsaki akciji ustreza reakcija**. Akcija in reakcija sta nasprotno enaki.


Prim. Gravitacijski zakon.

**Nezaključena linija** Nasprotje od zaključene linije: začetek in konec nista v isti točki.


**NFC** Oblika brezžične komunikacije med bližnjimi napravami, oddaljenimi le do 4 cm. Ang. **Near Field Communication**. Prim. Bluetooth.

**Niansiranje** Ugotavljanje in spremenjanje odtenkov, npr. barvnih odtenkov. Izraz je zelo pomemben npr. za avtoličarje. **Niansa:** odtenek, komaj opazen razloček, npr. v bari, zvoku itd. Prim. Luč za niansiranje.

Primer niansiranja pri avtoličarstvu prikazujejo spodnje risbe:

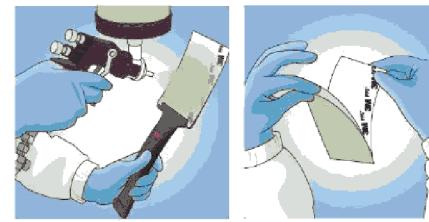

Najprej pobrizgamo samolepljivi listek s preizkusnim površinskim lakom. Ko se lak poskuši, odlepiмо listek in ga prilepimo na očiščeno avtomobilsko površino, ki jo popravljamo.

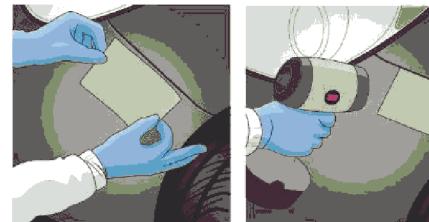

Pri oceni ustreznosti barvnega odtenka nam lahko pomaga luč za niansiranje.

**Nibbler škarje** Glej Škarje za tanko pločevino.

**Ničelna točka na držalu orodja** Glej geslo Odrezavanje - koordinatna izhodišča.


**Ničelna točka na obdelovancu** Glej geslo Odrezavanje - koordinatna izhodišča.

**Ničelnica** Izhodišče za odstopke in tolerance, ničelna črta. Vedno leži **na imenski meri**. Pri **ujemih** je ničelnica **skupna za oba strojna dela**:

za čep in za luknjo (sistemi enotne luknje, sistemi enotnega čepa). Prim. Toleranca.

**Nihajni čas** Pri harmoničnem (ponavljajočem se) gibanju je to čas, v katerem se opravi eden nihaj. Enota za nihajni čas je sekunda, oznaka  $t_0$ .


**Nihajni krog** Elektromagnetni nihajni krog ustvarimo tako:

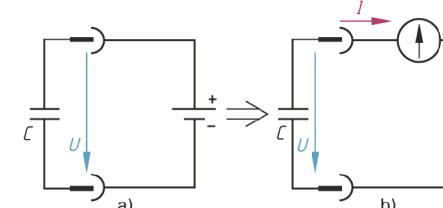

- z akumulatorjem napolnilo kondenzator (a),
- nato akumulator odklopimo in kondenzator preko ampermetra priklopimo na dušilko (b)


Kazalec ampermetra začne nihati okoli izhodiščne lege in se po nekaj nihajih umiri. Pojasnilo:

1 napolnjen kondenzator se izprazni preko tuljave

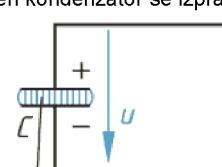


## ELEKTRIČNO POLJE

2 tok praznjenja v tuljavi vzpostavi magnetno polje

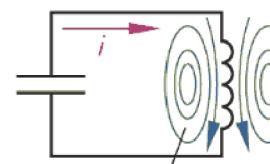


## MAGNETNO POLJE

3 sprememba magnetnega polja inducira v tuljavi napetost, kondenzator se polni z nasprotno polariteto in spet se ustvari električno polje

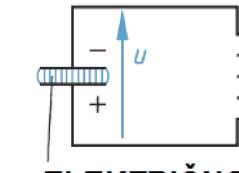


## ELEKTRIČNO POLJE

4 tok praznjenja kondenzatorja je tokrat usmerjen v nasprotni smeri kot v točki 2

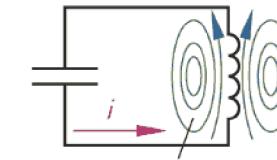

## MAGNETNO POLJE


5 inducirana napetost v tuljavi tokrat polni kondenzator z enako polariteto kakor v točki 1

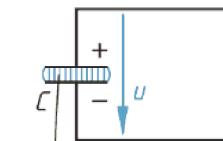


## ELEKTRIČNO POLJE

Električno in magnetno polje se tako izmenjajo periodično ponavljata in izginevata. Temu ustrezeno se spominjata tudi napetost in električni tok.

Spodnji diagram prikazuje spominjanje električnega toka (rdeča črta) in napetosti (modra črta). Pod diagramom je energija v električnem polju označena z modro barvo, energija v magnetnem polju pa z zeleno barvo:

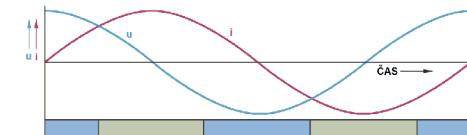


Električni tok v nihajnem krogu povzroča sproščanje toplote, predvsem v ohmski upornosti tuljave. Zato jakost električnega toka s časom upada, takšno nihanje pa je **dušeno nihanje**:

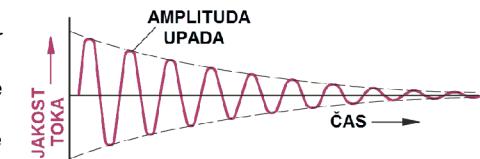


Da se nihanje ne bi zadušilo, moramo nihajnemu krogu nenehno dovajati energijo s frekvenco, ki je enaka njegovemu lastnemu frekvenčni.

Ustvarimo lahko **zaporedni nihajni krog**:

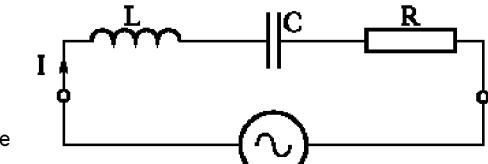

ali **vzporedni nihajni krog**:

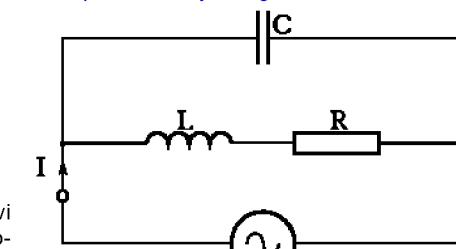

**Nihanje** Ponavljajoče se gibanje oziroma spominjanje vsaj ene fizikalne spremenljivke. Opisemo ga z **amplitudo**, **frekvenco** in z **nihajnim časom**.

Povratne sile poskušajo spet vzpostaviti ravnovesno stanje. Glede na povratne sile ločimo **nedušeno** in **dušeno** nihanje. Prim. Valovanje.

**Nikelin** Zlitina s 67-70% bakra in 30-33% niklja. Ima veliko električno upornost. Uporaba: kot upor v elektroindustriji, področje uporabe do 400°C.

**Nikelj** Simbol Ni, lat. *Nickelum*, vrstno število 28, relativna atomsko maso 58,70. Tališče 1.453°C, gostota 8,9 kg/dm<sup>3</sup>. Srebrnobela, dobro kovna težka kovina, odporna proti vodi, neoksidirajočim kislinam in alkalijam. Pri normalni temp. je Ni **magnetičen**, pri 350°C pa prehaja v nemagnetično modifikacijo. Jeklu da Ni visoko **žilavost**, zmanjša razteznost do 100°C in zelo poveča električno upornost, skupaj s Cr pa tudi **odpornost proti ognju**. Širi področje obstojnosti **austerita** celo do temperature okolice.

**Uporaba:** kot sestavina v zlitinah za izdel. **nerjavnih** in **ognjevarnih** jekel, za povečanje trdote; za platiniranje jeklene litine in jekla, za galvanske prevleke (tudi za polimere - npr. ohišja za svetila), za nikelj-kadmijkeve akumulatorje (z daljšo življ. dobo), za izdelavo novega srebra, invarja, monela, konstantana, uporovne žice (cekas), nikelina itd.

**Nikljanje** Eden od najstarejših postopkov galvaniziranja. Predmet je potrebno temeljito očistiti, površina pa mora biti gladka. Kopel sestavlja **nikljev sulfat**, citronska kislina in dodatki. Segregemo jo na 35-60°C. Predmet obesimo na katodo, anoda pa je plošča iz niklja. Električni tok ima jakost 100 A/m<sup>2</sup> pri napetosti 2,5 V. Debelina prevleke doseže 0,01 - 0,1 mm. Po končanem galvaniziraju predmet izperemo v vreli vodi, posušimo in zgladimo s sredstvi za poliranje.

Z nikljanjem dobimo zaščitno plast, ki je zelo odporna proti koroziji, ponikljan predmet pa ima tudi zelo lepo in gladko površino. Največjo trajnost imajo ponikljane plasti **na medi**.

**Slaba stran** ponikljenih predmetov je v tem, da **drižijo le toliko časa, dokler se zaščitni sloj ne poškoduje**. Ker nikelj **povzroča mnoge alergije**, nikljanje ni primeren postopek kot podlaga za pozlačen nakit.

**Niobij** Svetlo siva sijajna težka kovina. Simbol Nb, lat. *Niobium*. Tališče 2.468°C, gostota 8,57 kg/dm<sup>3</sup>. Odporen je proti kislinam, tudi proti zlato-topki. **Uporaba:** kot komponenta v zelo kakovostnih legiranih jeklih za izdelavo naprav v jedrski tehnologiji, za izdelavo plinskih turbin in šob.

**Nipl** Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine, der Nippel: mazalka.

**Niša** Pri **poslovanju**: manjši del tržišča, kjer konkurenca še ni velika in se zato ponuja **priložnost za uspešno poslovanje** in preživetje. Sposobnost najti pravo tržno nišo je pravzaprav najpomembnejša spremnost dobrega podjetnika - **drugačnost je prava ideja**. Fr. *niche*: manjši prostor, delček kuhinje ali dnevne sobe.

#### Primer:

Sladoled se na Ptiju prodaja v 13 slăščičarnah. Če bo Franček odprl še 14. slăščičarno, se bo moral soočati z veliko konkurenco.

Franček se zato odloči, da si bo kupil avto z zmrzvalnikom in bo prodajal sladoled na terenu: avto bo ustavljal pred stanovanjskimi bloki in ponujal sladoled. Na ta način je našel svojo tržno nišo.

**Nital** Barvo jedkalo, ki se uporablja za jedkanje jekel, da se odkrijejo kristalne meje in da se bolj razločno vidi ter lažje prepozna struktura jekla. Ferit obarva rjavo, karbidi in nitridi ostanejo belki. Področja s fosforjem dobijo konture.

**Nitriranje** Toplotno-kemični postopek površinskega utrjevanja z dušikom. Razlogi za utrjevanje:

a) V površinskem sloju se ustvarijo **nitridi** žezele in legirnih elementov (Al, Mo in V) in veliko na ravno trdoto (do 1.300 HV). S tem postanejo jekla bolj odporna proti obrabi, večini jekel pa se poveča tudi korozionska odpornost.

b) Ker je dušikov atom mnogo manjši od žezele, vEGA, lahko **prodira skozi površino** (intersticij-ska difuzija), kar povečuje odpornost proti utrujenostni obrabi.

Jekla za nitriranje so v bistvu **jekla za poboljša-**

**nje**, vsebujejo 0,25 - 0,4% C, včasih tudi manj kot 0,2% C (da je žilavost večja). Nitriramo jih v **poboljšanem stanju**.

Nitriramo tudi orodna in hitrorezna jekla. Pri takih jeklih nitriramo po kaljenju. Veliko površinsko trdo-to ohranijo tudi pri višjih temp. (500°C).

**Navadna ogljikova jekla** niso primerna, ker se **utrjena plast lušči in odstopa**. Legirni elementi, ki povečajo odpornost proti luščenju in obstojnost dosežene trdote tudi pri višjih temp.: Al, Cr, V, Mo, Nb, Co, Ti. **POSTOPKI NITRIRANJA:**

1. **Plinsko nitriranje.** V posebnih komorah z dušikom (amoniac NH<sub>3</sub>, lahko pomešan z dušikom ali vodikom) izdelek žarimo pri temp. 500 do 600°C. Čas žarenja (3 do 4 dni) je odvisen od sredstva in želene globine utrjevanja. Hitrost nitriranja: ~ 0,01 mm/h. Po žarenju se izdelek ohlaja normalno in ga ni potrebno kaliti. Vzrok utrjevanja so nitridi žezele in legirnih elementov, ki imajo večjo trdoto od martenzita in karbidov. Globina nitriranja 0,3 do 1,0 mm.

2. **Nitriranje v solnih kopolih** (mehko nitriranje, postopek tenifer). Uporaba: cianidne soli (KCN, NaCN itd.). Izvaja se 1 do 3 ure pri temperaturi 500 do 550°C. Debelina sloja znaša 0,125 mm.

3. **Nitriranje v plazmi**, ki jo zagotovimo z ustrezno veliko napetostjo. Plin je iz dušika in vodika.

4. **Nitriranje z ionsko implantacijo**. Dušik ioniziramo in ga pospešimo proti površini obdelovalca. Prednost: ne nitriramo cele površine, temveč le dele, ki so med uporabo izpostavljeni obrabi.

Glavna prednost nitriranja pred cementiranjem so nižje temperature, zaradi česar se ne poslabša struktura, kos pa se ne deformira. Nitriran predmet ima tudi dobre mazalne lastnosti. **Slaba stran nitriranja** pa je zelo tanek in krhek nitrirani sloj. Sin. nitridiranje. Prim. Površinsko utrjevanje.

**Nitro lak** Glej Nitrocelulozni lak.

**Nitro osnova** Glej Nitrocelulozna osnova.

**Nitro razredčilo** Glej Razredčilo.

**Nitroceluloza** Nitrat celuloze, natančneje: ester celuloze in dušikove kisline. Zelo vnetljiva in hitro goreča snov. Sin. brezdimni smodnik, strelni bombaž (guncotton).

Delno nitrirana celuloza je našla uporabo kot plastična prevleka - nitrocelulozni (nitro) lak.

Klasična prozorna lepila, ki se iztisnejo iz tube (UHU, OHO ipd.) so tudi iz nitroceluloze.

**Nitrocelulozna osnova** Besedna zveza, ki se najpogosteje uporablja za premaze (barve, lake itd.) z nitroceluloznimi vezivi. Sin. nitro osnova. Prim. Osnova.

Nitrocelulozna veziva topimo z **nitro topili**, viskoznost pa jim uravnavamo z **nitro razredčili**. Tudi čistila so lahko na **nitro osnovi**.

Nasprotje: raztopine na vodni osnovi.

Vendar: premaze na nitro osnovi **ne smemo čistiti z nitro čistili**, ker jih bomo razmazali!!! Čistimo jih s čistili na vodni osnovi.

**Nitrocelulozni lak** Lak, pri katerem je osnovno vezivo nitrocelulozo. Nitrocelulozni lak tvori premaz preprosto **tako, da izhlapijo topila**, ne pa zradi oksidacije plasti, kakor je to pri drugih lakih.

Nitrocelulozni sloj ima dobre mehanične lastnosti, je vodooodporen in odporen na svetlobne vplive.

Nitrocelulozo topijo le posebna, močna topila. Nitro razredčila so praviloma mešanica acetona, metil acetata, etil acetata, toluena, alkoholov in manjših dodatkov.

Nitro topila in razredčila topijo večino spodnjih plasti, tudi če so že stare. pride lahko tudi do popolnega odstopanja spodnje plasti, sploh pri načinu s čopičem. Iz tega razloga se je namesto nanašanja barv s čopičem **začelo** vse bolj **uvejavljati brizganje**.

Nitrolaki so nastali leta 1920 in so se na veliko uporabljali med letoma 1925 in 1950.

Nitro laki imajo **velik delež hlapnih sestavin**: do 70% topil in razredčil ter ~30% nehlapnih snovi.

Zaradi visoke vsebnosti zdravju škodljivih hlapnih sestavin in obenem še nevarnosti eksplozije (požara) je **uporaba nitrolakov v večini državah prepovedana**.

**Nitrokombi kit** Imenujemo ga tudi NC kit, na enak način pa uporabljamo tudi kit iz alkidne ali umetne smole.

Ti kiti se utrjujejo z izhlapevanjem topila oziroma z reakcijo s kisikom iz zraka. Ker se utrdijo samo v tankih slojih, je treba nanašati posamezne sloje v časovnem razdobju 1 do 2 ur. **Pri sušenju močno upadejo** in jih zato danes ne uporabljamo več. Za pocinkane površine, aluminij in umetne mase se uporabljajo posebni, za njih primerni kiti. V tehničnih pisnih navodilih proizvajalcev so podana pomembna opozorila in napotki o tem, katere vrste kitov se uporabijo za določene podlage.

**Nitrozne pare** Dušikovi oksidi NO/NO<sub>2</sub>. Prim. Plamsko varjenje - varnostni ukrepi.

**Nivelirati** Izravnati, izenačevati. V avtoličarstvu se ta izraz uporablja za mešanje pravilne nianse barve.

**Nivoji v pnevmatičnih shemah** Štejemo jih od spodaj navzgor:

5. nivo: **DELOVNI ELEMENTI** (cilindri, motorji itd.)


4. nivo: **ELEMENTI ZA IZVRŠITEV UKAZOV** (delovni potni ventili, dušilni elementi)

3. nivo: **OBDELAVA SIGNALOV** (zaporni, tokovni ventili ipd.)

2. nivo: **DAJALNIKI SIGNALOV** (potni ventili, tipke, končna stikala)

1. nivo: **OSKRBA Z ENERGIJO** (kompresorji, pripravna grupa, sušilniki itd.)

**Primer** nivojsko urejene pnevmatične sheme:

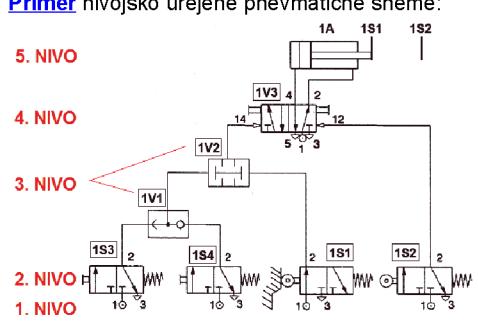

Oskrba s stisnjениm zrakom (**1. nivo**) v zgornji shemi ni posebej prikazana, simboli za kompresor in pripravo zraka niso narisani. Vidimo samo priključke s stisnjениm zrakom, ki so oštrevljeni s številko 1. To je tudi najpogosteji način risanja pnevmatičnih shem.

Dajalniki signalov 1S1, 1S2, 1S3 in 1S4 so prikazani povsem spodaj (**2. nivo**).

Ventila 1V1 in 1V2 obdelujeta signale (**3. nivo**). Delovni potni ventili 1V3 je namenjen le za izvrševanje ukazov (**4. nivo**).

Delovni valj 1A je izvajalni element (**5. nivo**).

Večina pnevmatskih shem je tako preprostih, da 4. nivo ni potreben. Ker tudi oskrbe z energijo stisnjenega zraka ni treba podrobnejše risati, nam v takih primerih preostanejo **samo še trije nivoji**:

**DELOVNI ELEMENTI**

**OBDELAVA SIGNALOV**

**DAJALNIKI SIGNALOV**

**Nivojsko stikalo** Stikalo, ki običajno meri nivo tekočine.

**Nizkotlačne cevi** Običajno so s tem izrazom mišljene hidravlične cevi, ki vzdržijo tlak do 30 bar. Prim. Hidravlični vodi.

**Nizkotlačne črpalke** Črpalki s črpalno višino do 20 m. Prim. Črpalke.

**nl** Normni liter, glej Standardni kubični meter.

**Nm<sup>3</sup>** Normni kubični meter, glej Standardni kubični meter.

**NN** Glej Električno omrežje.

**NO** Ang. **normally opened**. Pri električnih kon-

takst je to oznaka za [delovno stikalo](#). Pri pnevmatiki pa NO označuje:

- potni ventil, ki je v osnovnem stanju [odprt](#) ali
- pnevmatični enosmerni valj, ki je v osnovnem položaju [izvlečen](#)

Glej Kontakt, Stikalo, Potni ventil - funkcije, Enosmerni delovni valj.


**Nodularna litina** Siva litina, katere strukturo sestavlja [grafit v obliki kroglic](#) v feritni ali perlitni osnovi. Nodularno litino uporabljamo za dele z visokimi statičnimi in dinamičnimi obremenitvami: rotorji, črpalke, kolenaste gredi, gredi raznih batnih strojev, ekscentri, sestavni deli mehanizmov, kanalski pokrovi na cestni kanalizaciji itd.

**Nodularen:** kroglast. Sin. duktilna litina, siva litina s kroglastim grafitom.

**Nomenklatura** Poimenovanje, spisek, lista, preglednica.

### Nomenklatura nadomeščanja

Primer: 2,5,8,11-tetraoksatridekan

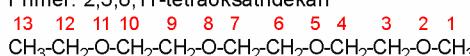

Če bi povsod na položaju kisika stala metilenska skupina  $-\text{CH}_2-$ , bi se osnovni ogljikovodik imenoval tridekan.

Po nomenklaturi nadomeščanja tvorimo ime tako, da pred imenom osnovnega ogljikovodika (tridekana) navedemo substitucije metilenskih skupin (na mestih 2,5,8 in 11 so kisikovi atomi nameso metilenskih skupin). Predpone za heteroatome imenujemo (po padajoči prioriteti) takole:


- za kisik "oksa"
- za žveplo "tia"
- za dušik "aza"

**Nomogram** Diagram, ki nadomešča računanje, ki se uporablja namesto enačbe. Ponavadi iz dveh podatkov dobimo tretji podatek.


**Nonij** [Pomožna skala](#), ki se nahaja na pomičnem delu merila. Omogoča [bolj natančno odčitavanje](#) dolžin kot glavnih merilnih skala. Uporabljamo ga tudi za merjenje kotov.

Nonij je izumil francoski matematik Pierre Vernier (1580–1637). Vrste nonijev:


- **desetinski nonij:** 10 črtic pomožne skale (nonija) daje 9 črtic glavne skale (ravnila):

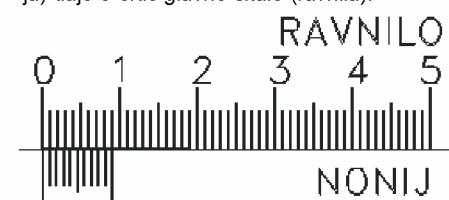

- **dvajsetinski nonij:** 20 črtic pomožne skale je enakih 19 črtam (1 manj od nonija) glavne skale:

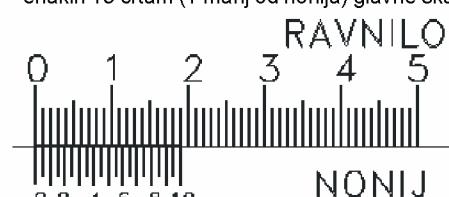

- **petdesetinski nonij:** 50 črtic pomožne skale je enakih 49 črtam glavne skale:

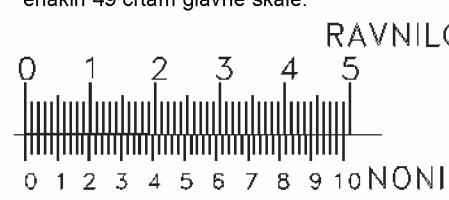


Za izboljšanje preglednosti skale nonija se izdelujejo **RAZTEGNJENI NONIJI**:

- **desetinski raztegnjeni nonij:** 10 črtic pomožne skale (nonija) je enakih 19 črtam (1 manj od dvakratnega nonija) glavne skale:



- **dvajsetinski raztegnjeni nonij:** 20 črtic pomožne skale je enakih 39 črtam glavne skale:

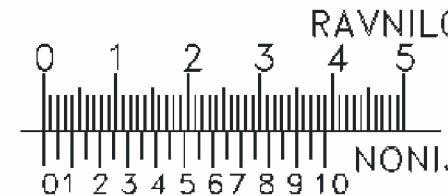



**Kako določimo nonij** na pomičnem merilu:

- a) Staknemo kljun pomičnega merila, da se 0 na milimetrski skali pokriva z ničlo na noniju.
- b) Določimo osnovni nonij - tako da preštejemo število razdelkov na pomožni skali (noniju). Če jih je 20 - dvajsetinski nonij.
- c) Preverimo, ali je **nonij morda raztegnjen** - tako, da na **glavnem merilu** pogledamo kako daleč seže nonij. Če v našem primeru seže do 19 - dvajsetinski nonij. Če seže do 39 - raztegnjeni dvajsetinski nonij.


**Nonij - KAKO MERIMO s pomočjo nonija**



Primeri meritev z različnimi noniji:

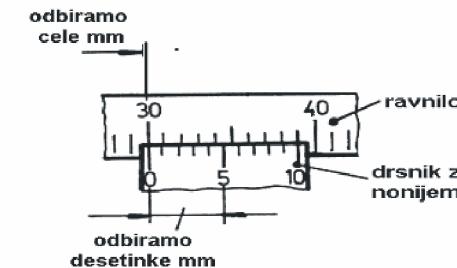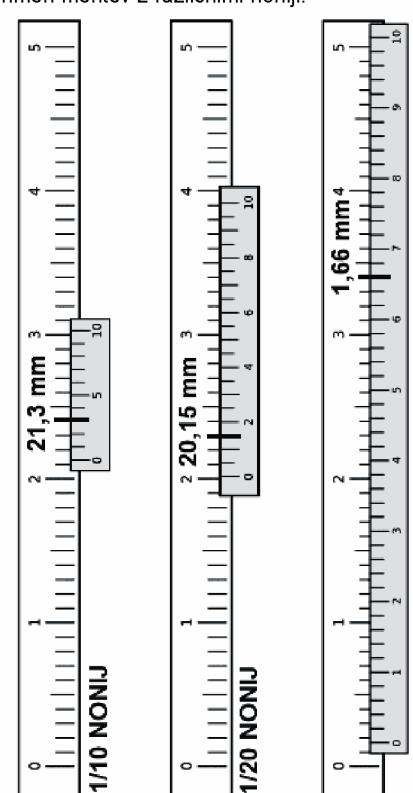

Če se **ničla** (prva črtica) **nonija ujema** s katerokoli črtico na ravnili, je rezultat meritve **celo število** - v našem primeru 30,0 mm. Tudi zadnja črtica nonija se ujema z eno od črtic na ravnili.

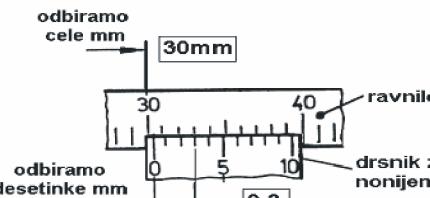

Če rezultat meritve ni celo število, tedaj:

- a) Odberemo **cele milimetre levo od ničle** (prve črtice) nonija - v našem primeru je to 30 mm.
- b) Poiščemo **črtico na noniju, ki se ujema** s črtico na ravnili - v našem primeru je to črtica 3. Upoštevamo, da ima **ničla nonija vlogo decimalne vejice**, torej v našem primeru iz črtice 3 dobimo vrednost 0,3.
- c) **Rezultat meritve je seštevek** a) in b), v našem primeru torej  $30,0 \text{ mm} + 0,3 \text{ mm} = 30,3 \text{ mm}$

Kako izračunamo **LOČLJIVOST** nonija:

Ločljivost je odvisna le od števila črtic na pomožni skali (na noniju), ne pa od raztegnjenosti nonija. Raztegnjenost nonija nam samo olajša odbiranje. Torej: več kot je črtic na noniju, na več delov je razdeljen 1 milimeter! Primeri izračuna ločljivosti: Desetinski nonij:

$$\text{Ločljivost} = 1 \text{ mm} / 10 = 0,1 \text{ mm}$$

To pomeni, da ne moremo izmeriti npr. 3.65 mm!

Dvajsetinski raztegnjeni nonij:

$$\text{Ločljivost} = 1 \text{ mm} / 20 = 0,05 \text{ mm}$$


Petdesetinski nonij:

$$\text{Ločljivost} = 1 \text{ mm} / 50 = 0,02 \text{ mm}$$

**Norma** Predpis, ki določa **izmere in kakovost** surovin in izdelkov. Tudi **količina dela**, ki ga mora delavec opraviti v določenem času. Razl. standard, prim. Normativ.

**Normala** Pravokotnica, navpičnica. **NORMALEN**: ki deluje v smeri normale, torej pravokotno, navpično.

Normalna sila **sila** deluje pravokotno na neko ploskev (za razliko od tangencialnih sil, napetosti):

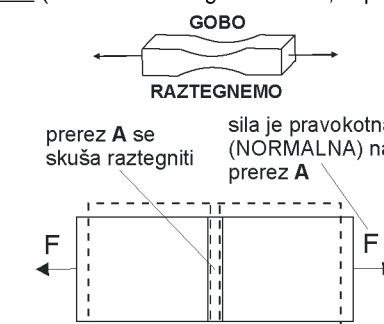

Normalno silo pogosto imenujemo tudi **osna sila**.

**Normalna napetost** prav tako deluje pravokotno na neko ploskev. Glede na načine obremenitev ločimo naslednje vrste normalnih napetosti: **NATEG**  $\sigma$ , **TLAK**  $\sigma$ , **UPOGIB**  $\sigma_u$  ali  $\sigma_f$ , **POVRŠINSKI TLAK** p in **UKLON**  $\sigma_k$ .


**Normalije** Pri orodjarstvu je to **sistem standardnih sestavnih delov orodij**. Njihove mere so potonete in se zato **serijsko proizvajajo**.

Uporaba normalij nudi naslednje prednosti:

1. Sestavni deli so med seboj **uskajeni**.
2. **Prihranimo si delo** s konstruiranjem orodij.
3. **Prihranek** proizvodnih **stroškov** za izdelavo forme, seveda pa tudi izdatkov, ki vplivajo na

kalkulacijo in ponudbo.

Proizvajalci normalij ponujajo tudi programsko opremo, ki pomaga konstruirati orodje in pripravljati kalkulacije.

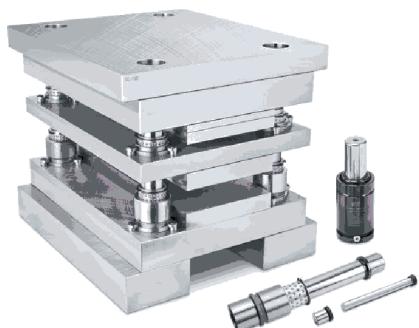

V splošnem jeziku pa so normalije **zbirka** uradnih **predpisov** in **odločb** za poslovanje [na nekem področju](#), npr. normalije za srednje šole.

**Normalizacijsko žarjenje** Toplotna obdelava, s katero **popravljamo STRUKTURO materiala**, ne popravljamo pa neenakomerne kemične sestave kristalnih zrn (kot to počnemo pri difuzijskem žarjenju). Sin. normalizacija, normaliziranje.

**Neželeno grobozrnato strukturo** jekel dobimo, kadar predmet [dalj časa segrevamo pri previsoki temperaturi](#). Takšno jeklo je po ohladitvi zelo krhko.

**Tehnološki postopki**, pri katerih dobimo neprimerno strukturo, ki jo z normaliziranjem popravimo, so: **toplo valjanje** (grobozrnata in plastnata struktura), **kovanje** (grobozrnata struktura), **litje** (grobozrnata usmerjena struktura), **varjenje** (različna struktura zvara, prehodne cone in osn. materiala).

**NAMEN** normalizacijskega žarjenja je **dobiti finozrnato strukturo** z enakimi lastnostmi v vseh smereh. S tem postopkom **zmanjšujemo trdoto** in **krhkost**, jeklo zopet **postane mehko** in **žilavo** (izboljšajo se trdnostne lastnosti), obdelovalnosti pa bistveno ne izboljšamo.

Postopek sestoji iz:

a) **Austenitizacije**: segrevanje materiala do temp., pri kateri se struktura spremeni v austenit (malo nad linijo GSE). Zadržujemo na tej temp. 5-10 minut, da dobimo homogen austenit.

b) Enakomernega **ohlajanja na** gibajočem **zraku**.


Na ta način dobti **PODEVTEKTOIDNO jeklo** "normalno", to je **PERLITNO mikrostrukturo**.

**Nadevtektoidnih jekel** praviloma ne normaliziramo, če pa jih, tedaj je namen razbiti grobo mrežo sekundarnega cementita. To opravimo [pred kaljenjem](#). Tako obdelano nadevtektoidno jeklo ima cementit razposejen v obliku fine mreže po mejah kristalnih zrn perlita. Nem. das Normalglühen.


**Normalna porazdelitev** V teoriji verjetnosti **zvezna porazdelitev** posameznih rezultatov **okrog želene vrednosti**  $\mu$ . Sin. Gaussova porazdelitev.

**Primer:** s puško streljamo v tarčo.

Čista sredina tarče je  $\mu$ . Razdalje od  $\mu$  do posameznih zadetkov nanašamo na X os v + in v - smer [cm]. Na Y os nanašamo število zadetkov. Večje kot bo število ponavljanj, bolj bo krivulja podobna normalni (Gaussovi) porazdelitvi:

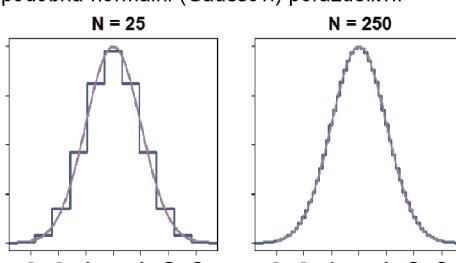

**Standardni odklon** (standardna deviacija)  $\sigma$  pa pojasnjuje **širino** normalne porazdelitve. Skoraj 100% rezultatov je od želene vrednosti oddaljenih za manj kot  $3\sigma$ :

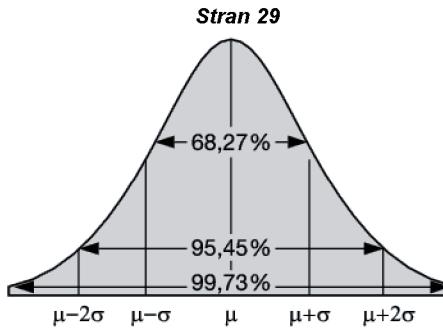

Če želimo izračunati standardni odklon  $\sigma$ , je najbolje najprej definirati [raztros](#) oz. [varianco](#)  $\sigma^2$ :

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

V zgornji enačbi je N število poskusov (ponavljanj),  $x_i$  pa so posamezne vrednosti (rezultati).


Ko smo izračunali varianco, je standardarni odklon samo še koren iz te vrednosti.

Normalno porazdelitev je v strojništvu potrebno upoštevati tako pri izdelavi kakor tudi pri meritvah.

**Normativ** Merilo, kriterij, ki velja za normo ali jo določa. Npr. količina delovnega časa, surovin, ki je potrebna za izdelavo, uresničitev česa. **Norma:** kar določa, kakšno sme oz. mora biti neko ravnanje, vedenje, mišljenje; je tudi količina dela, ki ga mora delavec opraviti v določenem času; lahko je tudi pravilo, predpis, standard.

**Normni meter** Glej Standardni kubični meter.

**Northonov menjalnik** Vrsta menjalnika pri stružnici. Sin. Northonovo predležje.

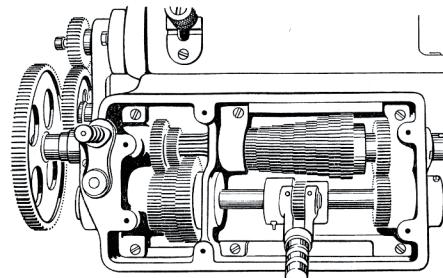

**Northbridge** Glej Chipset.

**NOS** Kratica za [nomenklaturo organskih snovi](#). Pojasnila je najbolje začeti prebirati pri geslu **NOS, osnove** in zatem slediti povezavam na [slike 6 iz priloge](#), ki prikazuje drevesno strukturo posameznih pojasnil. Prim. Nomenklatura.

**NOS, +,-** Poimenovanje smeri zasuka polarizirane svetlobe glede na smer zasuka analizatorja (drugega polarizatorja) polarimetra, gledano proti izvoru svetlobe:  
+ pomeni desnosučnost (smer urinega kazalca),  
- pomeni levosučnost.


Npr. (+)-D-glicerolaldehid. Prim. Optična aktivnost, Polarimeter.

**NOS, ciklične spojine s stranskih verigami**


**Spojine z eno stransko verigo** poimenujemo po pravilih, ki veljajo za radikale in osnovne spojine. **Osnovna spojina** je največkrat **ciklični del**, izjemoma tudi stranske verige (pogosteje derivatizirane). Tako so npr. za stiren v rabi tudi imena: vinilbenzen, etenilbenzen in fenileten.

Primeri:


metilbenzen oz. toluen

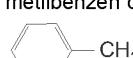

etilbenzen

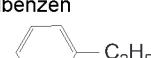

vinilbenzen oz. fenileten oz. stiren

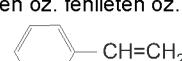

**Spojine z več stranskimi verigami:**

Za označevanje mest, kjer so verige vezane na osnovno spojino, uporabljamo **številke**, včasih pa pripone ali **črkovne oznake** (kratice).

Oznake položajnih izomerov **benzenovih derivatov**:

1. Pri dveh substituentih

- 1,2 - orto o-
- 1,3 - meta m-
- 1,4 - para p-


2. Pri treh enakih substituentih:

- 1,2,3- vicinalni vic-
- 1,2,4- asimetrični asim-
- 1,3,5- simetrični sim-


3. Tudi pri štirih enakih substituentih dobimo tri izomerne spojine.

Primeri:


1,2-diklorbenzen, orto-diklorbenzen, o-diklorbenzen

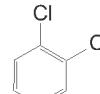


1,3-diklorbenzen, meta-diklorbenzen, m-diklorbenzen

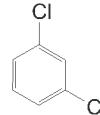


1,4-diklorbenzen, para-diklorbenzen, p-diklorbenzen

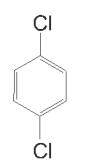

1,2,3-triklorbenzen, vic-triklorbenzen, vicinalni triklorbenzen

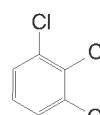

1,2,4-triklorbenzen, asim-triklorbenzen, asimetrični triklorbenzen

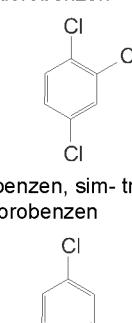

1,3,5-triklorbenzen, sim-triklorbenzen, simetrični triklorbenzen



Prim. Aromatski ogljikovodiki. Naftalenovi derivati pa se označujejo tako:

1- α

2- β

1,8- peri-

pri tem je številčenje ogljikovih atomov opisano pri naftalenu.

**NOS, geometrijska izomerija**

Predpona **cis-** označuje istostransko, predpona **trans-** pa nasprotno lego posebne funkcionalne skupine.

Sodoben način poimenovanja praviloma označuje geometrijske izomere s črkama Z (zusammen) za cis- in E (entgegen) za trans- izomer.


Anomeri se označujejo s črkama α (trans) in β (cis). Slika in primer se najdetra pod gesлом izomerija, znotraj tega gesla stereoizomerija in znotraj tega geometrijska izomerija.

**NOS, izomerija** Način poimenovanja nekaterih vrst izomerij je opisan med osnovnimi organskimi spojinami:

- veržna izomerija med spojinami z razvejenimi ogljikovimi verigami
- položajna izomerija med nenasičenimi spojinami
- funkcionalna izomerija med posameznimi nomenklaturnimi sistemi, glej NOS, spojine s funkcionalnimi skupinami




na funkcionalna skupina:

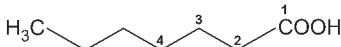

Npr.: mlečna kislina se s številkami poimenuje 2-hidroksipropanojska kislina in jo za primerjavo poimenujemo tudi z grškimi črkami

- pri C atomu, ki je najbližji prvi stranski verigi,
  - pri C atomu, s katerim se začne stranska veriga.
- b) Z grškimi črkami** je starejši način številčenja. Prvi C atom ob funkcionalni skupini je  $\alpha$ , zadnji C atom pa dobi oznako  $\omega$ :

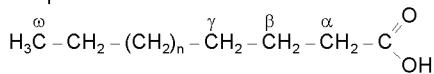


Npr.:  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -aminokisline (amino skupina je vezana na tisti C atom, ki je številčen kot  $\alpha$ ,  $\beta$  oz.  $\gamma$ ), omega-6 maščobne kisline (prva dvojna vez je na 6. mestu, šteto od zadnjega C atoma v verigi),  $\alpha$ -hidroksipropionska kislina (glej Mlečna kislina: OH skupina je vezana na tisti C atom, ki je številčen kot  $\alpha$ ),  $\alpha$  in  $\beta$  laktami.

**Pozor:** Včasih imata oznaki  $\alpha$  in  $\beta$  drugačen pomen, npr. anomeri. Prim. NOS, geometrijska izomerija.


**Nosilec** Del konstrukcije, ki nosi breme in ga prenaša na podpore. Poenostavljeno ga narišemo s črtami in z ustreznimi podporami. Prim. Podpora.

Glede na obliko prereza delimo nosilce na:


**a) Polnostenski** nosilci: profili I, U, kvadratni itd.

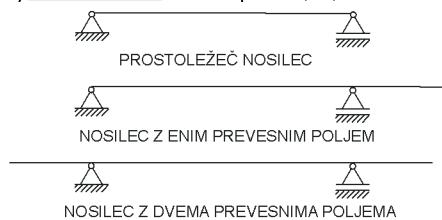

**b) Predalčni** (palični) nosilci, ki imajo večje število palic, ki tvorijo mrežo trikotnikov.

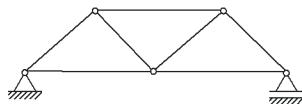


Obremenitev nosilcev je lahko točkovna, kontinuirana ali z momenti:

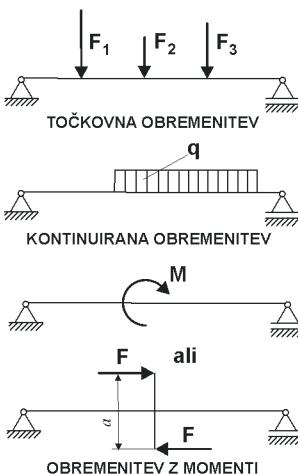

**Nosilec informacije** Glej Signal.

**Notranja energija** Energija (oznaka **U**), ki je nакопičena v notranjosti nekega sistema. Je veličina stanja in jo uporabljamo za preračun zaprtih sistemov. Npp. termodinamika, najpomembnejši izrazi; zaprti sistemi. Prim. Potencialna energija, Toplotna.


**Notranja mera** Mera, ki jo merimo od znotraj. V v zvezi dveh strojnih delov se nanaša na **luknjo** - na **zunanji del**, ki vsebuje **izvrtilno**. Notranja mera je npr. premer luknje, pesta, matice. Zunanji strojni del ima torej notranjo mero.

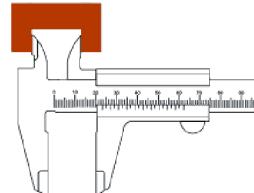

Notranji premer v splošnem označujemo z veliko črko  $\phi D$ . **Tolerančna polja za notranje mere** so pri posrednem načinu zapisovanja toleranci označeni z velikimi črkami, npr. **F8**. Prim. Zunanja mera.



petosti v materialu in lahko vpliva na končno obliko obdelovanca:

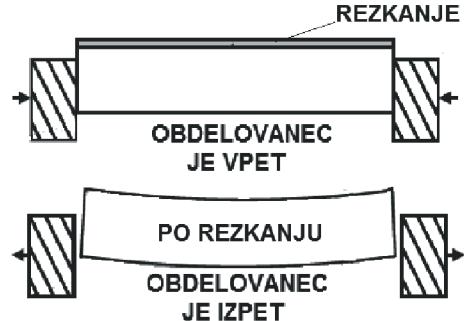

Posledice opisanih deformacij so lahko pa tudi razpoke.

Notranje napetosti lahko poskusimo odpraviti z **žarjenjem za odpravo notranjih napetosti**.


**Notranje sile in momenti** Sile in momenti **v elementu** (v nosilcu), ki jih povzročajo zunanje obremenitve (aktivna bremena in reakcije). Notranje sile in momenti se običajno spreminjajo tudi v odvisnosti od položaja prereza na nosilcu.

**Določanje notranjih sil in momentov:**

1. Poenostavitev:

- pri računanju notr. sil in momentov ne rišemo celotnih prerezov nosilcev (oblike in velikost), temveč **le njihovo os**; dovolj je, da si predstavljamo položaj prereza (je pravokoten na ravnino xy)
- nosilce, podpore in zunanje sile si narišemo dvodimensionalno (smer x in y)

2. Izberemo opazovano točko  $s$ , v kateri bomo izračunali notranje sile in momente. V tej točki nato element navidezno prerežemo in nosilec razpade na dva dela (**levi** in **desni**):

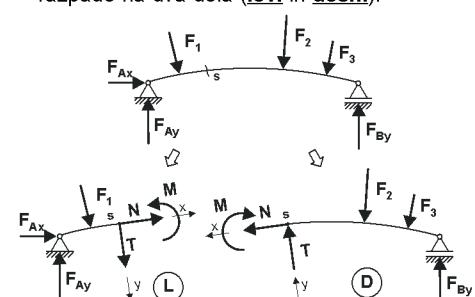

3. V točki  $s$  si definiramo (narišemo):

- **Normalno ali osno silo  $N$** , ki je pravokotna na prerez.

Če je usmerjena **ven** iz prereza nosilca (na sliki: v smeri x), tedaj je **natezna sila**, ki povzroča **natezno napetost** in je **pozitivna** (+).

Če je usmerjena v prerez (nasproti smeri x), tedaj gre za **tlačno silo**, ki povzroča **tlačno napetost** in je **negativna** (-).

- **Prečno ali strižno silo  $T$** , ki leži v ravni prereza in je v smeri y (za levi del na vzdol, za desni navzgor) **pozitivna**.

- **Upogibni moment  $M$** , ki je **za levi del nosilca pozitiven**, če je usmerjen v **vnosno smeri vrtenja urinega kazalca**.

Za desni del nosilca pa je pozitiven, če je usmerjen v smeri urinega kazalca.

4. S pomočjo **ravnotežnih enačb** določim notr. sile:

$$N + \sum_{i=1}^n F_{iN} = 0$$

$$T + \sum_{i=1}^n F_{iT} = 0$$

$$M + \sum_{i=1}^n M_{is} = 0$$

**Novo srebro** Zlitina, ki je samo po barvi in izgledu podobna srebru. Sestava: 50% bakra Cu, 40% cinka Zn in 10% niklja Ni. Uporaba: predvsem za lotanje jekla, za lote do 700 N/mm<sup>2</sup> natezne trd-

c) **Prednapetje** ali **vpetje** tudi poveča notranje na-



nosti. Trgovska imena: alpaka, argentan, parkofag.

**Nožasto merilo** Merilo z ravnim in ostim robom (kakor nož), ki omogoča kontrolo ravnosti:

## MERILNI ROB

**SVETLOBNA REŽA**      **OBDELovanec**

S takšnem načinom kontrole vidimo tudi 5 µm drobno zračno režo.

**NPN** Glej Tranzistorji - bipolarni, Polprevodnik.

**NPSH** Net positive suction head oz. držalna pretočna višina. To je sesalna višina, pri kateri še ne pride do uparjanja vode, prim. Črpalka (karakteristika črpalke), Kavitacija.

**NR** Kratica za naravno gumo (naravni kavčuk), Natural Rubber, umetna masa, oblike polizoprena. Izdeluje se iz lateksa, iz dreves kavčukovca.

### LASTNOSTI :

**Fizikalne lastnosti splošne:** elastičnost popušča z naraščanjem vsebnosti žvepla, gostota kg/dm<sup>3</sup>;

**toplote:** občutljiva je na temperaturne spremembe: pri nizkih temperaturah postane krhka, pri visokih temperaturah pa izgubi trdnost, **mehanske:** dobra natezna trdnost, žilavost in odpornost proti obrabi,

**Tehnološke lastnosti** (predelovalni postopki): brizganje, ekstrudiranje.

**Kemične lastnosti:** **obstojna** proti lugom, občutljiva je na olja, topila, svetlobe in vremenske pogoje, **neobstojna** proti mineralnim oljem, bencinu in staranju, tudi proti povisanim temperaturam, prepustna za pline, **fiziološko ni nevaren**, lahko pa povzroča alergije.


### RAZVRSTITEV :

**komercialno** je guma, **tehnološko** je elastomer.

### UPORABA:


- dodatek v avtomobilskih gumah, vodne cevi, klinasti jermen, tesnila

- elastični trakovi, baloni, transportni trakovi, polnilo za vzmetnice, kavče in avtomobilske sedeže, rokavice, kondomi, zračnice itd.

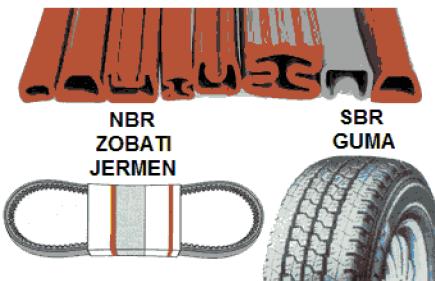

**NR - pnevmatika** Ang. kratica za no return, kar pomeni enosmerni, protipovratni ali nepovratni. Npr. Variable NR Throttle Valve - enosmerni nastavljivi dušilni ventil.

**NTC** Temperaturno odvisni polprevodniški upori (termistorji), njihova upornost pa se znižuje z višnjem temperature. Material: polikristalna keramika iz mešanih oksidov. Ang. Negative Temperature Coefficient. Sin NTK. Prim. PTC.

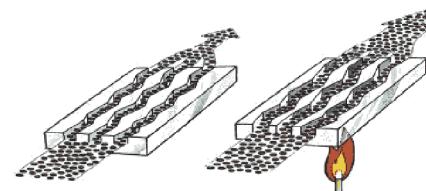

**NTSF** Datotečni sistem, nadgradnja FAT.

**Nukleon** Elementarni delec, ki je gradnik atomskih jedr: proton ali nevron.

**Nuklid** Atomsko jedro (protoni + nevroni).

**Numeričen** Številski. Prim. Digitalen.

**NVF** National Vulcanized Fiber, glej Vulkanfiber.

**Nylon** Trgovska ime za PA, poliamid, umetna masa.

**Obdelava v bobnih** Posnemanje ostrih robov, glajenje in poliranje površine, predvsem pri množinski in serijski proizvodnji. Obdelovanci se skupaj z abrazivnimi sredstvi kotalijo v vrečah ali vibracijskih bobnih. Pogosto tako obdelujemo predmete pred galvanizacijo. Tako obdelavo pogosto imenujemo tudi razsrovanje, trovaliranje, raziglevanje, glajenje, röslanje ipd. Prim. Toplotno - kemično odstranjevanje ostrih robov.

**Obdelava z diamanti** Fino struženje ali vrtanje z velikimi rezalnimi hitrostmi in z najbolj kakovostnimi noži, ki so praviloma iz diamanta, nekoliko manj kakovostno površino pa lahko obdelamo tudi s karbidnimi trdinami in s keramičnimi materiali.

Z diamanti lahko obdelujemo med, bron in lahke kovine, do neke mere tudi sivo litino, **ne moremo pa z njimi obdelovati jekla** (glej Difuzijska obraba).

**Rezalne hitrosti** za različne materiale:

Za sivo litino: 75 do 120 m/min

Za bron: 300 do 500 m/min

Za aluminij: 300 do 1.000 m/min

**Podajanje:** od 0,008 do 0,08 mm/vrtljaj.

**Globina rezanja:** od 0,03 do 0,15 mm.

**Obdelava z elektronskim snopom** Glej Varjenje z elektronskim snopom.

**Obdelava z laserjem** Glej Varjenje in rezanje z laserjem.

**Obdelava z neposrednim delovanjem energije** Glej Odrezavanje - posebni postopki obdelave.

**Obdelava z ultrazvokom** Poseben postopek obdelave z odrezavanjem, pri katerem je material obdelovanca lahko tudi **trši od orodja**.

**Način delovanja:**

- Prostor med orodjem in obdelovancem izpolnimo s **tekocino** (običajno: olje), ki vsebuje majhne, trde in ostrorobe **kristalčke brusilnega sredstva** (ponavadi je to silicijev ali borov karbid).

- Ultrazvočno obdelavo uporabljamo le **za trde in krhke materiale**: naravni in umetni kamni, steklo, keramika itd. Kovinske materiale in prevodnike električnega toka pa uspešneje obdelamo z elektroozrožjo.

**Obdelava z vodnim curkom** Glej Rezanje z vodnim curkom.

**Obdelava z žarki** Glej Varjenje z elektronskim snopom in Varjenje in rezanje z laserjem.

**Obdelovalna enota** Glej CPU, sin. procesor.


**Obdelovalnik signalov** Naprava, ki sprejeti signale spremeni v takšno izhodno obliko obliko, ki je primerna za uporabnika. Primer: signal na izhodu se začne z nekim časovnim zamikom. Vrsta signala pri tem ostane ista, npr.: električni signali na vhodu in tudi na izhodu.

Primeri obdelovalnikov signalov: rele, kontaktor, PLC itd.


**Obdelovalnost** Lastnost materiala, da se ustrezeno postavljenim zahtevam da obdelati (brez, z odrezavanjem). Sin obdelavnost. Prim. Preoblikovalnost.

**Obdelovanec** Predmet v obdelavi. Prim. Surovec.


**Obesa z enakima prečnima vodiloma** Zgornje in spodnje vodilo imata enako dolžino, zato se pri nihanju nagib kolesa ne spreminja. Ker pa se kolesi na isti osi premikata v prečni smeri vozila, se spreminja kolotek in zato se močno obrabljava gumi:

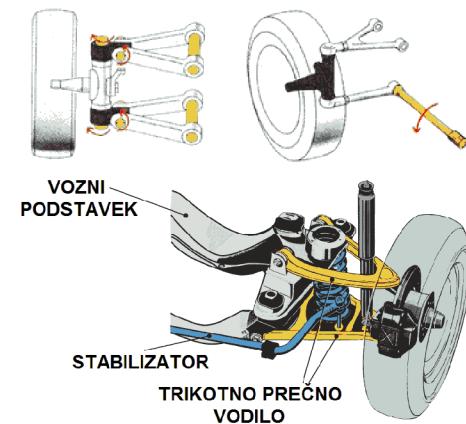


**Obesa z neenakima prečnima vodiloma** Obesa, ki se najpogosteje uporablja na prednji premi. Med nihanjem koles se kolotek ne spreminja in zato ni močne obrabe gum. Zato pa se spreminja previs koles, poglejmo primerjavo:

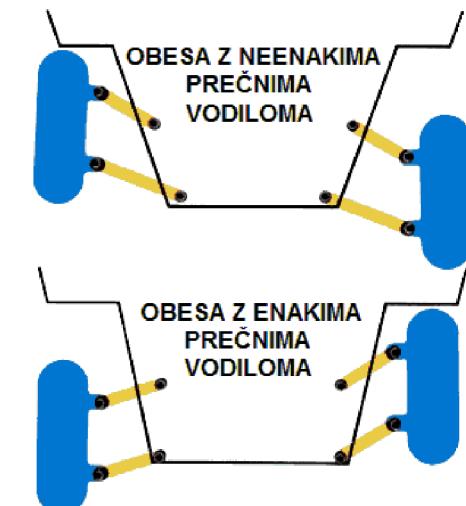

Obe prečni vodili sta na zunanjji strani s kroglastimi sklepi pritrjeni na premnik, na notranji strani pa sta gibljivo pritrjeni na karoserijo s sorniki:

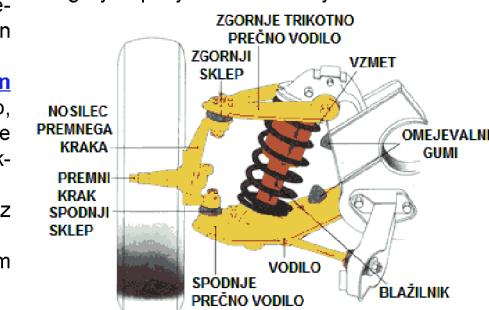

**Obesa z vzdolžnima vodiloma** Kolo je preko nihalnega vzdolžnega vodila in vzvojne (torzijske) paličaste vzmeti pritrjeni na karoserijo. Taka obesa je primerna za zadnja kolesa, zavzame zelo malo prostora:

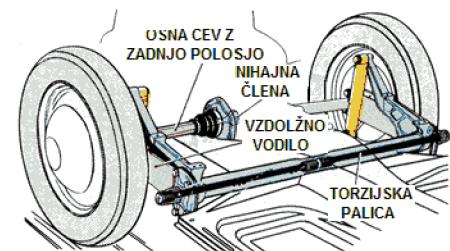


**Obese** Avtomobilski sestav elementov, ki:

- povezuje kolesa z nosilnim delom vozila** (s šasijo ali s samonosno karoserijo)
- omogoča gibanje** med kolesi in nosilnim delom vozila

Obese sestavljajo **preme**, **vodila**, **stabilizatorji**, **vzmeti**, **amortizerji**, **spoji**, **sorniki**, **premniki** itd., ki prevzemajo visoke statične in dinamične obremenitve (teža bremena, pogonske obremenitve, zavorne in stranske sile ipd.).

**Poznamo naslednje VRSTE OBES:**

- odvisne obese ali toge preme:** če se eno kolo dvigne, tedaj se drugo kolo nagnet; če je toga prema pogonska, tedaj je običajno votla - v njej je nameščen pogon koles.
- neodvisne obese ali posamične obese ali viseče obese:** pravimo jim tudi gibljive preme, pri katerih se drugemu kolesu lega ne bo spremenila, če se eno kolo dvigne; vsako kolo zase je neodvisno povezano s karoserijo oziroma s šasijo avtomobila; če levo in desno obeso povežemo s stabilizatorjem, tedaj lega dvignjenega kolesa vsaj nekaj vpliva na lego drugega kolesa

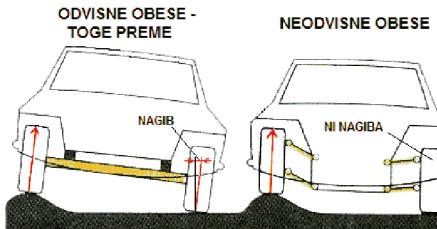


Tako toge preme kot tudi posamične obese so lahko krmiljene - lahko jih povežemo z volanom in nato z vrtenjem volana spremjamamo smer koles.

**Objemka** Navadno obročast predmet za pritrjevanje konca gibke cevi na cevni priključek.

**Objemno merilo** Glej Kalibrski trn.

**Oblika linije** Lastnost poljubne linije v vsakem prečnem prerezu tolerirane površine: največji odmik od idealne linije. Sin. profil poljubne črte. Primer zapisa oblike linije na tehniški risbi:

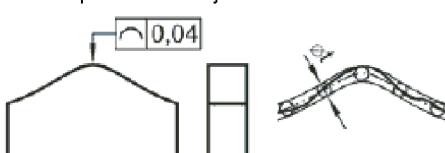


**Pojasnilo:** v vsakem prečnem prerezu mora ležati toleriran profil med dvema linijama, ki se dotikata krogov premera  $\phi = 0,04$  mm. Središča krogov ležijo na geometrijsko idealnem profilu.

**Tolerančno področje:** površina med dvema linijama, ki se dotikata krogov premera  $\phi$ , katerih središča ležijo na geometrijsko idealnem profilu.

**Nacin kontrole oblike linije:** z merilno uro.

**Oblika površine** Lastnost ukrivljene površine: največji odmik od geometrijsko idealne površine. Primer zapisa oblike površine na tehniški risbi:

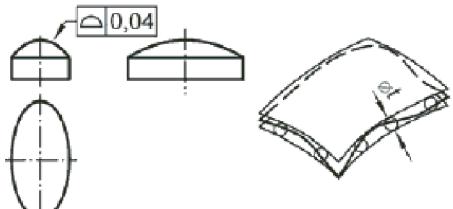

**Pojasnilo:** tolerirana površina mora ležati med dvema površinama, ki se dotikata krogel premera  $\phi = 0,04$  mm. Središča krogel ležijo na geometrijsko idealni površini.

**Tolerančno področje:** volumen med dvema površinama, ki se dotikata krogel premera  $\phi = 0,04$  mm, Središča krogel ležijo na geometrijsko idealni površini.

**Nacin kontrole oblike površine:** z merilno uro.

**Oblika rezalnega orodja** Glej Odrezavanje - geometrija rezalnega orodja.

**Oblika valja** Lastnost ukrivljene površine: največji odmik od idealne oblike valja. Zajema premost in krožnost. Sin. cilindričnost.

Primer zapisa oblike valja na tehniški risbi:



**Pojasnilo:** toler. površina mora ležati znotraj dveh koaksialnih valjev, razmaknjениh za  $r = 0,2$  mm.

**Tolerančno področje:** volumen med dvema koaksialnima valjema, ki sta razmagnetena za razdaljo  $r$ .

**Način kontrole oblike valja:** z merilno uro.

**Oblikovalnost** Glej Preoblikovalnost.

**Oblikovanje** Izdelava trdnih tel es iz brezoblične snovi. Za razliko od preoblikovanja izraz oblikovanje v tehničnem smislu praviloma pomeni **dati obliko** tistim **materialom, ki lastne oblike še nimajo**, npr. tekočinam in prašnatim materialom. Glej Primarno oblikovanje.

**Oblikovna plošča** Glej Gravurna plošča in Brizganje v forme.

**Oblikovne tolerance** → Geometrične tolerance.

**Oblikovne zveze** Glej Zveze pesta z gredjo, Razstavljalne zveze.

**Oblikovno stiskanje** Glej Vlečenje in znotraj tega gesla Potisno oblikovanje.

**Obločno metaliziranje** Pri tem postopku se dodajni material tali v obloku, zračni tok pa ga razprši na osnovni material. Raš metalizacija.

**Obločno varjenje** Talilno električno varjenje s pomočjo obloka, ki se uporablja tudi za varjenje pod vodo. Pregled različnih vrst obločnega varjenja najdemo pod geslom Varjenje. Prim. Varjenje pod vodo.

**Obločno varjenje - varnost** Nevarnosti, ki so jim pri obločnem varjenju izpostavljeni varilci:

- nevarnost udara električnega toka
- opeklne zaradi dotika z vročim predmetom;
- poškodbe zaradi sevanja obloka;
- zaslepite zaradi močne svetlobe (UV in IR);
- zastrupitve in zadušitve (oksidirane kovinske pare, ozon, ob uporabi trikloretilena celo fosgen);
- poškodbe zaradi prekomernega hrupa in zaradi neergonomičnih delovnih mest;
- mehanske poškodbe pri pripravi varjencev ter pri obdelavi zavarov

**Varovalna oprema**, ki je posebej prilagojena za postopke obločnega varjenja:


- varilska delovna obleka, skladna s standardoma varilne zaščite EN ISO 11611 in topotne zaščite EN ISO 11612;
- kot dodatek varilske obleke štejemo še usnjen predpasnik, dolge usnjene rokavice po EN 12477 in gamaše (prevleka za čez čevlje)
- varovalni delovni čevlji po standardu CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO; pomembna je možnost hitrega sezuvanja, kovinska kapica za zaščito prstov, pokrite vezalke, višji podplat
- varilna maska, približna zatemnitve po EN 175 (višja številka pomeni večjo zatemnitve):

	20	40	80	100	125	175	300	500	[A]
REO	9	10			11	12	13	14	
MAG		10		11	12	13	14	15	
MIG				10	11	12	13	14	
TIG	9	10		11	12	13	14	15	
Plazma					11	12	13		

Uporabljajo se lahko maske z vložnimi mineralnimi stekli ali pa **avtomatske varilne maske** (glej istoimensko geslo) z možnostjo nastavljanja stopnje zatemnitve od 9 do 13.

- varovalna prosojna očala za delo na pripravi zvarnih robov in na obdelavi zavarov (odstranjevanje žlindre, brušenje)
- pri nadglavnih varilskih legah je potrebna še ognejeodbojna kapuca ali nadglavna varilska ruta

**Oblok** Električni tok med elektrodo in varjencem, ki oddaja toliko toplote, da se talita varjenc in elektroda - varjenje z električnim oblokom.

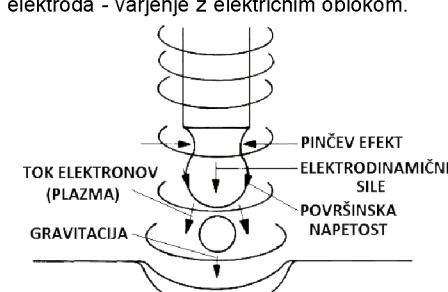

Oblok je viden kot **svetlobni lok** med konico elektrode in varjencem. Kako oblok nastane:

1. Konica elektrode **pri kratkem stiku zažari**. Negativni pol začne oddajati, pozitivni pa sprejeti

mati elektrone. Temu pravimo **termična emisija elektronov**.

2. Zaradi majhne mase je **hitrost elektronov** takoj zelo velika, **med potjo zadevajo atome zraka** in **plinov**, ki nastajajo iz plašča elektrode. Tudi njim izbijajo elektrone, tako nastajajo pozitivni ioni (kationi). Nastajanje ionov je **ionizacija**.

3. Izbiti elektrone pritegne pozitivni pol (anoda), kationi pa se gibljejo proti negativno nanelektrjeni elektrodi (katodi). Tako **postanejo plini** med konico elektrode in osnovnim materialom (ki so sicer izolatorji) **prevodni za električni tok**. Električni tok teče **tudi tedaj**, ko elektrodo nekoliko odmaknemo in kratkega stika ni več. Dolžino obloka reguliramo sami.

Vse opisano (1-2-3) se zgodi v trenutku. **Elektroni** imajo majhno maso in veliko hitrost. Kinetična energija je linearno sorazmerna z maso in sorazmerna kvadratu hitrosti:

$$W_k = m \cdot v^2 / 2$$

zato **imajo** elektroni **veliko kinetično energijo**. Ob udarcu na **anodo** se kinetična energija spremeni v toploto, temperaturo se v trenutku poviša na 4.000 - 6.000°C in material se stali.


Nastali **kationi** imajo večjo maso, **manjšo hitrost** in **manjšo kinetično energijo**. Ob udarcu na **katodo** zato ne nastanejo tako visoke temperature.

Zapomnimo si:

**ANODA JE VEDNO BOLJ VROČA OD KATODE, polariteta je pri varjenju torej zelo pomembna!**


**VRSTE OBLOKOV:**

**KRATKOSTIČNI** oblok, med varjenjem ves čas čutimo "udarjanje" kratkega stika, ki se pojavlja pri nizki napetosti. Kapljice so majhne. Takšen način varjenja je primeren za prisilne lege, za korene in za tanke pločevine.

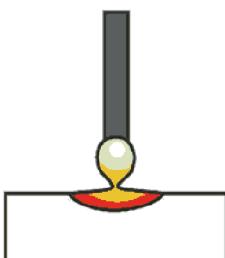

**PREHODNI** oblok je med kratkostičnim in prščim oblokom. Ne uporabljamo ga, če ni nujno.

**PRŠEČI** oblok je brez kratkega stika in pri visoki napetosti. Med varjenjem pršijo najmanjše kapljice. Takšen način varjenja se uporablja za polnilne in temenske varke (PA, PB).

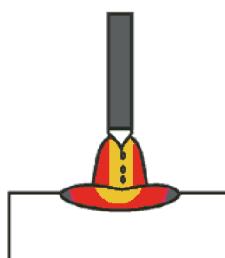

**GLEDE NA POLARITETO** razlikujemo:

a) **Enosmerni tok in DIREKTNA polariteta** pomeni, da je elektroda priključena na minus pol. Zaradi močnejšega segrevanja varjenca je ta način primeren za **debele pločevine**, ki pa **niso občutljive za pregrevanje materiala**. Uvar je globji.

b) **Enosmerni tok in OBRATNA polariteta:** elektroda je priključena na plus pol, varjenc pa na minus pol. Sedaj je temp. višja na koncu elektrode, uvar je plitvejši in talina ima nižjo temp. Z bazičnimi elektrodami varimo visokotrdnostna konstrukcijska jekla, legirana jekla, sivo litino in aluminijeve zlitine.

c) **Pri IZMENIČNEM TOKU** se polariteta menjata stokrat v sekundi, vendar oblok ne ugasne, saj sta konec elektrode in varjenc ves čas dovolj segreta, da lahko oddajata elektrone. Temperatura elektrode in varjenec sta enaki, oblok ni

tako stabiljen kot pri enosmernem toku in uvar je srednje globok. Vse elektrode, s katerimi lahko varimo z izmeničnim tokom, so primerne za varjenje z enosmernim tokom, na + ali - polu.

**Vrsta toka in polariteta** sta pri obločnem varjenju odvisni predvsem od vrste elektrode in varjenca. **Dolžina obloka** je odvisna od občutka in izkušenj varilca. Od nje sta odvisna napetost in varilni tok, ki se spremenjata po statični karakteristiki obloka.

Priporočljiva **dolžina obloka** je približno enaka premeru gole elektrode ali polovici premera pri posebnih apnenobazičnih elektrodah.

Razl. avtogeno varjenje.

**Obod** Zunanji del oz. skrajni zunanji rob predmeta, ponavadi okroglega, npr. ~ kroga, posode, kolesa. **Obodna hitrost**: hitrost, ki jo ima vrteče se telo na obodu kroga, podrobnejše glej geslo Centripetalen.

**Obogatiti** Povečati količino koristnih primesi, napraviti kaj bogato, bogatjenje: ~ barvila, rud itd.

**Obok** Zakrivljen strop (v obliki loka), velb.

**Obojka** Kratka cev (obroč) za povezavo koncov dveh cevi ali palic. Prim. Oglavek, Mufa.

**Obraba** Izgubljanje materiala zaradi mehanskega delovanja površin pod obremenitvijo v drsnem ali kotalnem kontaktu. Vrste obrab:

a) **Adhezijska** nastane zaradi delcev, ki se odtrgajo od ene izmed površin in se nalepijo na drugo. Pospešuje jo visoka temp., zmanjšujemo jo z gladkimi površinami in z mazanjem. Je najpogostejsa, ne pa najnevarenejša oblika obrabe.

b) **Abrazijska**:

- \* dodelna so brazde in žlebovi, ki jih je na mehkejšem materialu naredil trši material; zmanjšujemo jo z gladkimi površinami
- \* večdelna so brazde, ki jih povzročajo vrinjeni delci (pesek -  $\text{SiO}_2$ , prah, delci od adhezije ali korozije, škaja itd.), ki tja zaidejo z mazivom ali iz okolja; težko jo odpravimo - npr. z mazanjem, ki čimbor loči stične površine

c) **Korozivna** se pojavlja zaradi drsenja v korozivnem okolju. Povečuje se s temperaturo.

d) **Obraba zaradi utrujenosti**. Izmenično obremenjevanje in razbremenjevanje, ki jim je površina izpostavljena, lahko ustvari površinske in podpovršinske razpoke. Zaradi razpok se površina lomi ali delno odtrga. Ker so plastične deformacije zelo majhne, jih s težavo odkrivamo. Eden od načinov odkrivanja te vrste obrab je detekcija akustične emisije - prisluškujemo zvok, ki ga sproščajo deformacije.


e) **Posebne vrste obrab**: najedanje, kavitacija, erozija drsnih površin, difuzijska obraba.

Prim. Odrezavanje - obraba in obstojnost orodij.

**Obrabna plošča** Posebna, proti obrabi odporna poločevina. Glej geslo Hardox.

**Obratna sredstva** Sredstva, ki sodelujejo v delovnem procesu, svojo vrednost pa prenašajo na poslovne učinke v obdobju, krajšem od leta dni, npr. drobni inventar (pisarniški pripomočki), pomožni material itd.

**Obremenitev** **Obremeniti** pomeni vplivati s silo. Osnovni **NAČINI** obremenitev osnih elementov so:

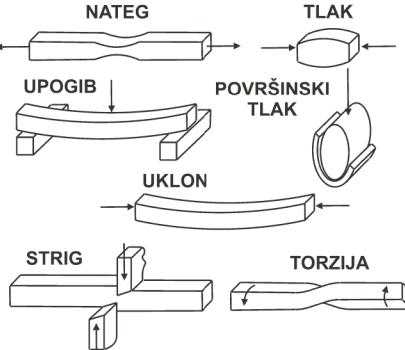

Zgoraj je pet **normalnih** obremenitev, spodaj pa sta dve **tangencialni** obremenitevi.

**VRSTE** obremenitev so pomembne predvsem **ZA DOLOČANJE DOPUSTNIH NAPETOSTI**:

a) **Statična** (mirna, konstantna) obremenitev. Po

dogovoru jo označujemo jo z **rimsko številko I**, kar pomeni **prvi obremenitveni primer**. Običajno gre za normalne napetosti  $\sigma_{\text{I}}$  dop.

b) **Dinamična** (spremenljiva) obremenitev:

- uprijava: **drugi bremenitveni primer**  $\sigma_{\text{II}}$  dop
- nihaja (izmenična): **tretji obr. primer**  $\sigma_{\text{III}}$  dop

Prim. Dinamični mehanski preizkusi, Dopustna napetost.

Obremenitev glede na **VZROK** in **POSLEDICO**:

1. **ZUNANJE obremenitev**, ki so lahko:

- aktivne (koristno breme, sneg, veter, lastna teža, vztrajnostne sile, temperatura - ki zaradi raztezkov povzroča toplotne obremenitve itd.)
- pasivne (reakcije - sile v podporah, vpetostni moment)

Prim. Statična določenost, Ravnotežne enačbe.

2. **NOTRANJE sile in momente** - posledica zun. sil, rezultat izračuna. Iz njih izračunane **napetosti** se primerjajo z **dopustnimi napetostmi**. Glej istoimensko geslo.

Razdelitev obremenitev glede na **SMER**:

A. **NORMALNE obremenitev** so vedno **PRAVOKOTNE NA izbran **PREREZ****.

**Notranje** normalne obremeniteve označujemo:

- z veliko črko **N** - notranje sile [N]
- z grško črko  $\sigma$  - notranje napetosti [N/mm<sup>2</sup>]

**Zunanje** normalne obremeniteve označujemo z indeksom **n** ali **N**, npr.  $F_n$ ,  $F_N$ .

B. **TANGENCIALNE obremenitev** - vedno delujejo v **V PREREZU**.

**Notranje** tangencialne obremeniteve označimo:

- z veliko črko **T** - notranje sile [N]
- z grško črko  $\tau$  - notranje napetosti [N/mm<sup>2</sup>]

**Zunanje** tangencialne obremeniteve označujejo z indeksom **t** ali **T**, npr.  $F_t$ ,  $F_T$ .

Če želimo preračunati (kontrolirati) obremenitev, moramo najprej uesti **POENOSTAVITVE**: uvedemo pojem **NOSILEC** in **PODPORA**. Prim. Trdnost (nauk).

**Obremenljivost električnih vodnikov** Glej Električni tok.

**Obrezovanje** Glej Rezanje.


**Obstojnost** Predvidena **količina uporabe** naprave ali strojnega dela, **preden ga moramo zradi obrabiljenosti** **vzdrževati** (nabrusiti, namazati, zamenjati itd.).

Količina uporabe je običajno izražena v času (npr. čas efektivnega dela odrezovalnega orodja), lahko pa tudi v km, delovnih gibih, v številu narejenih izdelkov itd.).

Prim. Odrezavanje - obraba in obstojnost orodij.

**Obžigalno varjenje** Vrsta varjenja z električno energijo, natančneje: uporovno varjenje oz. varjenje s stiskanjem. Pri tem načinu sta oba varjenja ločeno vpeta v gibljivi in negibljivi deli stroja. S pomikom gibljivega dela oba varjenca **izmenično stiskamo in odmikamo**. Nastane obžiganje materiala z močnim iskrenjem in izmetavanjem oksidov.

Poznamo dva načina obžigalnega varjenja: **s predgretjem** in **bez predgretja**.

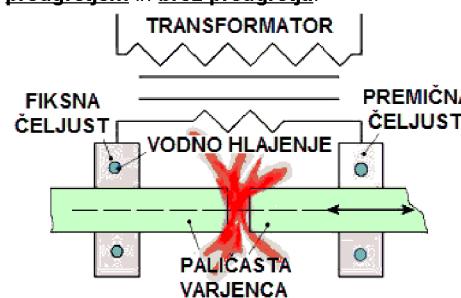

Postopek varjenja je primeren za serijsko varjenje legiranih in nelegiranih jekel, različnih jekel med seboj, tudi bakrovih in aluminijevih zlitin.

Obžigalno lahko medsebojno varimo **jeckla različnih kakovosti**, npr. hitrorezna jekla (npr. sveder)

z navadnim konstrukcijskim jekлом (npr. **steblo svedra**). To ima velik pomen za izdelavo orodij, pri katerih varčujemo z dragimi vrstami orodnih jekel.

Obžigalno varimo tudi **verige**.

Obžigalno varjenje je veliko bolj uporabno kot sočelno varjenje s pritiskom, ker je hitrejše in bolj

ekonomično ter zato veliko bolj primerno za serijsko proizvodnjo.

**Ocena tveganja** Po ZVZD mora **delodajalec** v pisni obliki **ugotoviti tveganja**, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni. Na podlagi te ocene mora delodajalec **določiti** potrebne **varnostne ukrepe**.

Razen tega mora delodajalec **med opravljanjem dela spremiati varnostne razmere** in nato **spremeniti** oceno tveganja vsakokrat, **ko se razmere spremeni**. Pri pridobivanju podatkov se mora obvezno **posvetovati** tudi **z delavci** oziroma njihovimi predstavniki.

#### OCR

1. Oznaka **legiranih orodnih jekel** iz Železarn Ravne, ki so primerna za delo v hladnem. Med drugim se uporablja tudi za izdelavo orodij pri brizganju plastike.

2. Oznaka **software**, ki **prepoznavata skenirane oblike**, ang. Optical Character Recognition.

**Odbijač** Priprava za blažitev sunkov. Pri vozilih: sprednja in zadnja odbojna plošča, namenjena za prestrezanje in blažitev sunkov pri zadevanju. Nečo je bil kromiran. Prim. Branik.



#### Odbirek

1. Količina ki se odčita z merilnega instrumenta: zapisovati odbirke. Sin. razbirek, odčitek. **Odbirek - oseba**, ki odbira vodomere in števce.

2. Kar ostane po odbiranju: odbiranje učencev za nastop, ~ jabolk, odbirati debla za hlode.

**Odbiti zrak** Pri brizganju z visokim tlakom (npr. 5 bar) se zrak odbija od objekta lakiranja. **Zaradi odbitega zraka** se do 70% laka razprši mimo objekta lakiranja. To pomeni, da **samo 30%** laka pada na površino. Pri nizkotlačnih pištoljih (HVLP) je odbitega zraka manj, izkoristek nanosa je zato večji in doseže 65%. Prim. Izkoristek nanosa.

**Odčitek** Glej Razbirek.

**Oddajnica** Glej Izdajnica.

**Oddajnik signalov** Naprava, ki odda signal z namenom, da ga bo sprejemnik signalov zaznal.

**Odhodek** Zmnožek prodanih količin blaga in storitev ter v njih vsebovanih stroškov:

$$O = i \cdot S_B + j \cdot S_S$$

**O** ... odhodek [Eur]

**i** ... količina prodanega blaga [EM: kos, m, l itd.]

**B<sub>B</sub>** ... strošek za blago [Eur/EM: Eur/kos, Eur/l itd.]

**j** ... količina prodanih storitev [/]

**S<sub>S</sub>** ... strošek storitve [Eur]

**Odklopnik** Mehanski stikalni aparat, ki lahko vklaplja, prevaja in izklaplja tok pri nazivnih ali nenavadnih pogojih tokokroga. Odklopni potrebujemo nadtokovne (termično preobremenitvene) in magnetne kratkostične sprožnike. Pri manjših stikalih in odklopnikih lahko nastavimo tudi bimetallni sprožnik. Tokovni odklopnik: glej Varovalka.

**Odlitek** Glej Ulitek.

**Odločanje** Pravčasno sprejemanje pravilnih odločitev je gotovo **najpomembnejša življenska spremnost**, ki je odločilna tudi pri poslovanju.

Nekateri ljudje imajo že prirojen izjemno dober občutek (intuicijo) za povezovanje delnih ugotovitev v pravilne odločitve. Drugi ljudje se bolj držijo neke sistematike. Vsi pa neprestano delamo tudi napake, tako pri hitrosti kakor tudi pri kvaliteti sprejemanja odločitev.

Obstajajo tehnike, ki na sistematičen način izboljšujejo hitrost in kvaliteto sprejemanja odločitev.

Najprej se je treba zavedati, da lahko vsako poslovanje razdelimo na **IPRDC** faze, ki se v procesu izboljšave neprestano ponavljajo:

**I** - inform, sprejemanje informacij

**P** - plan, načrtovanje

**R** - resolve, sprejemanje odločitev

**D** - do, ukrepanje, akcija

**C** - control, nadzor

Drugačje povedano: nima smisla sprejemati pomembnih odločitev, če se nismo pret tem dovolj informirali in dokler nismo pripravili nekaj predlogov rešev.

**Tehnike** pa so naslednje: Brainstorming, SWOT in PEST analiza, Return of investment (povračilo investicije), Risk analysis (analiza tveganja), analiza vplivnih aktivnosti (geslo Vplivne aktivnosti).

**Odločitev** Točka pri kombinatoriki, ki poveča ali vsaj izenači število možnosti. Poznamo:

**1. Elementarne odločitev**, pri katerih je število možnosti takoj jasno.

**2. Sestavljenje odločitev**, pri katerih število možnosti preračunamo iz dveh ali več elementarnih odločitev:

a) **Elementarne neodvisne** (zaporedne) odločitev ve sestavimo v skupno odločitev tako, da jih medsebojno **zmnožimo**.

b) **Elementarne delne odločitev** sestavimo v skupno odločitev tako, da možnosti delnih odločitev **seštejemo**.

Za boljši pregled si rišemo sheme. Začetek, konec ali odločitev ponazorimo s krogom. Glede na smer preučevanja odločitev razlikujemo:

- **kombinatorično drevo** (proučevanje odločitev in možnosti od prvega do zadnjega dogodka)
- **kombinatorični diagram** (proučevanje odločitev in možnosti od zadnjega do prvega dogodka)

#### PRIMER:

Babica se odpravlja na tržnico. Do tja lahko pride:

a) Najprej z avtobusom številka 1, 3 ali 7 do glavnega trga, od tam pa s tramvajem številka 5 ali 13 do tržnice.

b) Direktno od doma, če se odpelje s kolesom ali s taksijem.

Na koliko različnih načinov se lahko babica pripelje do tržnice?

#### POSTOPEK REŠEVANJA NALOGE

je naslednji:  
\* Najprej nalogo **analiziramo**. Prepoznati moramo vse odločitev od prvega do zadnjega dogodka in opredeliti povezave med njimi (katere odločiteve so sestavljene in katere zaporedne):

D (odločitev doma) je sestavljena iz delnih odločitev: A (številka avtobusa) ali N (ne avtobus). Imamo še odločitev T (številka tramvaja), ki je zaporedna k odločitvi A. Z zadnjim dogodkom (tržnica) sta povezani odločitvi T in N.

\* Nato nalogo **ponazorimo** še **grafично**: s kombinatoričnim drevesom ali s kombinatoričnim diagramom (glej nadaljevanje po teh geslih).

\* Končni rezultat dobimo tako, da vse možnosti **preštejemo** (kombinatorično drevo: 8) ali **izracunamo** (kombinatorični diagram:  $3 \times 2 + 2$ ).

**Odložišče** Začasni pomnilnik, namenjen označenemu (odrezanemu) in shranjenemu delu teksta, ki ga lahko nato prenesemo na želeno mesto. Ang. Clipboard.

**Odmaščevanje** Glej Razmaščevanje.

**Odmerjanje** Glej Umerjanje.

**Odmik** Glej Deviacija.

**Odnašanje materiala** Skupina postopkov, pri katerih **ordje nima oblike klina**:

- rezanje z vodnim curkom (mehanska energija)
- elektroerozija (elektrionačna energija)
- plamensko rezanje (toploto - kemična energija)
- lasersko rezanje (svetlobna energija)

Prim. Odrezavanje - posebni postopki obdelave.

**Odpiralo** Odpiralni, glej Mirovni kontakt, NC, sin. odpirač. Lahko je tudi odpiralni del menjalnega kontakta CO oz. DT.

Tudi orodje za nasilno odpiranje, npr. ključavnic.

**Odpori toka v ceveh in armaturah** Izguba tlaka zaradi odpora pri toku fluida v ravnem delu cevi izračunamo z Darcyjevo enačbo:

$$\Delta p = \frac{\zeta \cdot p \cdot v^2}{2}$$

$\Delta p$  ... izguba tlaka [Pa = N/m<sup>2</sup>]

$p$  ... gostota [kg/m<sup>3</sup>]

$v$  ... hitrost pretoka fluida [m/s]

$\zeta$  je koeficient lokalnih izgub, ki se pri ravnih cevih s krožnim prerezom izračuna po enačbi:

$$\zeta = \frac{\lambda \cdot l}{d}$$

$\lambda$  ... koeficient trenja v tekočinah [/]

$l$  ... dolžina cevi [m]

$d$  ... premer cevi [m]

Koeficient trenja  $\lambda$  izračunamo tako:

a) Za **laminarni** tok  $Re < 2320$  velja:

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

b) Za **turbulentni** tok  $Re > 2320$ :

• za hidravlično gladke cevi

$$\lambda = 0,3164 \cdot Re^{-0,25}$$

• za hidravlično hrapave cevi

$$\lambda = 2,0 \cdot \log \frac{d}{k} + 1,14$$

Ulomek ( $d/k$ ) je **relativna hrapavost** [/], k pa je **absolutna hrapavost** [mm], ki je odvisna od materiala in kakovosti cevi.

Vrednosti za  $k$  [mm] so naslednje:

gladke bakrene cevi 0,0015

cevi iz umetne snovi 0,05

jeklene cevi (nove) 0,05 do 0,1

jeklene cevi, malo zarjavele 0,3

jeklene cevi, močno zarjavele 0,4

Razl. upornost. Prim. Empirična enačba.


**Odpornost** Glej Žilavost.

**Odpornostni moment** **Mera za odpornost**, s katerim se **telo** s podanim prerezom **upira obremenitvi**: **večji** kot je odpornostni moment, bolj se telo upira obremenitvi in zato nastanejo **manjše napetosti**.

Merska enota za odpornostni moment je [mm<sup>3</sup>].

Ločimo dve vrsti odpornostnih momentov:

a) **AKSIALNI** oz. **UPOGIBNI** ali kar odpornostni moment označujemo s črko  $W$ ,  $W_x$  ali  $W_u$  in je mera za **odpor proti upogibu**:

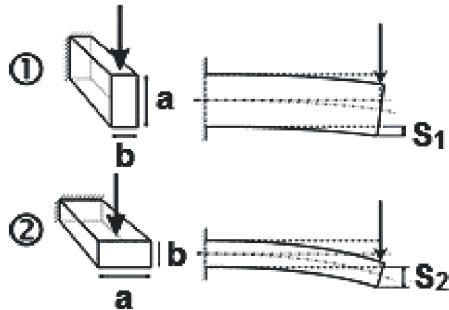

V obeh primerih je ista palica obremenjena z isto silo, le da je v primeru 1 daljša stranica preza obrnjena navzgor. Zato je upogibni odpornostni moment v primeru 1 večji, upogib  $S_1$  pa je manjši od upogiba  $S_2$ . Enačba:

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W} \leq \sigma_f \text{ dop}$$

Podrobnejše: glej geslo Upogib.

b) **POLARNI, VZVOJNI** oz. **TORZIJSKI** odpornostni moment  $W_t$  je mera za **odpor proti torziji**:




Risba prikazuje prerez cevi z notranjim polmerom  $r$  in zunanjim polmerom  $R$ . Puščici prikazujeta, da je palica obremenjena na torzijo. Če zmanjšujemo  $R$ , se zmanjšuje tudi vzvojni odpornostni moment - palica bi se pri isti obremenitvi zasukala za večji kot  $\varphi$ . Enačba:

$$\tau_t = \frac{T}{W_t}$$

Podrobnejše: glej geslo Torzija.


Pregled formul za upogibne in torzjske odpornostne momente najpogostejših prerezov:

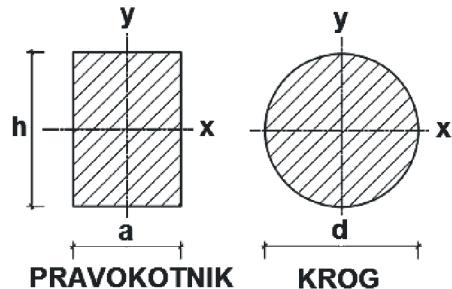

$$\text{PRAVOKOTNIK: } W_x = \frac{a \cdot h^2}{6}$$

$$\text{KVADRAT (a = h): } W_t = 0,208 \cdot a^3$$

$$\text{KROG: } W_x = \frac{\pi \cdot d^3}{32} \approx 0,1 \cdot d^3 \quad W_t = \frac{\pi \cdot d^3}{16} \approx 0,2 \cdot d^3$$

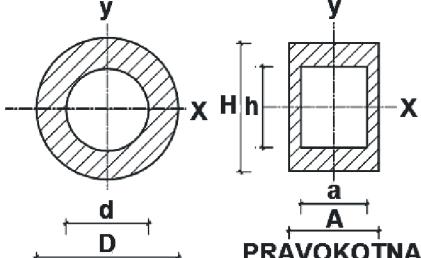

$$\text{KOLOBAR: } W_x = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{(D^4 - d^4)}{D} \approx 0,1 \cdot \frac{(D^4 - d^4)}{D}$$

$$W_t = \frac{\pi}{16} \cdot \frac{(D^4 - d^4)}{D} \approx 0,2 \cdot \frac{(D^4 - d^4)}{D}$$

$$\text{PRAVOKOTNA CEV: } W_x = \frac{(A \cdot H^3 - a \cdot h^3)}{6 \cdot H}$$

**Odpoved** Vsako prenehanje zadovoljivega opravljanja neke funkcije, tudi če je za to kriva samo redukcija električnega toka. Nenadna ~: odpoved, ki je ni mogoče predvideti s predhodnim pregledom ali nadzrom. Razl. okvara. Prim. Stanja sistemov.

**Odprena** Glagolnik od odpremiti: odposlati.

**Odperta koda** Oznaka za software, katerega izvorna koda je dostopna javnosti za ogled, uporabo, za spremembe, kopiranje, za nadaljnje razširjanje in za vse namene (vsak ima licenco). Sin. prosta koda, open source software OSS. Razlikuj odprtakodne programe od brezplačnih programov (freeware, free software), ki običajno ponujajo le brezplačno uporabo. Prim. GNU.

**Odpete mere** Mere s splošnimi tolerancami. Glej geslo Tolerance - splošne, dolžine in koti.

**Odpri sistem** Termodynamični sistem, ki je izbran in omejen tako, da čez mejo takega sistema lahko prehajajo tako masni kot tudi energijski tokovi. V tehniki so odpri sistemi pogostejši od zaprtih.

**Odrezavanje** Oblikovanje izdelkov z odvezanjem (odcepjanjem) majhnih delcev (odrezkov): dolbenje (sekanje, piljenje in strganje), struženje, frezanje, žaganje, vrtanje, povrtavanje, grezenje, brušenje, skobljanje, pehanje, posnemanje itd. Osnovni pogoj za uspešno odrezavanje je poznanje teorije rezanja, od tega predvsem geometrija (oblika) rezalnega orodja, koordinatna izhodišča, koordinatni sistemi, materiali za rezilna orodja, obraba in obstojnost.

Razen značilnosti obdelave so pri posameznem odrezovalnem postopku pomembni tudi podatki o:

- pričakovani hrapavosti (gladkosti) površine
- pričakovani natančnosti mere (tolerance)
- pričakovani natančnosti oblike (geometrične tolerance)

Zaradi obsežnosti je odrezavanje razdeljeno na:

1. **Posebna gesla** po posameznih vrstah odrezovanj (struženje, frezanje itd.)

2. **Teorija rezanja - podpoglavlja** z začetno besedo Odrezavanje, po abecednem vrstnem redu: - določanje časa obdelave

- geometrija rezalnega orodja
- hlajenje in mazanje
- koordinatna izhodišča
- koordinatni sistemi
- materiali za rezilna orodja
- obraba in obstojnost orodij
- odrezki: nastanek in oblike
- posebni postopki obdelave
- prostostne stopnje
- režimi obratovanj
- temperature rezanja
- vpenjanje in nastavljanje orodij
- vpenjanje obdelovancev
- vpenjanje odrezovalnih ploščic
- vrste gibanj, definicije
- vrste gibanj, enačbe

### 3. Priporočljivi vrstni red učenja teorije rezanja

pa je naslednji:

#### OSNOVNA STOPNJA

- vrste gibanj, definicije
- vrste gibanj, enačbe
- geometrija rezalnega orodja
- materiali za rezilna orodja
- odrezki: nastanek in oblike
- obraba in obstojnost orodij
- temperature rezanja
- hlajenje in mazanje
- režimi obratovanj
- osnovni postopki (struženje, frezanje, vrtanje in brušenje): naprave, postopki in orodja

#### NAPREDNA STOPNJA

- vpenjanje obdelovancev
- vpenjanje in nastavljanje orodij
- vpenjanje odrezovalnih ploščic
- določanje časa obdelave
- koordinatni sistemi
- posebni postopki obdelave

#### SPOZNAVANJE CNC OBDELAVE

- koordinatna izhodišča
- prostostne stopnje

Sledi poznavanje G kode, višjih programskega jezikov, grafično-interaktivno vnašanje oblik, poznavanje krmilnikov, simulacija, upravljanje-vzdrževanje-posluževanje-kalibriranje CNC in končno: izdelovanje predmetov na CNC strojih.

### Odrezavanje - določanje časa obdelave

Strojni čas obdelave **PRI STRUŽENJU** lahko izračunamo po naslednji enačbi:

$$t = \frac{L}{f \cdot n} = \frac{L}{f \cdot n_0}$$

- t ..... strojni obdelovalni čas [min]
- n ..... vrtlina hitrost [vrt/min]
- f ..... podajanje na vrtljaj [mm/vrt]
- f' ..... podajanje na minuto [mm/min]
- L ..... računska dolžina struženja [mm]

V splošnem primeru izračunamo L tako, da osnovni dolžini struženja  $L_o$  (dolžina struženja po risbi) pristejemo še dodatno pot  $\Delta L$ :

$$L = L_o + \Delta L$$

$\Delta L$  pa sestavlja dolžina vteka  $L_v$  in dolž. izteka  $L_i$ :

$$\Delta L = L_v + L_i$$

Pri struženju ločimo dva načina določanja L:

1. Pri yzdolžnem struženju je računska dolžina struženja L enaka dolžini struženja po risbi:

$$L = L_o$$

2. Pri planem struženju pa načini dolžini struženja dodamo 5 mm za vtek noža:

$$L = L_o + 5 \text{ mm}$$

### Čas obdelave PRI FREZANJU:

$$t = \frac{L \cdot i}{f \cdot n}$$

- i ..... število rezov [ ]

Dodatna pot  $\Delta L$  je vsekakor vedno odvisna od premera frezala, ostali vplivni faktorji pa so:

1. Pri ČELNEM frezanju je  $\Delta L$  odvisna še od širine obdelovanca in od NAČINA čelnega frezanja: različne vrednosti  $L_v$  in  $L_i$  dobimo za simetrično frezanje, nesimetrično fr in za frezanje utorov.

2. Pri VALJASTEM frezanju je  $\Delta L$  odvisna od globeine frezanja in od NAČINA valjastega frezanja:

- v splošnem je pot vteka enaka izteku  $L_v = L_i$

- v nekaterih primerih (npr. pri frezanju celotne ploskve) zadostuje že iztek frezala za varnostno vrednost  $L_i = 1 \text{ mm}$

L pri frezanju izračunamo tako:

Iz ustrezne tabele preberemo vrednost  $\Delta L$ , ki jo nato pristejemo dolžini struženja  $L_o$ :  $L = L_o + \Delta L$ .

Izjemajo so nekateri primeri valjastega frezanja (npr. frezanje celotne ploskve), ko  $\Delta L$  izračunamo iz tabelarične vrednosti  $\Delta L_t$ :  $\Delta L = \Delta L_t / 2 + 1$ .

Računanje časa obdelave pri frezanju pogosto nadomeščajo nomogrami.

### Strojni čas obdelave **PRI BRUŠENJU:**

#### OKROGLO BRUŠENJE:

$$t = \frac{L \cdot i}{f \cdot n_0}$$

t ..... čisti čas brušenja [min]

L ..... dolžina obdelovanca [mm]

f ..... podajanje brusilnega kolata [mm/vrt]

$n_0$  ... vrtlina hitrost obdelovanca [vrt/min]

i ..... število brusilnih gibov [mm/min]

#### PLANO BRUŠENJE:

$$t = \frac{L \cdot i}{v_0 \cdot 1.000}$$

t ..... čisti čas brušenja [min]

L ..... celotna dolžina brušenja [mm]


i ..... število brusilnih gibov

$v_0$  ... vzdolžna podaj. hitrost obdelovanca [m/min]

**Odrezavanje - fini postopki obdelave** Glej Odrezavanje - posebni postopki obdelave.

**Odrezavanje - geometrija rezalnega orodja**

Najprej moramo razlikovati med **ploskvijo** in **robom**. Rezalno orodje **reže z robom**. Primer podobnega opisovanja robov in kotov (kot konice noža, nastavni kot) se nahaja pod geslom Struženje. V nadaljevanju pa poglejmo ploskve rezalnega orodja in s ploskvami povezane kote:

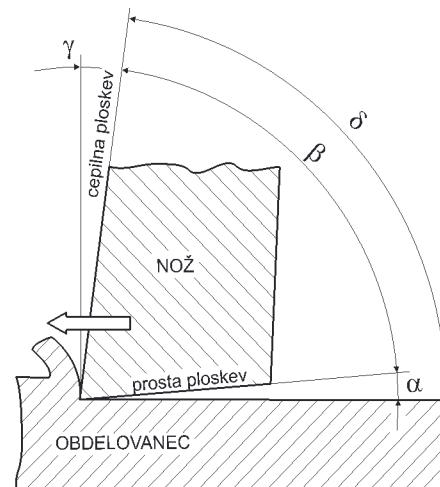

**Prosta ploskev** na rezalnem orodju je tista, ki je obrnjena direktno proti obdelovanec oziroma proti obdelovalni površini.

**Cepilna ploskev** je ploskev, po kateri drsi odrezek. Obrnjena je v smer relativnega gibanja orodja proti obdelovanec.

**Rezalni rob**: stik med prosto in cepilno ploskvijo.

**Obdelovalna površina**: površina na obdelovancu, ki se obdeluje.

**KOTE** pri odrezavanju delimo na **DVE SKUPINI**:

- a) **Koti na orodju** nam določajo obliko rezalnega orodja: **kot klin**  $\beta$ , **kot konice noža**  $\epsilon$ , **nagibni kot**  $\lambda$  in **kot zoženja**  $\tau$ . Nanje moramo biti pozorni pri pritrjevanju na držalo (lotanje, mehansko pritrjevanje) in pri obdelavi orodja (brušenje noža).

- b) **Koti pri obdelavi** so odvisni od položaja rezilnega orodja glede na obdelovanec in jih nastavimo med obdelavo: **prosti kot**  $\alpha$ , **cepilni kot**  $\gamma$  in **nastavni kot**  $\chi$ . Ti koti omogočajo spremenjanje hitrosti obdelave, temperature rezanja in kvalitete obdelane površine pri istem orodju.

- c) **Prosti kot**  $\alpha$  je kot med prosto ploskvijo in obdelovalno površino. Ima ga vsako orodje, ker **prosta ploskev** noža ne sme drseti po obdelovalni površini.

**ni predmeta!** Drsenje celotne proste ploskve po že obdelani površini predmeta namreč **močno povečuje trenje**, to pa **otežuje** ali celo **onemogoči rezanje** - nož se lahko celo zatake!

Kot  $\alpha$  je navadno 4 do 8°.

**Cepilni kot**  $\gamma$  je kot med cepilno ploskvijo in pravokotnico na obdelano ploskev predmeta. Tako se imenuje zato, ker cepi odrezani material. Pri večjem kotu  $\gamma$  je boljše nastajanje odrezka, manjša je sila rezanja in s tem boljša površina obdelovanca. Pri majhnem oz. negativnem cepilnem kotu pa je povečana stabilnost orodja. Za **mehkejše materiale** je kot  $\gamma$  večji (do 40°), pri **trdih materialih** pa je manjši (0 do 10°). Pri **grobi obdelavi** je lahko kot  $\gamma$  celo negativen (nekje do -10°).

**Kot klina**  $\beta$  je kot med prosto in cepilno ploskvijo.

Je **najvažnejši kot**. Tako ga imenujemo, ker se klin pri odrezavanju zajeda v material. Iz trdnostnih razlogov naj bi bil čim večji, tudi odvajanje toplice je pri večjem kotu  $\beta$  boljše, vendar preveč kot  $\beta$  povečuje rezalne sile. Za **mehkejše materiale** znaša kot  $\beta$  okrog 45°, za **trše materiale** pa je večji, okrog 80°.

**Rezalni kot**  $\delta$  je definiran kot vsota kotov  $\alpha$  in  $\beta$ :

$$\delta = \alpha + \beta$$


**Kot konice**  $\epsilon$ , **nastavni kot**  $\chi$  (tudi  $\kappa$ ) in **nagibni kot**  $\lambda$  so pojasnjeni pod geslom **struženje - geometrija rezalnega orodja**.

Na orodjih za odrezavanje poznamo še **kot zoženja**  $\tau$ , ki je karakterističen za krožne žage in posebne postopke struženja. Potreben je zato, da se orodje ob straneh ne tare ob obdelovanec.

Preglednica kotov po abecednem redu grških črk:

- α - prosti kot, β - kot klina, γ - cepilni kot, δ - rezalni kot, ε - kot konice, λ - nagibni kot, χ (tudi κ) - nastavni kot, τ - kot zoženja.

V osnovi ločimo pri odrezavanju dva postopka: **vrezovanje** in **strganje**. Pri vrezovanju je cepilni kot pozitiven, pri strganju pa negativen:

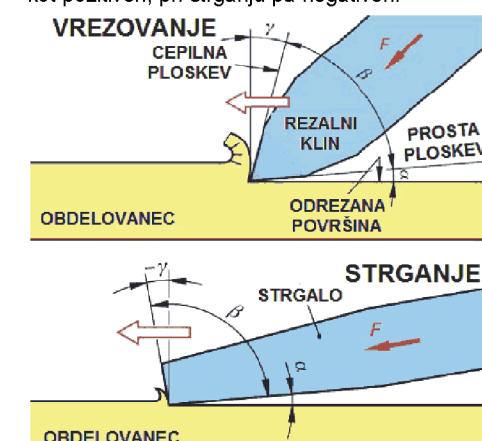

**Odrezavanje - hlajenje in mazanje** S hlajenjem in mazanjem orodja med obdelavo **povečamo obstojnost orodja** in **izboljšamo kvaliteto površine**. Ostale naloge hladihelne tekočine pa so:

- včasih odstranjuje odrezke (npr. pri vrtanju),
- ščiti obdelovanec pred korozijo in
- maže vodila stroja.

Hlajenje nam omogoča uporabo večjih rezalnih hitrosti pri nespremenjeni obstojnosti orodja. To dosežemo le, če **hladimo pravilno**:

- a) Hladilno tekočino moramo dovajati na mesto hlajenja z enakomernimi in dovolj izdatnimi curki (pri struženju npr. 8 - 12 l/min). Če hladilna tekočina samo kapija na mesto hlajenja, se temperatura orodja stalno menjava in na orodju se pojavi razpoke.

- b) Curek hladilne tekočine moramo usmeriti na hladilno mesto, preden začnemo rezati - v nasprotnem primeru se lahko orodje pregreje že pred začetkom hlajenja!

- c) Curek tekočine moramo usmeriti na tisto mesto, kjer nastaja največ topote.

**NAJPOGOSTEJE** up. **HLADILNA SREDSTVA**:

1. **Olja za hlajenje** (mešanje z vodo v **emulzije**)

## 2. Rezalna olja

### 3. Petrolej in

### 4. Protipožarna hladilna sredstva

Več o vsakem sredstvu je napisano v istoimenskem geslu. Uporabljajo se tudi razna sintetična hladilna sredstva, po navodilih proizvajalcev.

Tudi čista voda je hladilno sredstvo. Voda celo najbolje hlači, vendar povzroča korozijo. Zato so jo sprva dodajali sodo, kasneje pa - emulzije.

**Odrezavanje - koordinatna izhodišča KOORDINATNA IZHODIŠČA pri CNC strojih** nam poenostavijo programiranje. To so:


- ničelne točke in
- navezne točke, ki so povezane z ničelnimi.

Zapomnimo si **naziv**, **kratico** in **simbole** izhodišč.


### KOORDINATNA IZHODIŠČA STROJA

**M - strojna ničelna točka** je dejansko izhodišče koordinatnega sistema stroja. Določi jo **proizvajalec stroja** in je **ni mogoče spremenjati**. Je začetna točka za vse ostale koordinatne sisteme. Točka M je običajno tudi **skrajna točka**, ki jo orodje še lahko doseže.

M točka [pri struženju](#):

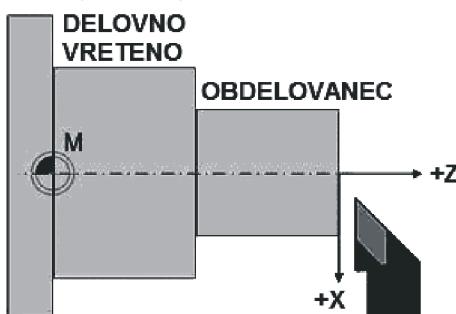

M točka [pri frezovanju](#):

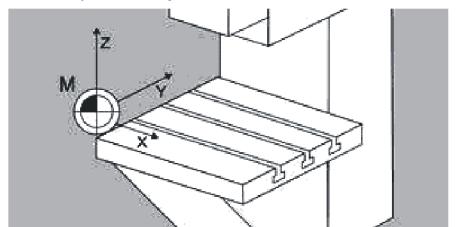


**R - referenčna strojna točka** je navezna točka. Potrebna je predvsem pri napravah z [inkrementalnim](#) merilnim sistemom. Določa jo proizvajalec in je [programer ne more spremeniti](#).

Običajno je določena nekje na robu delovnega območja - da jo lahko prevozimo brez dotika obdelovalca. Odmak od strojne ničelne točke je seveda znani.

R je **točka umerjanja in kontrole** merilnega sistema CNC naprave. To pomeni, da se ob vklipu stroja vse osi pripeljejo v to točko, da se **STROJ** in **KRMILNIK** sinhronizirata. Šele tedaj stroj ve, na kateri poziciji se nahaja in lahko začne z avtomatičnim obratovanjem. Ta proces se ponovi ob vsakem zagonu stroja.

Točka R je običajno druga skrajna točka, ki jo še lahko orodje doseže. Razdalja med strojno ničelno točko in referenčno točko zato predstavlja teoretično **delovno območje stroja**, npr. pri frezovanju:

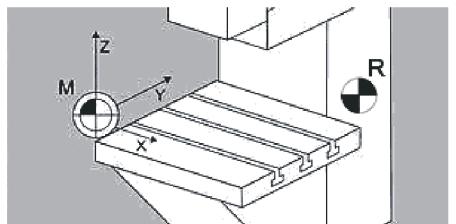

### KOORDINATNA IZHODIŠČA OBDELOVANCA


**W - ničelna točka na obdelovancu**.

Določi jo programer, ki sestavlja NC program. Je [izhodišče](#) koordinatnega sistema [NC programa](#). Gleda na to točko določamo [koordinate vseh točk](#), ki jih moramo doseži z orodjem med obdelavo. V programu jo lahko poljubno


premikamo. Programer naj jo izbere tako, da bo:

- točko W mogoče natančno odrediti in tako določiti njeno lego v koordinatnem sistemu stroja
- pri ročnem programiranju čim več razdalj prenesi **neposredno z delavnische risbe** v NC program

Ničelno točko obdelovalca moramo pred začetkom obdelave natančno orientirati glede na ničelno točko stroja:

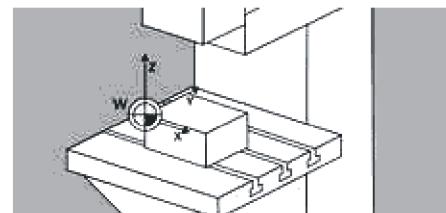


**A - začetna** (skrajna, nasedna) **točka** obdelovalca ali **točka prislonja** obdelovalca. Pomembna je npr. pri struženju:

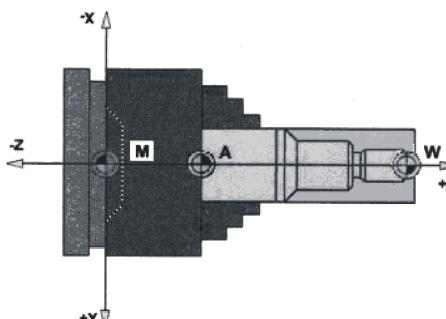


### KOORDINATNA IZHODIŠČA ORODJA


**N - točka zamenjave orodja**. Nahaja se na položaju, kjer se izvaja zamenjava orodja. Točka N je začetna točka za umerjanje orodja, določena [v tovarni](#). Nahaja se na nosilcu orodja. Poglejmo primer nosilca orodja za frezanje (L) in za struženje (D):

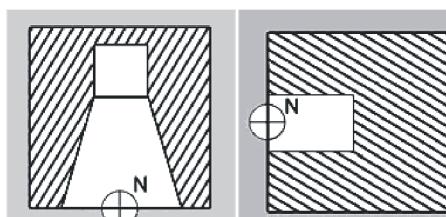


V nosilec orodja se vpne orodje iz skladischa:

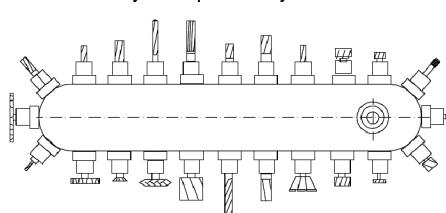

**T - točka vpenjanja orodja** oz. ničelna točka na držalu orodja. Poglejmo primer za frezalo in stružni nož:

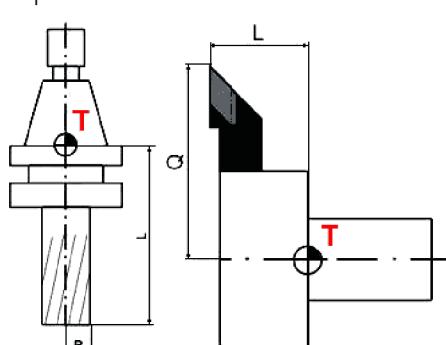


T je točka na orodju, ki bi se v idealnem primeru ujemala s točko pritrditve orodja N. Dolžina L, polmer R in prečna dolžina Q so mere orodja, ki so zbrane v bazi podatkov za skladisče orodja. Primer razporeditve ničelnih točk na stružnici:

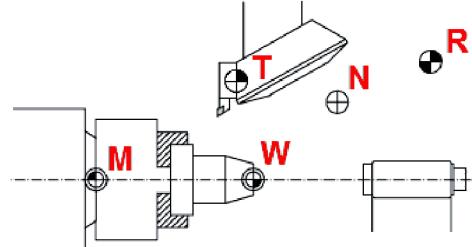

**P - izhodiščna točka konice orodja** oz. **ničelna točka na orodju**, ki se pomika po poteku, določenih z NC programom.


S točko P je določeno **izhodišče koordinatnega sistema orodja**, od nje merimo in nastavljamo orodja, nanjo se nanašajo **podatki o korekciji orodja** - tako **zagotovimo geometrijsko natančnost izdelka** (krmilju dopovemo, kje je točka konice orodja):

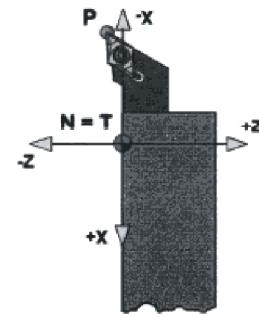

### KOORDINATNO IZHODIŠČE PROGRAMA

**P0 - ničelna programska točka**, To je točka, na kateri se mora orodje nahajati, ko zaženemo CNC program.

Primer razporeditve točk na frezalnem stroju:

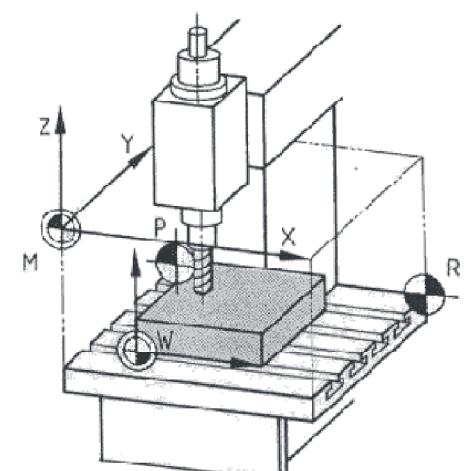


### Odrezavanje - koordinatni sistemi

**Položaj obdelovalca** je natančno določen s koordinatnim sistemom stroja, je mehansko pogojen in omelan z velikostjo stroja.



**Smeri gibanj** pomicnih delov CNC obdelovalnih strojev označujemo z desnoravnim kartezijevim koordinatnim sistemom: X, Y in Z os. Koordinatne osi imajo smeri vodil stroja, pri čemer je **Z os vedno OS GLAVNEGA VRETEVA STROJA, POZITIVNA** smer pa je **VEDNO usmerjena OD OBDELOVANCA PROTIV ORODU**.

Tak koordinatni sistem je **standardiziran** po ISO 841-1974. Opišemo ga lahko tudi s **pravilom desnih rok**: če **sredinec** usmerimo v **smer glavnega vretna stroja**, lahko z ostalima dvema prstoma preprosto določimo lego delovne ravnine.

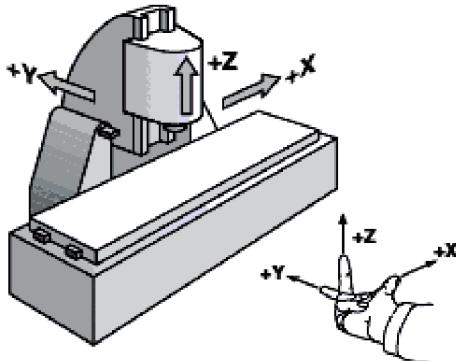


### KOORDINATNI SISTEM NA STRUŽNICAH

Na stružnicah uporabljamo **ravninski** desnovečni kartežični koordinatni sistem, ki je določen z dvema osema (X, Z). **Z os kaže v smeri glavnega vretena, je pozitivna v smeri od obdelovanca proti orodju**, in predstavlja glavno gibanje obdelovanca. Os **X opisuje prečno gibanje orodja**, torej pravokotno na Z os. Smeri obeh osi so določene tako, da je **gibanje orodja proti obdelovancu vedno v negativni smeri**. Smer osi X je odvisna od lega orodja.

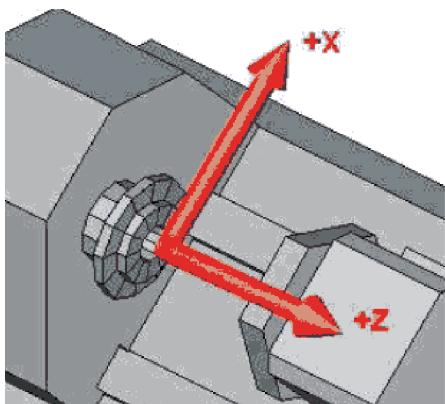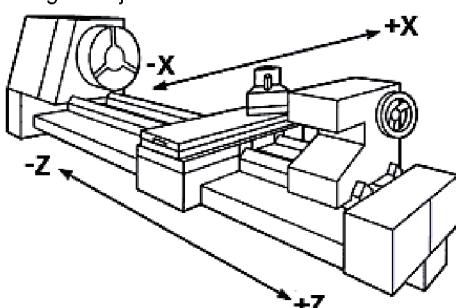

Pri določanju točk na obdelovancu, ki je vpet na stružnici, pa moramo upoštevati še eno posebnost: točke moramo podajati v **diametralnem koordinatnem sistemu**.

Primerjava med pravokotnim in diametralnim koordinatnim sistemom:

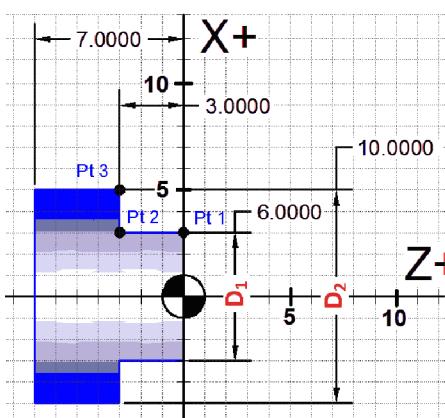

Na zgornji risbi vidimo tri točke: Pt1, Pt2 in Pt3. V običajnem **pravokotnem sistemu** se koordinate vsake točke zapišejo tako, da najprej vpišemo absciso in nato ordinato. V našem primeru torej T (Z, X), dobimo Pt1 (6, 0), Pt2 (-3, -3) in Pt3 (-3, 5).

V **diametralnem koordinatnem sistemu**, pa velja:


- najprej zamenjamo vrstni red abscise in ordinate, dobimo torej točko T (X, Z)
- nato pa namesto dejanske koordinate X vpišujemo premere - dejansko torej vpišujemo T (D, Z) Dobimo Pt1 (6, 0), Pt2 (6, -3) in Pt3 (10, -3)

**NA VRTALNO - FREZALNIH STROJIH** uporabljamo **prostorski** koordinatni sistem (X, Y, Z). Os **Z poteka vedno v smeri glavnega vretena stroja, pozitivna os Z v smeri od obdelovanca proti orodju**.


Drugi dve osi (X in Y) služita za **opisovanje podajalnih gibanj**. Tako pri navpičnih kot tudi pri vodoravnih frezalnih strojih jih zlahka določimo s pomočjo pravila desne roke, saj:

- a) Pri **vertikalnih frezalnih strojih** pokažemo proti stebru s kazalcem (Y os), x os pa je palec.
- b) Pri **horizontalnem frezalnem stroju** pokažemo proti stebru s palcem (X os), y os pa je kazalec (navzgor).

Koord. sistem pri **vertikalnem frezalnem stroju**:

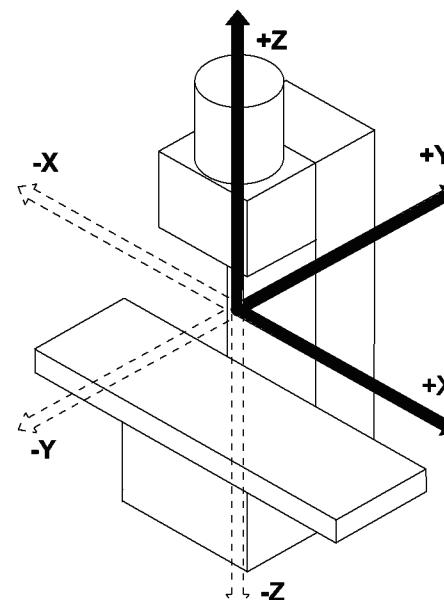

Koord. sistem pri **horizontalnem frez. stroju**:

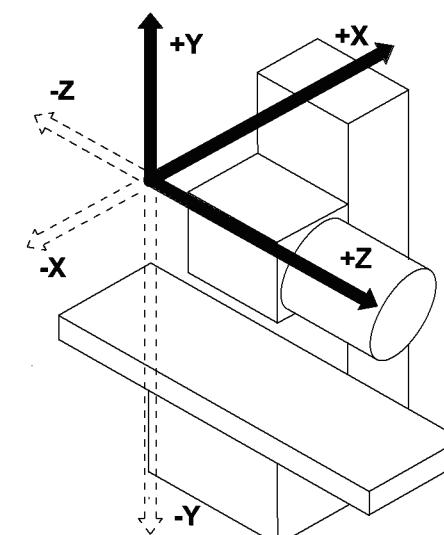

**Orezavanje - materiali za rezilna orodja** Materiali, iz katerih se izdeluje aktivni del orodja - rezilo. Imenujemo jih tudi rezalni materiali.

Ta material mora ustrezati naslednjim **zahtevam**:

- imeti mora veliko **trdotu**, vsekakor večjo od trdote obdelovanca, sicer rezanje ni mogoče; to trdo-to mora obdržati tudi pri visokih temperaturah;
- imeti mora veliko **trdnost** in po možnosti čim večjo **živilost**, da lahko prenese tudi **vibracije** in **sunkovite obremenitve**;
- čim manjša cena in nagnjenost k obrabi;
- čim manjše **trenje** orodje - obdelovanec
- mora biti **odporen proti koroziji**.

Poznamo predvsem naslednje rezalne materiale:

1. **Orodna in hitrorezna (HSS) jekla**.

2. Najpogostejsa uporaba: **karbidne trdine**.
3. Materiali, izdelani po posebnih izdelovalnih postopkih: **rezalna keramika, kermeti, steliti**.
4. **Prevlečeni** rezalni materiali: **CVD, PVD**.
5. Polikristalni (najtrši) rezalni materiali: **diamanti PKD** in kubično kristaliziran borov nitrid **CBN**.
6. **Materiali za mnogorezilne postopke** odrezovanja: **brušenje, poliranje in peskanje**.

**Glavne skupine rezalnih materialov** označujejo po standardu na naslednji način:

BN	- polikristalni borov nitrid
CA	- keramika, ki večinoma vsebuje aluminijev oksid $\text{Al}_2\text{O}_3$
CC	- prevlečena rezalna keramika
CM	- oksidna keramika z dodatki drugih trdih materialov (mešana keramika)
CN	- keramika, ki večinoma vsebuje silicijev nitrid (nitridna keramika)
D	- diamant
DP	- polikristalni diamant
HC	- neprevlečena karbidna trdina
HCI	- prevlečena karbidna trdina
HSS	- hitrorezno jeklo
HT	- neprevlečena karb. trdina, ki večinoma vsebuje titanov karbid ali titanov nitrid (kermeti)
HW	- neprevlečena karbidna trdina, ki večinoma vsebuje wolframov karbid

### Odrezavanje - obraba in obstojnost orodij

Iščemo kriterije, ki povedo, koliko časa lahko z orodjem delamo, preden ga moramo zaradi obrabljenosti **zamenjati** ali ponovno **naostriti**.

Obrabo povzročajo predvsem naslednji **VPLIVI**:

1. **Mehanska** obraba - zaradi trenja in plastičnih deformacij.
2. **Adhezijska** obraba - iztrganje delčkov orodja.
3. Obraba zaradi **difuzije**, predvsem pri delu s karbidnimi trdinami: železo iz obdelovanca se veže v zmesne kristale z elementi iz karbidne trdine in obratno.
4. Obraba zaradi **oksidacije**, predvsem zaradi povišanih temperatur - s tem se poveča afiniteta materiala v orodju do kisika iz zraka. Nastali oksidi na orodju so manj trdi in jih odrezki zlahka odnašajo.

### OBLIKE OBRAB

#### orodij:

- a) Obraba **na prosti ploskvi** ima obliko pravokotnika širine B, ki ima spodnji rob neraven:
  - B = 0,4 - 0,5 mm za grobo obdelavo
  - B = 0,1 - 0,2 mm za fino obdelavo
  - če je obrabna ploskev neenakomerno široka, jemljemo za kriterij obrabe približno dvakrat večje vrednosti

- b) Obraba **na cepilni ploskvi**:


- obraba **y obliku kotanje** (razlog: velike rezalne hitrosti in visoke temperature)
- **ravna obraba** (podobno kot pri prosti ploskvi) pri manjših rezalnih hitrostih in temperaturah
- **zaokrožitev rezalnega roba**, pri še manjših rezalnih hitrostih
- **oblikovanje zarez** (verjetno temperaturno odvisen pojav)
- **lom orodja** (lom konice ali izpadanje rezalnega materiala)

Najustreznejšo rezalno hitrost poskušamo določiti tako, da upoštevamo:

$k_i$  - izdelavni stroški: plača delavca za stroj, energija, prostor, nabavna vrednost stroja

$k_m$  - stroški orodja in menjava orodja

PR - produktivnost, npr. število izdelkov na uro

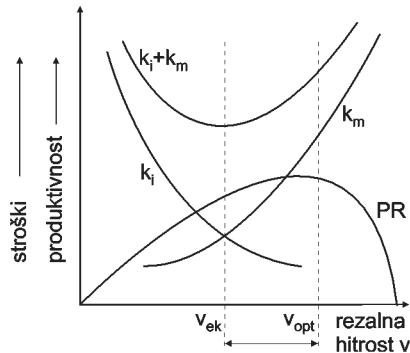

Rezalno hitro nato izbiramo **v območju največje učinkovitosti**. To je območje med  $v_{ek}$  in  $v_{opt}$ :

$v_{ek}$  - ekonomska rezalna hitrost (minimalni stroški)

$v_{opt}$  - optimalna rez. hitrost (max. produktivnost)

V območju največje učinkovitosti najpogosteje merimo čas efektivnega dela orodja **med dvema brušenjem**. To je nekakšen standard za merjenje obstojnosti orodja.

Trajanje ostrine na rezальнem robu izražamo v minutah. V praksi uveljavljeni **časi obstojnosti** so:

$T = 60$  min, rezalna hitrost je  $v_{60}$

$T = 240$  min, rezalna hitrost je  $v_{240}$

$T = 480$  min, rezalna hitrost je  $v_{480}$

Iz tabel najpogosteje poiščemo  $v_{240}$ . Ko poznamo rezalno hitrost pri kateremkoli času obstojnosti, lahko rezalne hitrosti pri ostalih časih obstojnosti **izračunamo iz razmerja**:

$$v_{60} : v_{240} : v_{480} = 1,26 : 1 : 0,89$$

Prim. Obstojnost.



### Odrezavanje - odrezki: nastanek in oblike

Na nastajanje odrezka vpliva predvsem:

- material obdelovanca (trdnost, trdota, struktura, plastičnost in kemična sestava)
- material orodja (trdota, odpornost proti obrabi in žilavost),
- režim dela (rezalna hitrost, podajanje, globina rezanja, geometrija orodja, vrsta hlajenja)


Glede na **POVEZANOST** odrezka ločimo:

- a) **Tekoči odrezek** nastaja pri dovolj veliki hitrosti, pri dovolj plastičnem materialu obdelovanca, pri manjših in srednjih debelinah odrezka. Odrezki so dolgi in razmeroma trdi.
- b) **Lamelni** (lameličast) **odrezek** nastaja, kadar so izpolnjeni pogoji za nastanek tekočega odrezka, a je debelina odrezka prevelika. Lamele so še vedno dobro spojene druga z drugo. Zunanja stran odrezka je nazobčana.
- c) **Narezani odrezek** nastaja pri manj plastičnem materialu, zato je spoj med lamelami slab. Razpoke se širijo z zunanje strani odrezka precej globoko v notranjost.
- d) **Lomljeni odrezek** nastaja pri krhkih materialih z neenakomerno strukturo in vključki. Koščki odrezka niso gladko odrezani, ampak iztrgani, zato je površina obdelovanca močno poškodovana. Posamezni koščki odrezka so povsem nepovezani.

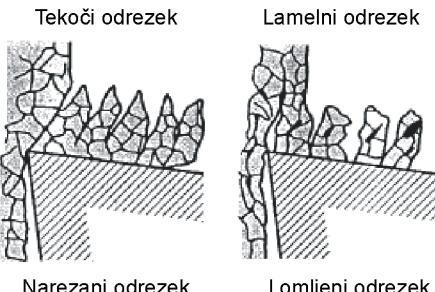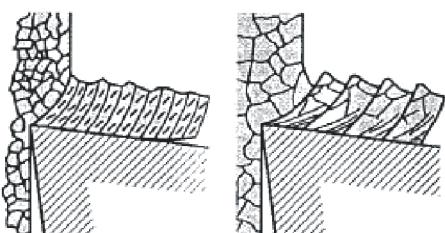

### OBLIKA ODREZKA

- je pomembna. **Nezaželeno**:
- **ukriviljanje odrezka proti obdelovancu**, saj lahko odrezek poškoduje površino obdelovanca (splošno pri fini obdelavi).
  - **dolgi odrezki**, saj povzročajo motnje pri delu in težavo pri transportu.
- Za **OČENO PRIMERNOŠTI odrezke** običajno razdelimo v 10 skupin, vsaka ima predpisano številčno vrednost: 1 - trakovi, 2 - zviti odrezki, 3 - široki dolgi navoji, 4 - ozki odprtii navoji, 5 - ozki stisnjeni navoji, 6 - široki kratki navoji, 7 - spirale, 8 - polžasti odrezki, 9 - luske, 10 - drobni odrezki.

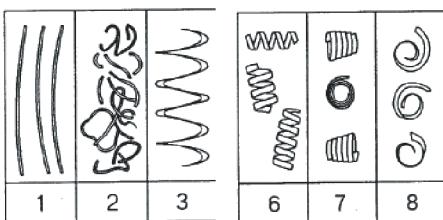

### Zadovoljiva oblika

**Odrezavanje - posebni postopki obdelave** V to skupino uvrščamo postopke, ki :

- izboljšajo natančnost izdelovalne mere
- izboljšajo površino obdelovanca
- odpirajo nove možnosti za izdelavo najzahtevnejših elementov

Med posebne postopke odrezavanja spada:

1. **Obdelava z diamanti**
2. **Posnemanje**
3. **Honanje**
4. **Peskanje**
5. **Poliranje**
6. **Lepanje**
7. **Superfiniš**
8. **Obdelava z ultrazvokom**
9. **Rezanje z vodnim curkom**
10. Odstranjevanje robov: **obdelava v bobnih** (trotvaliranje, razsrhovanje, raziglevanje, glajenje, röslanje), **toplotno - kemično odstranjevanje robov**.
11. **Elektroerozivna obdelava** (potopna, žična)
12. **Elektrokemična obdelava** (elektrokemično oblikovanje oz. oblikovno eliziranje), kamor spaša tudi elektropoliranje.
13. **Obdelava z žarki: varjenje in rezanje z laserjem, obdelava z elektronskimi žarki.**

Različne literature združujejo naštete postopke tudi v drugačne izraze, npr. Odnajanje materiala brez klina (11., 12. in 13.), Obdelave z neposrednim delovanjem energije (11., 12. in 13.) itd.

Naštete postopke imenujemo tudi **Postopki najfinje obdelave**, saj zagotavljajo **zelo kvalitetno površino obdelovanca in zelo majhno hrapavost**. Pri tem **ni termičnih in mehanskih sprememb** v strukturi površine.

Obdelava lahko poteka **z vezanim orodjem** (z brusnim segmentom, brusom) ali **z nevezanim orodjem** (polirne paste).

Za primerjavo med posameznimi ostopki odrezavanja lahko navajamo  $R_a$  [µm]: fino struženje 0,6 do 1,5; normalno brušenje 0,3 do 0,8; fino brušenje 0,15 do 0,3, in superfiniš 0,012 do 0,06.


**Odrezavanje - prostostne stopnje** **Prostostna stopnja** V SPLOŠNEM je vsaka neodvisna možnost gibanja (premikanja) telesa oz. **število podatkov**, potrebnih za opis lege telesa.

Prost. stopnja ni nikoli funkcija neke druge prostostne stopnje v istem sistemu. Poglejmo primer:


- **Točkasto telo** je v vseh smereh simetrično, zato je njegov položaj določen s pomiki v smeri X, Y

in Z smeri - torej **s tremi** prostostnimi stopnjami.

- Spodnja risba prikazuje primer telesa, ki ni krožno simetrično. S premiki v X, Y in Z smeri lahko sprememimo njegovo lego iz položaja 1 v položaj 2, ne moremo pa ga na ta način premakniti v lego 3. Za spremembo lege iz položaja 1 v položaj 3 potrebujemo še **četrto prostostno stopnjo - rotacijo okrog osi Z**:

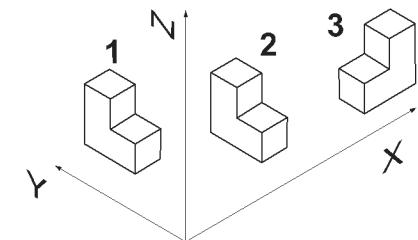

Vsa translatorna (ravna) gibanja v smeri glavnih osi stroja označujemo z **X**, **Y** in **Z**, vsa rotacijska (krožna) gibanja okrog teh osi pa: **A** za rotacijo okrog X osi, **B** za rotacijo okrog Y osi in **C** za rotacijo okrog Z osi. Pozitivna smer rotacij A, B in C je v smislu desnega navoja v smeri translacijske osi:

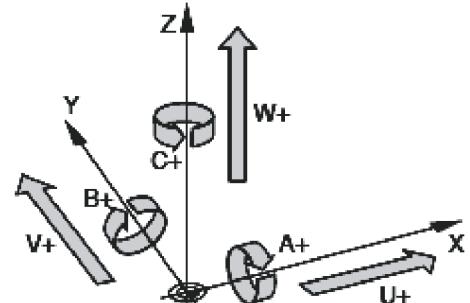

**Neko telo v prostoru** ima torej **največ 6 prostostnih stopenj**. Pri **CNC strojih** pa imamo **obdelovanec in orodje**, potrebno je pravilno nastaviti njuno **medsebojno lego**.

To pomeni, da moramo orodje premakniti:

- na pravilne koordinate obdelovanca (translacija orodja ali obdelovanca)
- pod pravilnim prostorskim kotom glede na obdelovanec (rotacija orodja ali obdelovanca)

Translatorna ali rotacijska gibanja lahko opravlja obdelovanec ali orodje ali pa oba (obdelovanec in orodje), upravljamo pa jih tako:

- Za **translatorna** gibanja uporabljamo **vretena** (pri natančnih strojih: kroglična navojna vretena), ki spremenjajo vrtenje **elektromotorjev** (koračnih ali servomotorjev) v premočnra gibanja.
- Za **krožna** gibanja uporabljamo **koračne motorje** (cenejša izvedba) in **servomotorje** (natančnejša in dražja izvedba), ki direktno ali preko prenosov (jermenskih itd.) zavrtijo os za določen kot.

Vsek elektromotor ima svojo os, **ŠTEVILO OSI** pa je eden od **osnovnih podatkov** pri CNC stroju.

Primer: 4 osi vertikalni frezalni stroj ima pomike v smeri X, Y in Z ter rotacijo A (okrog osi x).

Da bi lahko izdelali neko obliko, je treba pravilno nastaviti medsebojno lego obdelovanca in orodja. Za zahtevne oblike je medsebojno lego obdelovanca in orodja težje doseči. Pri tem seveda ni tako preprosto tehnično izvedljivo, da bi obdelovanec in orodje kar poljubno premikali in vrteli v prostoru. Obstajajo različne izvedbe.

Včasih na neko os, ki se vrti, pritrdimo še eno os, ki se nato vrti in premika v drugi smeri in tako dalje. Na ta način dodajamo vedno več osi.

Več osi kot stroj ima, lažje doseže neko točko na obdelovanec pod zahtevanim kotom in bolj zahtevne predmete lahko z njim izdelamo.

**Prostostno stopnjo STROJA** v tehnoško-komercialnem žargonu označujemo **S ŠTEVILOM OSI**. Tako imamo 3-, 4- in 5-osne stroje, kar v žargonu pomeni stroje s tremi, štirimi, petimi prostostnimi stopnjami. Uporablja pa se tudi izraz 4D-oziora 5D-krmiljenje.

**STRUŽENJE:**Osnovni podatki:

- premer d [mm] in material obdelovanca
- material in rezalni koti rezilnega orodja

Podatki, določeni po priporočilih (TABELA):

- rezalna hitrost v [m/min],
- podajanje na vrtljaj f [mm/vrt]
- priporočljivi koti na orodju in koti pri obdelavi
- Začetni režim obratovanja:**
- vrtljina hitrost n [vrt/min], izračunamo iz v in d
- podajanje na vrtljaj f [mm/vrt] če imamo (tabela)
- globina rezanja a [mm] iz a : f ≈ 5 : 1

**FREZANJE:**Osnovni podatki:

- oblika in material obdelovanca
- material, geometrija in št. zob rezilnega orodja
- vrsta frezanja (valjasto protismerno, valjasto istosmerno ali celno frezanje)
- vrsta orodja (steblasti frezarji, valjasti ploščati, valjasto-čelnici ali glave z noži)

Podatki, določeni po priporočilih:

- rezalna hitrost v [m/min],
- podajanje na eno rezilo frezala f<sub>z</sub> [mm/zob],
- število rezil frezala z [zob] in
- globina frezanja a [mm] iz tabele, odvisna je od materiala obdelovanca, podajanja, vrste frezala in rezalne hitrosti

**Začetni režim obratovanja:**

- vrtljina hitrost n [vrt/min], izračunamo
- podajalna hitrost f' [mm/min], izračunamo iz enačbe f' = f<sub>z</sub> · z · n
- globina frezanja a [mm]

**BRUŠENJE:****Pri brušenju ne izbiramo rezalnih hitrosti glede na material, ki ga brusimo!** Rezalna hitrost (ki je enaka obodni hitrosti) je odvisna od trdnosti brusa. Na brusu je običajno označena maksimalna hitrost, pri kateri ga lahko uporabljamo. Priporočljivo je, da obodne **hitrosti izbiramo po navodilih proizvajalca** brusov, **smernice [m/s]** pa so:

jelekto 25-45, za rezanje 45 do 80

karbidne trdine ~8, ostrenje 12-22, rezanje 45-60

siva litina 22-30, rezanje 45-80

lahke kovine 20-40 in rezanje 60-80

Osnovni podatki:

- oblika in material obdelovanca
- vrsta in premer d [mm] brusa
- Podatki, določeni po priporočilih:**
- obodna hitrost v [m/s], odvisna od trdnosti brusa

**Začetni režim obratovanja:**

- VRTILNO HITROST n [vrt/min], izračunamo
- PODAJANJE je odvisno od izbire vrste brušenja (glej geslo Brušenje); običajno je potrebno določiti dve smeri podajanja:

Pri brušenju RAVNIH ploskev je lahko vzdolžno v<sub>o</sub> [mm/s] in prečno f [mm/vrt] ali vzdolžno v<sub>o</sub> [mm/s] in obodno n<sub>o</sub> [vrt/min]

Pri brušenju ROTACIJSKIH ploskev obodna hitrost obdelovanca v<sub>o</sub> [mm/s] ali v<sub>o</sub> [mm/s] in vzdolžno podajanje f [mm/vrt]

Izbira podajalnih hitrosti je odvisna od zahtevane kakovosti površin in od segrevanja obdelovanca. Pri čezmernem segrevanju obdelovanca namreč pride do deformacije obdelovanca in s tem do nenatančnosti. Upoštevamo priporočila proizvajalca. Smernice za v<sub>o</sub> znašajo 200 do 1.200 mm/s, smernice za f pa:

grobo brušenje 10-20 [mm/vrt] oz do 0,8 · B  
finbrušenje 1-2 [mm/vrt] oz 0,3 · B  
najfinješje brušenje 0,2 [mm/vrt] oz 0,1 · B

Pri tem je B debelina brusa v [mm].


- GLOBINA REZANJA a [mm] je odvisna od zrnatosti brusa in jo izbiramo izkustveno ali iz tabel glede na material obdelovanca in način brušenja. Znaša nekje od 0,005 do 0,06 mm.

**ŽAGANJE:**


Pri **ročnem žaganju** je potrebno pravilno izbrati žagin list in nato žagamo s 50-60 gibi na minuto.

Pri **strojnem žaganju** je prav tako najprej potrebno izbrati pravilno **obliko in material rezil** glede na:

- a) **Material obdelovanca** (tudi delitev zob je od tega odvisna).

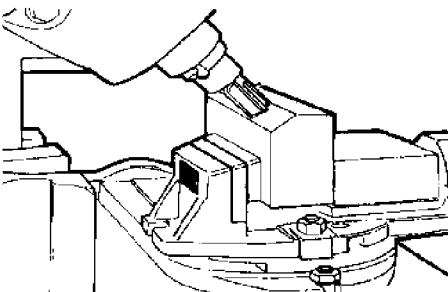

Tudi roboti so lahko 5-osni:

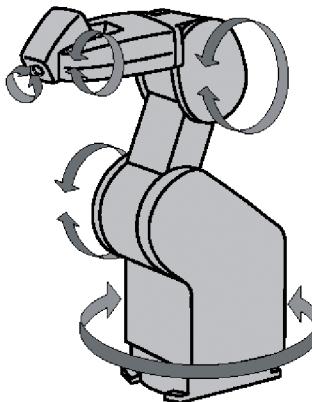

Če ima stroj več kot 3 translatorne osi, obstajajo **povezave** med koordinatami dodatnih in osnovnih osi stroja. Označevanje dodatnih osi je predpisano: os, ki je v osnovnem položaju vzporedna osi X, označimo z **U**, vzporedna osi Y je **V**, vzporedna osi Z pa je **W**. V praksi se najpogosteje pojavljojo 3- in 4- osni obdelovalni centri, 5- osni stroji pa so namenjeni za posebne obdelave.

**Odrezavanje - režimi obratovanj** Postopek **določanja režimov obratovanj** pri različnih odrezovalnih strojih poteka po podobnem zaporedju:

**1. Zbiranje OSNOVNIH PODATKOV**, npr.:

- dimenzije in material **obdelovanca**

- geometrija (rezalni koti), dimenzije (npr. premeri frezal) in material razpoložljivega **orodja**
- topotne razmere (vrsta **hlajenja**)

Razen osnovnih podatkov je potrebno upoštevati tudi **posebnosti obdelave**, npr. struženje konusov, notranje okroglo brušenje, istosmerno ali protismerno frezanje itd. Vse to vpliva na režim obratovanja stroja.

**2. Izbor PRIBLIŽNIH VREDNOSTI za REZALNO HITROST in PODAJANJE** - brez enačb, le po PRIPOROČILIH: iz tabel, iz prospektov proizvajalcev orodij, po izkušnjah.

Zakaj iz priporočil dobimo le **približek** za rezalno hitrost in podajanje:

- ker tabele ponavadi veljajo za obdelavo **brez hlajenja**; če pa med odrezovanjem hladimo, si lahko privoščimo višje rezalne hitrosti
- ker se pogosto ne da dovolj **natančno določiti** niti **lastnosti obdelovanca** (material, top. obdelava itd.) in niti **lastnosti rezilnega orodja** (material, geometrija itd.)
- ker tudi **ostali faktorji** (posebnosti stroja itd.) lahko močno vplivajo na režim obratovanja.

**3. Vse ostale veličine, ki jih še potrebujemo (npr. globina rezanja itd.), izračunamo iz podatkov 1. in 2. ali pa jih preberemo iz nomogramov. Tako dobimo **ZAČETNI REŽIM OBRATOVANJA** konkretnega **OBDELIVALNEGA STROJA**.**

**4. Obdelovalni stroj** nastavimo na začetni režim obratovanja in **ODREZUJEMO PREIZKUSNI OBDELOVANEC**. Ob tem **OPAZUJEMO** in **OCENUJEMO**: **delovanje stroja, kvaliteto površine, vrsto odrezkov, potreben čas za obdelavo** itd. Prvi izdelek seveda še posebej natančno primerjamo z zahtevami iz dokumentacije.

**5. KORIGIRAMO** režim obratovanja glede na ugotovitve iz točke 4. in ponovno opazujemo, ocenjujemo obdelavo. Parametre spremjamamo, dokler nismo zadovoljni.

**Osnovni primeri določanja režimov obratovanj** pri različnih obdelovalnih strojih so:

**b) Obliko obdelovanca**, npr. debelina profila, tankostenske cevi ipd.

**c) Obliko reza**: za ukrivljene reze potrebujemo zelo žilave tračne liste.

**Rezalne hitrosti** [m/min] izbiramo iz izkustvenih tabel proizvajalcev. Hitrosti so večje pri:

- tanjših obdelovancih,
- mehkih obdelovancih kakor pri trdih jeklih,
- neželeznih (med, bron), sploh pri lahkih kovinah,
- boljši kvaliteti žagin listov in rezilnih robov,
- krožnih kot pri tračnih žagah, ki so spet večje kot pri segmentnih žagah

Hitrorezne tračne žage naj imajo za konstrukcijska jekla rezalne hitrosti 30 - 50 m/min, za brone in medi ~120 m/min, za lahke kovine celo 300 m/min ter še višje za plastiko ali les. Žage pogosto nimajo na voljo veliko rezalnih hitrosti.

**Podajanje** [mm/min] nastavljamo po občutku, saj literatura ne daje zanesljivih podatkov. Razen tega na mnogih žagah ni mogoče iz nastavitev sklepati, kolikšno je podajanje. Potreben čas žaganja zato običajno ne izračunavamo, temveč izmerimo. Orientacijske vrednosti za podajanje [mm/min] so: siva litina 20-50, jeklo 30-50, medi, broni in lahke kovine 100-300.

**VRTANJE:**Osnovni podatki:

- oblika in material obdelovanca
- material in premer svedra

Podatki, določeni po priporočilih:

- rezalna hitrost v [mm/s], izbira iz tabel (odvisno od materiala obdelovanca in materiala orodja)
- podajanje na vrtljaj f [mm/vrt], izbira iz tabel (odvisno od materiala obdelovanca, od materiala orodja in od premera svedra)

**Začetni režim obratovanja:**

- vrtljina hitrost n [vrt/min], izračunamo, včasih preberemo direktno iz tabel
- podajanje na vrtljaj f [mm/vrt]

**Odrezavanje - temperature rezanja** Pri obdelavi z odrezovanjem nastaja topota:

- zato, ker se mehanično delo, potrebno za rezanje, skoraj v celoti pretvarja v topoto,
- zaradi trenja med odrezkom in nožem.

Nastala topota segreva obdelovanec, orodje in odrezek ter se prek njih tudi odvaja. Največ topote se odvaja z **odrezkom** (~75%), nato z **orodjem** (~20%) in najmanj z **obdelovcem** (~5%).

Nastala topota praviloma ne vpliva na kvaliteto obdelave, le pri zelo majhnih obdelovancih in pri brušenju lahko povzroča deformacije. Segrevanje odrezka je lahko celo ugodno, saj se zmanjšajo potrebne rezalne sile.

Najpomembnejši **ŠKODLJIVI VPLIVI TOPOTE**:

- a) Vroči odrezki so lahko **nevarni za delavca**.

**b) Topota zelo škodljivo vpliva na orodje.** **Trdota** orodnih materialov namreč z **višanjem temperature pada**, zato se zmanjša obstojnost orodja:

- **orodna jekla** obdržijo svojo trdnost do ~250°C
- **hitrozna jekla** obdržijo trdnost do ~600°C
- **karbidne trdine** obdržijo trdnost do ~900°C
- **keramične ploščice** prenesejo še višje temp.

Topota, ki nastaja pri odrezovanju, je v največji meri odvisna od rezalne hitrosti. Zato so tudi temperature orodja višje pri večjih rezalnih hitrostih. Ker pa sodobni obdelovalni stroji delajo z vedno večjimi rezalnimi hitrostmi, moramo nastalo topoto odvajati z uporabo hladilnih sredstev.

**Odrezavanje - vpenjanje in nastavljanje orodje**

Razen **varnosti** in **zanesljivosti** mora mora pravilno vpenjanje orodij omogočati tudi **hitro izmenjivost orodja**.

Celoten sistem vpenjanja orodij **ZAJEMA**:

- 1. REZILNO ORODJE**: sveder, frezalo itd.

- 2. VPENJALO ZA ORODJE**, ki je lahko:

- **nepotrebno**, npr.: sveder s konusnim stebлом vpnetno direktno v pinol vrtaln. stroja, stružni nož vpnetno direktno v križni suport itd.
- **poseben strojni element**, npr.: reducirna puša, ki konus na steblu svedra prilagodi konusu na pinoli vrtalnega stroja,
- **sklop strojnih elementov**: (matica, stročnica in držalo stročnice), tudi vpenjalni trn je sklop

**3. VPENJALNE ELEMENTE NA STROJIH:**

- včasih jih ni, npr. ročno vrezovanje navojev,
- pri struženju: križni supor, revolverska glava,
- pri frezalnem, vrtalnem in brusilnem stroju je to pogonski del stroja: VRETENO (PINOLA)

Poznamo [3 vrste povezav 1-2 in 2-3](#):**I Z ZATEZNO SILO**

- 1-2:** vrtanje (sveder + vrtalna glava), vrezovanje navojev (rezalnik navojev + ročno držalo), frezanje (frezalo + stročnica, pritegnjena z matico)
- 2-3:** struženje (stružni nož + križni supor)

**II S SILO TRENJA NA KONUSU**

- 1-2:** vrtanje (sveder s konusnim stebлом + reducirna puša):

- 2-3:** vrtanje (konus reduc. puše + konus pinole)


**POZOR:** pri FREZANJU je samo sila trenja premalo za kvalitetno vpenjanje!!! Med obdelavo namreč nastajajo **tresljaji** in **prečne sile**. Zato morajo biti frezala **dodatno varovana** z **vijakom** ali z **zatezno silo**. Brez dodatnega varovanja se lahko orodje med frezanjem **samo od sebe izgne**, kar je lahko **ZELO NEVARNO!!!**

**III Z VIJAČNO ZVEZO**

- 1-2:** frezanje (frezalo, privito v vpenjalni trn);

- 2-3 frezanje:** **vlečni drog z zunanjim navojem** privije vpenjalni trn (ki ima z zgornje strani **notranji navoj**) na pinolo; **vlečni drog z notranjim navojem** pa privije vpenjalni trn (ki ima z zgornje strani **zunanji navoj**) na pinolo;

Spodnja risba prikazuje sestavo **VPENJALNE** oz. **VRTALNE GLAVE** in pojasnjuje njeno delovanje:

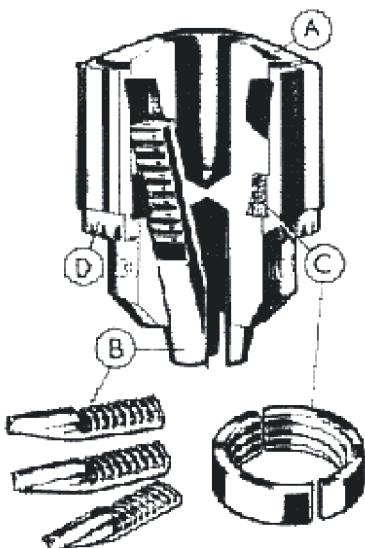

Vrtalna glava (A) vsebuje čeljusti (B), navojni obroč (C) in zobiški pogon navojnega obroča (D).

V zvezi z zgoraj omenjenimi povezavami poznamo najrazličnejše kombinacije vpenjal, npr.: vrtalna glava s konusnim nastavkom za pinolo, vpenjalni trn z vijačno zvezo za pinolo itd.





Glede na [OBLIKE ORODIJ](#) poznamo:

- A.Vpenjala za orodja s **prizmatično** obliko.
- B.Vpenjala za orodja s **cilindrično** obliko.
- C.Vpenjala za orodja s **konusno** obliko stebel.

**Vpenjala za orodja s PRIZMATIČNO obliko** najdemo pod gesli Struženje (križni supor), Rezalnik navojev (držaj za rezalnik navojev) in Vrezovanje navojev-ročno (navojna ročica).

Vpenjala za orodja s cilindrično in konusno obliko **se pritrdijo na pinolo tako, da uporabimo:**

- standardne trne s **strmmimi konusi**
- standardne trne s **položnimi konusi**
- standardne trne s **položnimi konusi in s prijemom**

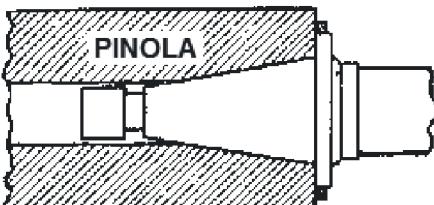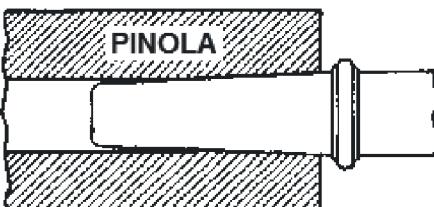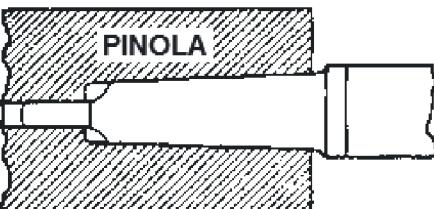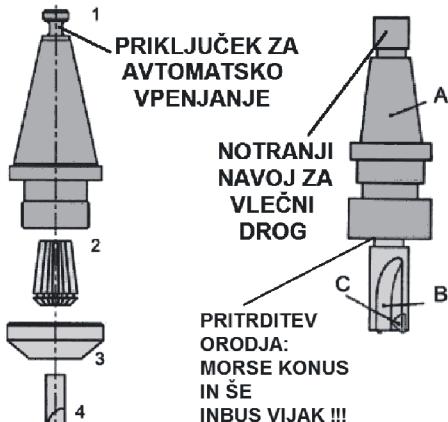**TRN S STRMMIM KONUSOM****TRN S POLOŽNIM KONUSOM****TRN S POLOŽNIM KONUSOM IN PRIJEMOM****Vpenjala za orodja s CILINDRIČNO obliko**

1-držalo stročnice 2-stročnica 3-matica 4-frezalo  
A-vpenjalni trn (držalo orodja) s privitim frezalom  
B-držalo oz. nosilec ploščice C-ploščica

Vpenjalni trn (držalo stročnice) se na vreteno (pinolo oz. votlo gred) pritrdi:


- **ročno**, običajno z **vijačno zvezo** (zgornja slika desno), trn lahko ima **notranji** ali **zunanji navoj**
- **avtomatično** (zgornja risba, levo vpenjalo) delovanje je podobno kot pri tehničnem svinčniku; **vrh trna zagrabi posebej izoblakovana stročnica** ali **klešče**, ki se razpre / zapre pod vplivom osne sile (običajno je to **hidravlični** pogon):



**FREZALA** se na vpenjalni trn pritrdijo:


- a) **S stročnico** pritrdimo **steblasta frezala s cilindričnim nastavkom**. Tako zagrabimo ~ 2/3 steba frezala. Poznamo dva načina:

- stročnico lahko z matico privijemo na držalo stročnice (zgornja risba levo); držalo stročnice nato vpnetemo na pinolo (avtomatsko - hidravlično ali ročno - z vlečnim drogom)
- stročnico z navojem lahko z vlečnim drogom direktno vpnetemo na pinolo; če se konus pinole in konus stročnice ne ujemata, uporabimo reducirno (podaljševalno) pušo:

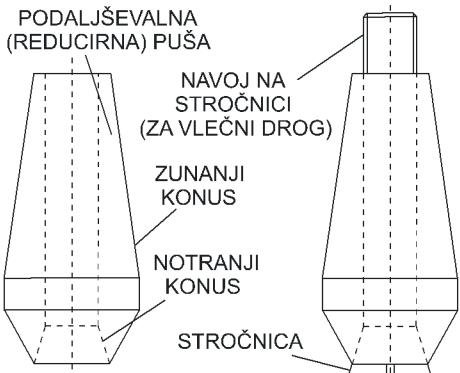


b) **Brez stročnice** (zgornja slika desno). Običajno sestavljamo trne s frezali na naslednji način:


- **steblasta frezala s konusnim nastavkom** se pritrdijo na vpenjalni trn z Morse konusom, potrebna je tudi **dodatavna varnost**: dodatna vijačna zveza (inbus), ki vleče frezalo k trnu (podobno kot npr. z vlečnim drogom vlečemo trn k pinoli)
- **steblasta frezala s cilindričnim nastavkom** pa pritrujemo z zatezno silo (z vpenjalno glavo ali s privijanjem pritrdilnega vijaka)

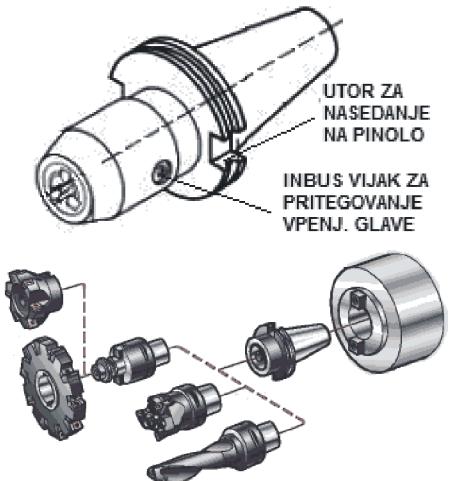**Vpenjanje orodij s KONUSNO obliko stebel**

Reducirne puše (vpenjalne reducirne tulke) uporabljamo, kadar je konus orodja manjši od konusa v delovnem vretenu stroja (pinoli). Orodje se na vreteno pritrdi z **vijačno zvezo** ali **s silo trenja** na konusu - izbjanje s klinom (izbijalno zagozdo).

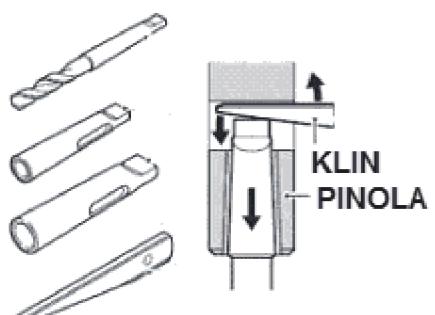

Pregled vpenjanja na pinolo frezalnega stroja:

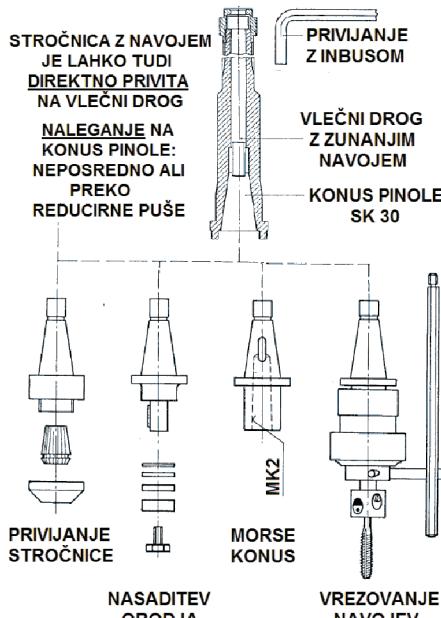

**Odrezavanje - vpenjanje obdelovancev** Način vpenjanja obdelovancev je odvisen od postopkov obdelave, od oblike in velikosti obdelovanca in od vrste stroja. V osnovi ločimo dve skupini:

1. **Vpenjanje obdelovanca, ki se vrti**, npr. pri struženju, pri okroglem brušenju in pri nekaterih vrstah frezanja. Glej istoimensko geslo.

2. **Vpenjanje obdelovanca, ki se ne vrti**. Obdelovanc je fiksiran ali opravlja le linearno gibanje: frezanje, ploščinsko brušenje ali vpenjanje na sodobnih CNC vrtalno-frezalnih strojih. Glej istoimensko geslo.

**Odrezavanje - vpenjanje orodij** Glej Odrezavanje - vpenjanje in nastavljanje orodij.


**Odrezavanje - vpenjanje odrezovalnih ploščic**

Odrezovalne ploščice pritrjujemo na držala stružnih nožev, na frezala, grezila, povrtala in svedre **mehansko**, v nekaterih primerih pa jih tudi trdo **spajkamo** (lotanje ploščic iz karbidnih trdin na stružne nože in svedre).


**PLOŠČICE** so lahko standardne ali posebne oblike. Med seboj se razlikujejo po **obliki**, **številu delovnih strani**, **načinu vpenjanja** in po **načinu izmjenja odrezkov**.

Največ se uporabljajo odrezovalne ploščice v obliki kvadrata, trikotnika, romba, paralelograma, vse več se uporabljajo tudi okrogle ploščice. Posebne oblike ploščic se uporabljajo za struženje navojev, odrezovanje in zarezovanje ter za posebne zahteve.

Obračalne ploščice brez izvrtine:

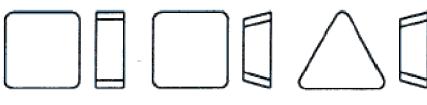


Obračalne ploščice z izvrtino:

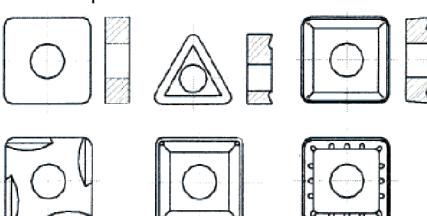


V osnovi obstajajo le **širje načini** mehanskega vpenjanja odrezovalnih ploščic:

Navadne obračalne ploščice brez izvrtine pritrdimo na držalo **s spono**:

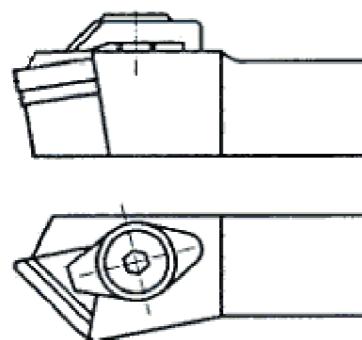


### Vpenjanje obračalne ploščice s spono

Menjalne **ploščice z izvrtino** omogočajo celo vrsto načinov vpetja. Najenostavnnejši način je **pritrditev z vijakom skozi izvrtino** - slabost pa je zamudno menjavanie / obračanje ploščic. Boljša izvedba je **vpenjanje s klinom**. Ploščica je skozi izvrtino nataknjena na čep. S strani privijamo navzdol klin, ki pritisne ploščico na čep in jo tako vpne:

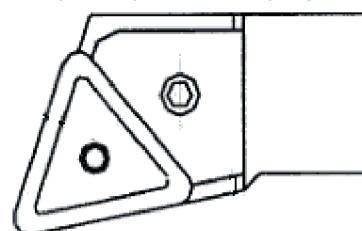


### Vpenjanje z bočnim klinom

Ploščice z izvrtino lahko vpnemo tudi z **vzvodom**. Eden konec vzvoda pritegujemo z vijakom, drugi konec pa preko izvrtine pritiska ploščico proti prislonu na držalu in proti sedežu ploščice:

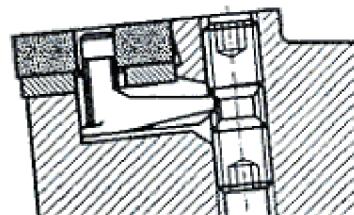

### Vpenjanje s kolencastim vzvodom

Potrebno silo vpenjanja lahko omogoča tudi **togost držala**:

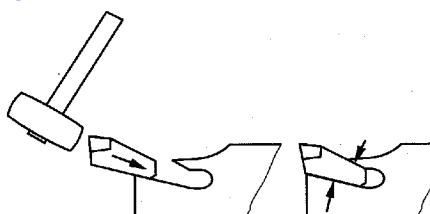

### Pripravitev za zarezovanje pri struženju

**Odrezavanje - vrste gibanj, definicije** Gibanja, ki ne vplivajo na nastanek odrezkov, imenujemo **POMOŽNA GIBANJA**, npr. premik orodja do točke odrezavanja in vračanje orodja.

**VRSTE GIBANJ OBDELOVANCEV in ORODIJ**, ki vplivajo na nastanek in obliko odrezkov, pa so: **glavno** (rezalno) gibanje (**krožno** ali **premočrtno**), **podajanje** (pomik) in **nastavljivo** (primično) gibanje (globina rezanja). Definicije:

1. **Glavno oz. rezalno gibanje** omogoča tvorbo odrezka. Določa **rezalno hitrost**, ki nam pove, kako hitro nož reže obdelovanec. Rezalna hitrost je relativna hitrost med orodjem in obdelovancem v smeri glavnega gibanja. Opravlja ga lahko **orodje ali obdelovanec**.

2. **Podajanje oz. pomik** je gibanje (pomikanje) orodja ali obdelovanca **vez**, torej gibanje **v smeri širjenja odrezavanja med obdelavo**.

3. **Nastavljivo gibanje, primično gibanje oz. globina rezanja** je primknitev **pred obdelavo**:

- **orodja v obdelovanec ali obdelovanca v orodje**


Med obdelavo ni širjenja odrezavanja v smeri primika! Nastavljivo gibanje določa **globino**

reza, ki jo označujemo s črko a [mm].

**Pri definiciji** posameznih **vrst obdelav pri odrezavanju** je vedno potrebno najprej navesti:

- **kakšno** je glavno gibanje (**krožno**, **premočrtno**)
- katera gibanja opravlja **obdelovanec**
- katera gibanja opravlja **orodje**

Spodnja risba kaže vrste gibanj pri: 1. **Struženju** 2. **Frezanju** 3. **Vrtanju** 4. in 8. **Brušenju** 5. **Pehanju** 6. **Posnemanju** 7. **Povrtavanju** 9. **Žaganju**

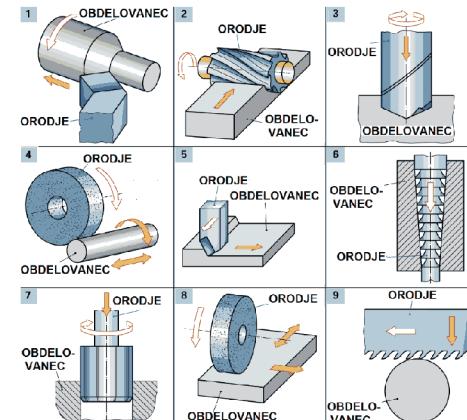

### Odrezavanje - vrste gibanj, enačbe

Opis posameznih vrst gibanj:

#### 1. ENAČBE PRI GLAVNEM GIBANJU

a) **KROŽNO** glavno gibanje. Rezalno hitrost izračunamo po enačbi:

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1.000}$$

v - rezalna hitrost [m/min], uporabljamo tudi oznako  $v_c$

d - premer obdelovanca ali orodja [mm]

n - vrtlina frekvence oz vrtlina hitrost [vrt/min], pogovorno: vrtljaji, obrati [vrt/min]

NE: število vrtljajev!!!

Pogosto se iz podane rezalne hitrosti in premera obdelovanca izračuna vrtlina hitrost:

$$n = \frac{1.000 \cdot v}{\pi \cdot d}$$

#### b) PREMOČRTNO

glavno gibanje. Hitrosti:

$v_d$  - hitrost delovnega giba [m/min]

$v_p$  - hitrost povratnega giba [m/min]

Srednjo rezalno hitrost  $v_m$  izrač. po enačbi:

$$v_m = \frac{2 \cdot v_d \cdot v_p}{(v_d + v_p)} \text{ [m/min]}$$

$v_m$  potrebujemo pri računanju časa obdelave

#### 2. ENAČBE PRI PODAJANJU


**Podajanje OZNAČUJEMO** z različnimi črkami:

• z velikim S ali F [mm] označimo **podajanje kot dolžino delovnega giba**,

• z malim s' ali f' , tudi z  $v_f$  označimo **podajalno hitrost** (hitrost podajanja) v [mm/min] ali [m/s]; oznaki s črto si najlaže zapomnimo tako: črta ' lahko pomeni tudi kotno minuto - torej gre za podajanje na minuto

• z malim s ali f označujemo:

- **podajanje pri enem vrtlaju** [mm/vrt], ki je pot orodja v smeri podajanja pri odrezovanju s krožnim glavnim gibanjem, npr. za vrtanje (pri enem vrtlaju svedra) in struženje (pri enem vrtlaju obdelovanca)

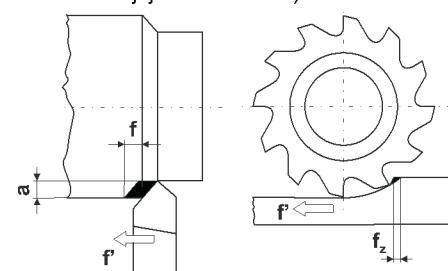

- **podajanje pri enem dvojnem gib** [mm/gib], ki je pot orodja v smeri podajanja za odrezovanje s premočrtnim glavnim gibanjem, npr. pri pehanju in skobljanju

• z oznako  $f_z$  pa označujemo **podajanje na zob** v [mm/zob] ob podanem z [število zob/vrtljaj], npr. pri frezjanju.

Posemne vrste podajanji pri krožnem glavnem gibanju povezujejo enačbe:

$$\begin{aligned} f' &= f \cdot n \\ f &= f_z \cdot z \cdot n \\ f &= f_z \cdot z \end{aligned}$$

Sin. pomik. Nepr. foršub.

### 3. ENAČBE PRI GLOBINI REZANJA

Prerez odrezka A pri struženju izrač. z enačbo:

$$A = a \cdot f \quad [\text{mm}^2]$$

Zgornja enačba velja le za eden vrtljaj, ki pa ga v enačbi ne pišemo. Zato dobri spremenljivka f enoto [mm] namesto običajne merske enote [mm/vrt] in enote v enačbi ustrezajo.

**Globino reza določamo** predvsem na osnovi razmerja med globino reza a in podajanjem f. To razmerje je odvisno predvsem od:

- materiala obdelovanca in
- materiala orodja

in znaša  $a : f = 4 : 1$  do  $13 : 1$

#### POVZETEK:

BESEDE, OZNAKE, MERSKE ENOTE, ENAČBE

## KROŽNO GIBANJE

**Glavno** (rezalno) gibanje

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1.000} \quad n = \frac{1.000 \cdot v}{\pi \cdot d}$$

rezalna hitrost  $v$  [m/min]  
vrtlina hitrost, vrtlina frekvenca (vrtljaji, obrati)

premer (obdelovanca, orodja)  $n$  [vrt/min]  
d [mm]

**Podajanje** (pomik)  $f = f \cdot n$   
 $f = f_z \cdot z \cdot n$   
 $f = f_z \cdot z$

podajanje na minuto  $f'$  [mm/min]  
podajanje na vrtljaj  $f$  [mm/vrt]  
podajanje na zob  $f_z$  [mm/zob]

število zob frezala  $A$  [število zob/vrtljaj]

**Primično** (nastavitevno) gibanje  $A = a \cdot f$   
globina rezanja  $a$  [mm]  
prerez odrezka  $A$  [mm<sup>2</sup>]

**PREMOČRTNO GIBANJE**  $v_m = \frac{2 \cdot v_d \cdot v_p}{(v_d + v_p)}$

srednja rezalna hitrost  $v_m$  [m/min]

hitrost delovnega giba  $v_d$  [m/min]

hitrost povratnega giba  $v_p$  [m/min]

**Odrezek** Odrezan drobec, ki je nastal pri odrezavanju: ostružek, rezkanec, skobljanec, opilek, izvrtek itd. Nepr. špena.



**Odrezovalna ploščica** Glej Rezalna ploščica.

**Odrezovanje** Glej Rezanje. Razl. odrezovanje.

**Odrezovalnost** Lastnost gradiva, da se dobro obdelujejo z odrezovanjem gradiva, npr. s struženjem, rezkanjem, vrtanjem, brušenjem ...


Dobro se odrežejo gradiva, ki imajo majhno žilavost in srednjo trdnost. To so npr. nelegirana in nizko legirana jekla, aluminij in njegove zlitine. Razl. rezilnost, rezljivost. Prim. Žveplo.

**Odsesovalna naprava** Naprava, ki odstranjuje moteče delce in pline, ki se nahajajo v zraku.

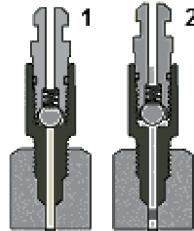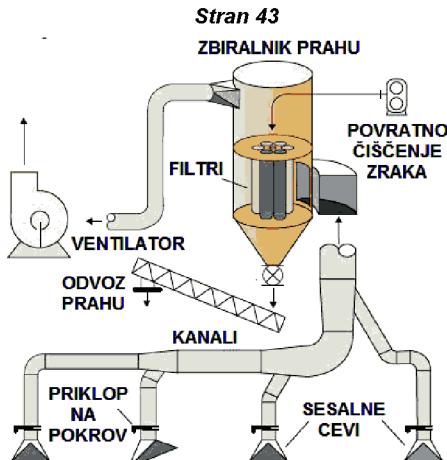



V osnovnem položaju 1 je kroglica blokirana. Potrebno je odviti notranji navoj, kar omogoča gibanje kroglice 2 in s tem odzračevanje.

Primer odzračevanja avtomobilskih zavor:

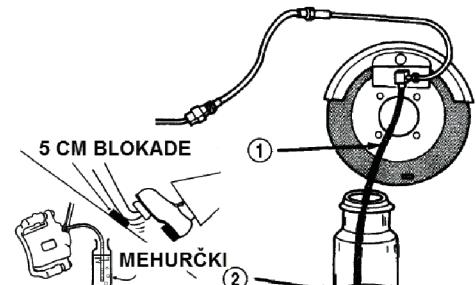


1 - odzračevalna cev, 2 - kozarec z oljem

**Avtomatični odzračevalni ventil** vsebuje plovec, ki direktno ali preko mehanizma zatesni izhod:

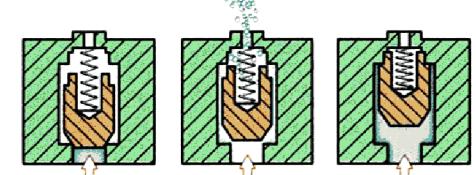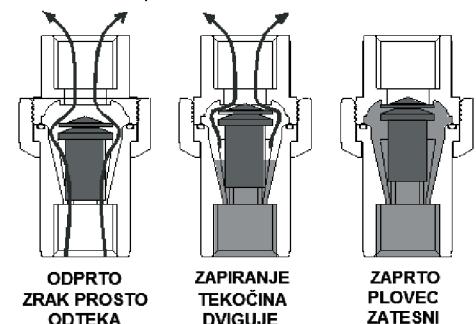


Pri hidravličnih cilindrih je na končnih položajih praviloma vgrajen odzračevalni vijak. Te priključke lahko uporabimo tudi za priključitev merilnika tlaka (manometra) ali odzračevalnega ventila:

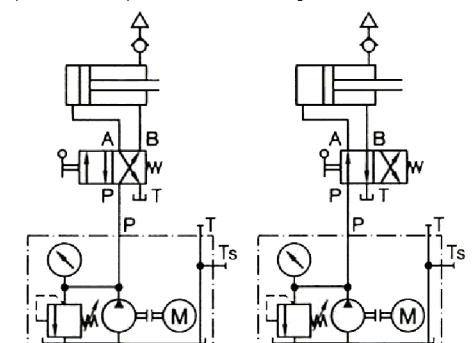


**OEE** Skupna učinkovitost proizvodnih procesov, ang. Overall equipment affectivity. To je izraba delovnih naprav. 100% učinkovitost je delovanje 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Če pa naprava deluje le 8 ur dnevno in 5 dni v tednu, se ta delež preračuna v OEE. Vprašujemo se za razloge, npr.: zakaj je bila naprava cel čas vklopjena, ni pa delovala ipd. Nato iščemo nove rešitve.

**OEM** Oprema, ki se prodaja pod blagovno znamko drugega podjetja, ang. Original equipment manufacturer. OEM se nanaša na podjetje, ki originalno proizvaja ta izdelek. Zelo pogosto se kratica OEM uporablja za programsko opremo, ki se predaja skupaj z računalnikom.

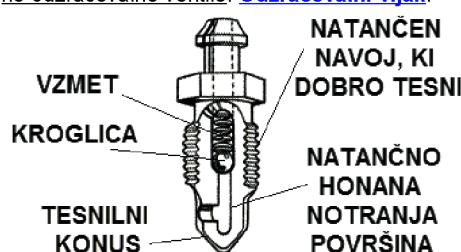

Če odzračevalni vijak odvijemo le za nekaj vrtljajev, tesnilni konus več ne tesni in hidravlična tekočina steče do kroglice - zato lahko začnemo z odzračevanjem. Obstaja pa tudi drugačna vrsta odzračevalnih ventilov:

**Offset Zamik**, odmik, premik. Pri tiskarstvu je Offset pri tiskarstvu pomeni, da se barva najprej z valjanjem prenese na mehki valj in šele nato valj prenese barvo na printano površino, npr. na papir:

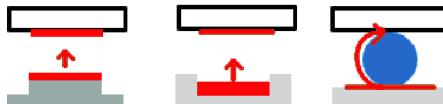

## RELIEF GRAVURA OFFSET TRIJE NAČINI TISKANJA

**OFW** Plamensko varjenje s kisikom in acetilenom, ang. Oxy-Fuel Welding.

**Ogenj** Pojav, ki zajema gorečo snov, plamen in dim skupaj. Prim. Plamen, Požar.

**Oglavek** Končina (končni del nekega elementa) v obliki glave. Prim. Mufa, Obojka.

**Ogledalo** Glej zrcalo pod geslom Steklo.

**Ogljik** Simbol C, lat. *Carboneum*. Izrazita nekovina, slabo reaktivni element, brez vonja in okusa. V zemeljski skorji in v ozračju ga je 0,087%. V spojinah so C atomi večinoma štirivalentni. Sin. karbon.

Ogljik je netopen v vseh kemijskih topilih. Razaplja pa se v raztaljenih kovinah, s katerimi daje karbide. Železov karbid oz. cementit  $\text{Fe}_3\text{C}$  je obvezna sestavina jekla, ogljik in obliki grafita pa je sestavina litega železa.

Naravni ogljik je mešanica treh izotopov: 98,89%  $^{12}\text{C}$ , 11,1 %  $^{13}\text{C}$ , in komaj zaznavne količine izotopa  $^{14}\text{C}$ . 1/12 mase izotopa atoma  $^{12}\text{C}$  je že od leta 1960 opredeljena kot enota za atomske masse. Z merjenjem hitrosti radioaktivnega razpada nestabilnega izotopa  $^{14}\text{C}$ , ki nastaja v višinah pod vplivom kozmičnih žarkov in ima razpolovno dobo 5.730 let, določajo starost predmetov (datiranje z radioaktivnim ogljikom). **Nahajanje**:

1. **Kristalizirana oblika** v dveh naravnih modifikacijah: električno neprevodni kubični **diamant** (gostota 3,5 kg/dm<sup>3</sup>) in prevoden heksagonalni **grafit** (gostota 2,2 kg/dm<sup>3</sup>). Tudi v karbonatnih mineralih. Saje (gostota 1,8 kg/dm<sup>3</sup>) so drobnokristalinična vrst grafita.


2. **V amorfni obliki** kot koks, lesno in živalsko oglje. Amorfni ogljik ima veliko adsorptivnost.

3. V obliki **organinskih spojin** je C sestavina vseh organizmov, mnogih goriv (nafta, premog itd.) in sintetičnih spojin. Pomembni oglj. **anorganski spojni** sta še oglj. monoksid CO (gostota 1,25 kg/m<sup>3</sup>) in oglj. dioksid  $\text{CO}_2$  (gostota 1,98 kg/m<sup>3</sup>).

Izjemno pomembna lastnost ogljika je, da se atomi na najrazličnejše načine medsebojno povezujejo z enojnimi, dvojnimi in celo trojnimi vezmi v poljubno dolge verige in obroče. Prav to je temeljna lastnost, zaradi katere je znano ogromno število spojin, ki jih obravnavata organska kemija.

**Ogljikov dioksid**  $\text{CO}_2$ , plin brez barve, vonja in okusa. Nastaja pri popolnem zgorevanju ogljikovodikov, pri dihanju in pri alkoholnem vrenju.

V tehniki je  $\text{CO}_2$  pomemben zaradi MAG varjenja. Pri visokih temperaturah pride do **disocijacije**  $\text{CO}_2$ :

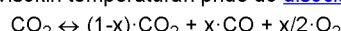

Za približni občutek: pri 3000 K je  $x \approx 0,76$ , kar pomeni, da ima mešanica približno 38%  $\text{O}_2$ .

$\text{CO}_2$  zmrzne pri -78,5°C. Zmrznen  $\text{CO}_2$  je podoben ledu, uporablja se za hlajenje in je znan kot **suh led**.

**Ogljikova jekla** Glej Jekla - vrste jekel.

**Ogljikovo vlakno** Glej Karbonsko vlakno.

**Ognjeodporno jeklo** Jeklo, ki je odporno proti vročini in ognju. Sin. ognjevarno jeklo. Del.:

a) **Feritna** kromova o.j. (~24%Cr, 0,1%C) so odporna proti vročini in ognju nekje do 1.050°C. Odpora so tudi proti raznim plinom, dobro se dajo variti, a niso kaljiva. Uporabljamo jih le za dele, ki so malo mehansko obremenjeni.

b) **Austenitna** Cr-Ni o.j. (~18-24%Cr, 19-24%Ni, 0,15%C) so odporna proti kislinam, ognju in vročini do 1.100°C. Ker so mnogo trdnejša kot feritna jekla, jih uporabljamo za mehansko močno obremenjene dele. Zaradi velike električne


upornosti pa jih uporabljamo tudi za električne termoelemente, npr. za žičo cekas. Sem spadajo tudi **jekla za ventile**: prokron za izpušne in sesalne ventile.

**Ogorina** Krhka plast na kovini, ki nastane zaradi delovanja ognja.

**Ogrodje** Kar nosi, povezuje napravo, objekt in daje osnovno obliko, okvir, nosilni del. Sin. skelet. Prim. Karoserija, Šasija, Podvozje.

**Ohije** Glej Okrov.

**Ohlap** **POZITIVNA zračnost** oz. pozitivna RAZLIKA med izmerjenim (dejanskim) premerom LUKNJE in ČEPA.

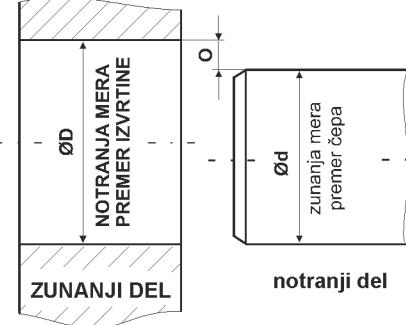

Kako izračunamo ohlap:  $O = D - d$

Pri tem je  $D > d$ . Sin. zračnost. Prim. Zračnost, Nadmera, Ujem.

**Ohlapni ujem** Na risbi predpisani ujem, ki nastopa med dvema strojnima elementoma, med katerima je vedno prisoten določen ohlap (zračnost). Zato takšna strojna elementa sestavimo brez sile in se lahko prosto giblja drug proti drugemu.

**Ohmov zakon** Med tokom, napetostjo in upornostjo velja odvisnost, ki jo je leta 1827 odkril nemški fizik Georg Simon Ohm:

$$U = I \cdot R$$

Napetost je enaka zmnožku jakosti toka in upornosti. Pri tem je:

$U$  [V] .... električna napetost


$I$  [A] .... jakost električnega toka

$R$  [ $\Omega$ ] .... električna ali ohmska upornost

Ohmov zakon lahko ponazorimo s trikotnikom:




S prstom zakrijemo eno veličino in vidimo, kako je izražena z ostalima dvema veličinama. Na šaljiv način pa Ohmov zakon predstavimo tako:

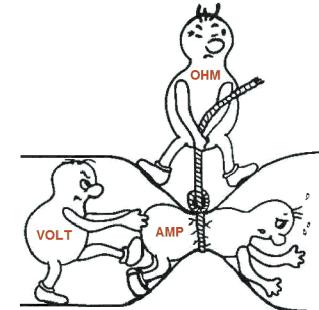

Prim. Upornost, Prevodnost.

**Öter** Popačenka, ki izvira iz nemščine (acht: število 8, ki ga vidimo pri **opletanju** kolesa). Glej Preprosti tek, Popolni tek, Opletanje.


**Ojačanje** Na pločevinasto ploskev namestimo dodatno ploskev, ki poteka vzporedno s pločevino:

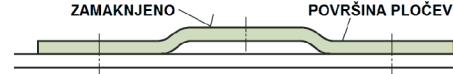

Klasični primer ojačanja pločevine je pokrov motorja pri avtomobilu:



**Ojačevalnik** Naprava ali del naprave, ki povzroča povečanje izhodne veličine: elektronski, gramofonski, napetostni ~. Pogovorno: ojačavec.

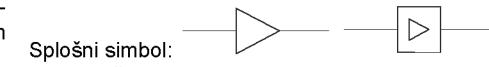

Splošni simbol:

Vrstre ojačevalnikov:


1. **Tokovi** ojačevalnik, ki povečajo jakost električnega toka, npr. tranzistorji (ki natančno sledijo spremembam vhoda).

2. **Napetostni** ojačevalnik, ki povečajo električno napetost. Na ta način npr. povečamo signale, ki jih prejmemo preko mikrofona.

Glede na način prikazovanja rezultatov ločimo **analoge** in **digitalne** ojačevalnike.


**Večstopenjski** ojačevalnik: izhod ene stopnje povzemo z vhodom naslednje stopnje.

**Operacijski ojačevalnik** je zelo uporabno integrirano vezje in lahko dosega zelo veliko ojačitev:

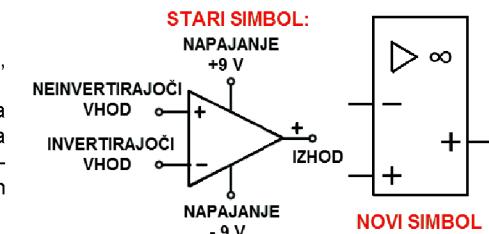


Poznamo dva tipa:

a) **Invertirajoči** ojačevalnik

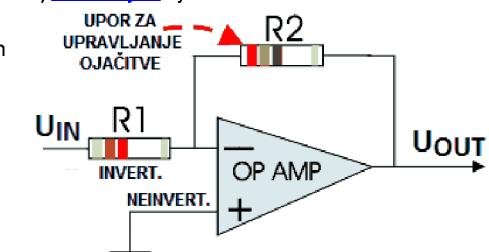



b) **Komparator**, ki na vhodu primerja dve napetosti:

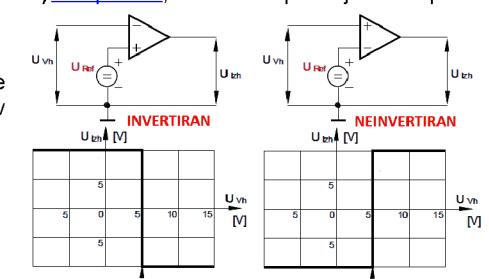

**Ojnice** Sestavni del batnih pogonskih in delovnih strojev: drog, ki spreminja premočrtvo (linearno) gibanje v krožno ali pa spreminja krožno gibanje v linearno. Z ene strani je povezana z batom ali preko križnika na batnico, na drugi strani pa z ročico ali s kolenom na gredi. Slika: Kompresor - batni. Prim. Batnica. Ojnice je tudi del voza: vsako od dveh ojes, med katera se vprega žival.

**Okrogle klešče** Klešče, ki so namenjene upogibanju žice (elektrotehnika, bijuterija ipd.):

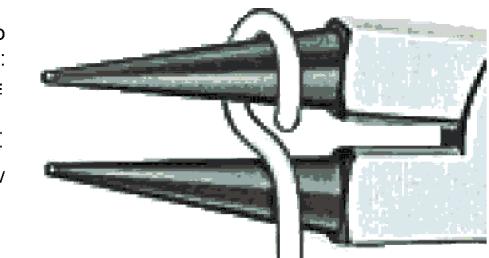

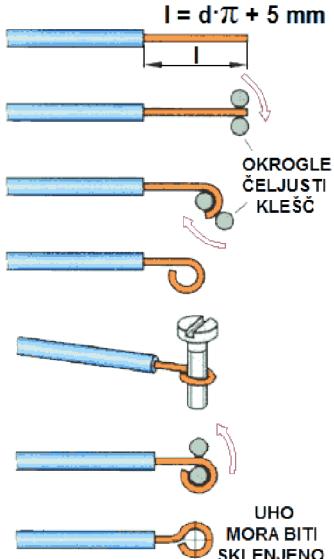

Razlikuj: koničaste klešče, klešče za vskočnike.


**Okravljenje pločevine** Glej Krivljenje.

**Okrov** Navadno zunanj del stroja, ki povezuje, drži notranje dele, npr. okrov motorja. Tudi zunanj varovalni, vezni del kakega predmeta, naprave. Npr. ~ ključavnice, radijskega sprejemnika, ure. Sin. ohišje.

**Oksa-** Predpona v nomenklaturi nadomeščanja, ki označuje substitucije (zamenjave) metilenskih skupin (-CH<sub>2</sub>-) s kisikovimi atomi (-O-). Razl. oksa-. Prim. Nomenklatura nadomeščanja.


**Oksidacija Oddajanje elektronov**, dobimo manko elektronov in povečanje oksidacijskega števila. Snov, ki je oddala elektrone, je reducent.

Tudi odvzem elektronov neki snovi lahko opišemo kot oksidacijo, npr. s kisikom smo oksidirali dušik iz N<sup>-3</sup> v N<sup>+2</sup>:

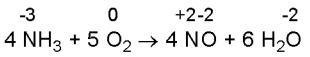

V zgornjem primeru: **dušik** (reducen) iz amoniaka se je oksidiral, kisik pa je **oksident** - snov, ki je sprejela elektrone.

Naziv oksidacija izhaja iz starejše (ožje) definicije: spajanje s kisikom, sprejemanje kisika. Vendar **oksidacija lahko poteka tudi brez prisotnosti kisika**, npr. oddajanje vodika je oksidacija:

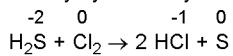

Žveplo se je oksidiralo, klor se je reduciral. Reakcija oksidacije je vedno povezana z redukcijo.

**Oksidacijsko število** Naboj (označen s predznamkom + ali -), ki bi ga atom imel v molekuli, če bi bila le-ta zgrajena iz samih ionov. Kratica OŠ. Z majhnimi arabskimi števili jih zapišemo nad simbole posameznih elementov v formuli iona ali spojine.

**V molekuli** katerekoli snovi je vsota OŠ atomov vseh elementov, ki spojino sestavljajo, enaka nič. Vsota vseh OŠ v kompleksnem ionu pa je enaka naboju, ki ga kompleksni ion nosi.

Ponekod se OŠ ujema z resničnim naboljem iona, npr. NaCl je ionska spojina iz:

Na (OŠ je +1 in tudi nabolj je 1+) in Cl (OŠ je -1 in tudi nabolj je -1).

V žveplovih(VI) kislini H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pa ne pomeni, da ima atom žvepla resnično nabolj 6+.

**Isti element** ima lahko v različnih spojinah različna oksidacijska števila. Pravila za določanje OŠ po vrstnem redu so:

1. Prvine v elementarnem stanju: OŠ je enako 0.
2. Vse kovine imajo pozitivna OŠ.
3. Bor in Silicij imata pozitivna OŠ.
4. Fluor ima OŠ -1.
5. Vodik ima OŠ +1.
6. Kisik ima OŠ enako -2.

Sin. oksidacijska stopnja, oksidacijsko stanje. Prim. Valenca, Nabolj iona.

**Oksidant** Snov, ki sprejema elektrone. Oksidant drugo snov oksidira (druga snov odda elektrone), **sebe reducira** (sama pa sprejema elektro-

ne). Oksidantu se torej oksidacijsko število zmanjša. Npr. O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, KMnO<sub>4</sub>, klorova (I)kislina, elementi VII skupine periodnega sistema. Natančneje: oksidant je snov, ki je nagnjena k sprejemanju elektronov, k zmanjšanju oksidacijskega števila. Ista snov je lahko pri eni redukciji oksidant, pri drugi pa reducent - odvisno od tega, s katero snovjo je v paru. Sin. akceptor elektronov. Prim. Redoks vrsta, Akceptor, ant. Reducent.

**Oksidne trdine** Glej Keramični rezalni materiali.

**Oksidne Al prevleke** Oksidno kožico na Al lahko ojačimo na debelino 0,001-0,002 mm, če 5-20 minut namakamo predmete v raztopini sode in natijevega kromata pri 90-100°C. Takšna zaščitna plast zadostuje za zaščito Al pred ne preveč agresivnimi snovmi. Lahko pa jo ojačimo še s premazi: z laki ali z vodnim steklom.

**Oksirani** Glej Epoksiidi, EP.

**Okso-** Predpona v IUPAC nomenklaturi, ki označuje karbonilno funkcionalno skupino C=O. Tudi oznaka za kisik vsebujoče spojine, npr. natrijev trioksofosfat (V) NaPO<sub>3</sub>. Razl. oksa-.

**Oksonijev ion** Ime za hidratiziran vodikov ion H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>. Sin hidronijev ion, hidroksonijev ion. Prim. Koordinacijsko število.

**Oktalen** Osmiški, glej Številski sestavi.

**Oktansko število** Število, s katerim označujemo odpornost bencina proti samovžigu (klenkanju).

OŠ poda prostorninski odstotek izooktana (2,2,4-trimetilpentan), ki v mešanici s heptanom klenka enako močno kot ustrezno bencinsko gorivo. To pomeni, da 95 oktanski bencin klenka enako kot mešanica iz 95% izooktana in 5% heptana.

V odvisnosti od pogojev preizkušanja poznamo:

- raziskovalno oktansko število ROŠ
- motorno oktansko število MOŠ

Včasih so OŠ povečevali z dodajanjem svinčevega tetraetila Pb(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>), ki ga danes zaradi ekoloških vzrokov in zaradi katalizatorja ne smejo več uporabljati.

Prim. Cetansko število, Tekoča goriva.

**Okujina** Glej Škaja.

**Okvara** Stanje sredstva, za katerega je značilna nezmožnost izvrševanja zahtevane funkcije. Pri tem je izvzeta nezmožnost:

- v času izvajanja preventivnega vzdrževanja,
- zaradi drugih načrtovanih dejavnosti ali
- zaradi pomanjkanja zunanjih virov (energije, materiala itd.).

Okvaro odpravimo s popravilom. Razl. odpoved. Prim. Stanja sistemov.

**Okvir** Predmet, ki nekaj obdaja, obkroža. Npr. okvir tovornjaka (glej risbo - geslo Nadgradnja).

**Olefini** Glej Alkeni.

**Olja** Tekoče maščobe. Prim. Maziva, Viskoznost.

Glede na kemično sestavo poznamo:

- mineralna olja (monogradna in multigradna)
- biološka (rastlinska ali živalska) olja
- sintetična (umetna) olja

Gostota 0,81 - 0,87 kg/dm<sup>3</sup>. **Hidravlična olja** glej Hidravlične tekočine. **Pnevmatika** - v naoljevalniku uporabljamo redko mineralno olje viskoznosti 2 - 5°E. Protikorozjsko zaščito z olji glej pod gesлом Zaščita z olji in mastmi. **Motorna olja** glej API, ACEA. **Maziva za zobniške prenosnike** motornih vpozil - glej API.

**Olja za hlajenje** Olja, ki so namenjena za hlajenje in mazanje pri odrezavanju. Z vodo jih mešamo v emulzije, podobne mleku. Da preprečimo prehiter razpad emulzije, dodajamo stabilizacijska sredstva. Z dodajanjem dezinfekcijskih sredstev pa preprečujemo nastanek mikroorganizmov.

Emulzije zelo intenzivno hladijo in so uporabne predvsem pri večjih rezalnih hitrostih. Pri razredčevanju emulzij vedno vlivamo olje v vodo in ne obratno. Običajno mešamo olje in vodo v razmerju 1 : 5 ali 1 : 10.


**Oljnate barve** Barve, ki so sestavljene iz drobno zmlete običajne barve (npr. cinkov oksid, cinkov kromat, železov oksid itd.), veziva (laneno olje, firnež, smole) in topila (npr. toloul). Veziva na zraku oksidirajo in ustvarijo trdno prevleko. Oljne

lake sestavljajo olja, smole in topila. Prim. Laki. Oljnate barve se nanašajo s čopičem. Na ta način so se nanašali barve in laki na vozila nekje do leta 1925. Celotni postopek je trajal skoraj tri tedne, najboljši oljni laki pa so se upirali vremenskim neprilikam dve leti.

**Protikorozjska zaščita z barvami** je opisana pod gesлом Zaščita z barvnimi in lakastimi premazi.

**Oljni izločevalnik** Naprava v pnevmatskem sistemu, ki spada med enote za pripravo zraka. Oljni izločevalnik je potreben le za nekatere uporabe, npr. za lakiranje avtomobilov, avtopralnice, na bencinskih črpalkah ipd. Uporaba pa je odvisna tudi od predpisov. Sin. oljni lovilec.

Še posebej pomembni so oljni izločevalniki pri hladilnikih (kompresorsko hlajenje). Olje za mazanje kompresorja namreč prehaja v kompresijski prostor in s tem v hladilno sredstvo. Olje v hladilnem sredstvu je seveda nezaželeno. V oljnem filmu, ki prekrije uparjalnik z notranje strani, nastajajo mehurčki, ki delujejo kot zelo dober izolator. Uparjalnik ima zato majšo hladilno moč. Nepravilnosti se pojavljajo tudi pri delovanju dušilnih (ekspanziskih) ventilov in tankih ceveh. Pri dolgotrajni uporabi se olje vraca v kompresor, skupaj s hladilnim sredstvom - kompresor nato stiska olje (ki je nestisljivo), posledica pa so resne poškodbe ventilov ali pogona kompresorja.

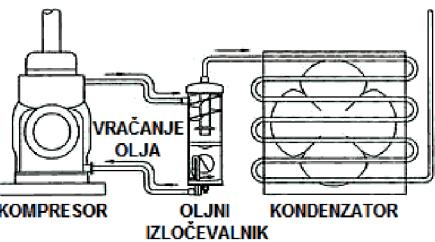

Obstajajo različni principi delovanja oljnih izločevalnikov. Običajno imajo veliko prostornino, da v trenutku zmanjšajo hitrost zraka. V notranjosti imajo ovire (npr. spirale), na katere se olje oprijeva in nato odteče navzdol.

Pri manjših pnevmatičnih sistemih se olje izloča v običajnih filtrih - skupaj z vodo in prašnimi delci. Kadar imamo posebne zahteve glede čistosti zraka, uporabljamo filtri vložek za zelo fino čistost (premeri por 5 - 10 µm).

**Omakanje** Namakanje, omočiti, tudi plastifikacija.

**Omejevalnik tlaka** V pnevmatiki jih uporabljamo predvsem kot izpustne (varnostne) ventile.

**Omočljivost** Prileganje tekočine na površino trdnih snovi, npr. na stene posode. Nivo omočljivih tekočin je na mestu dotika s steno posode višji, pri neomočljivih pa nižji kot v sredini posode. Če v omočlj. tekočino potisnemo tanko cevko, se tekočina v notranjosti dvigne nad nivo tekočine zunaj cevke (kapilarni dvig), pri neomočlj. pa je narobe (kapilarni spust). Omočlj. je pomembna pri pripravi emulzij in pri lotnih spojih. Prim. Kapilarnost, Preiskava zvarov.

**Omrežje** Poti, kanali, napeljave s pripadajočimi objekti na določenem področju. Npr. električno, vodovodno, telefonsko, računalniško, železniško, cestno ~. Lahko je povezano tudi z dejavnostjo: trgovsko, zdravstveno ~, omrežje šol. Ang. Network. Prim. Elektronska komunikacijska omrežja.

**Opaž** Obloga, oboj. Grad.: priprava, navadno iz desk, po kateri se oblikuje vanjo vltva snov (npr. beton). Opaž je lahko namenjen tudi za štukature ali pa je izolacijski material, ki po betoniranju ostane del objekta. Nepr. feršolunga.

**Opoka** Glej Glina.

**Open source software** Odprtakodna programska oprema, kratica OSS. Prim. Odprta koda.

**Operacija** Tehnološko: opravljanje nekega dela, (opravila, naloge), ki je delež od vseh potrebnih opravil - delež od celote, od celotnega delovnega procesa. Sin. postopek. Razl. proces.

**Operacijski list** Dokument, ki vsebuje opis vseh parametrov (podatkov in pogojev) za izvajanje posamezne tehnološke operacije. Sestavimo ga za vsako operacijo posebej na podlagi tehnološkega lista.

**Primer:** operacijski list za struženje obdelovanca s podatki o načinu vpetja, vrsti noža, vrtilna hitrost, globina rezanja, podajanje, normirani čas izdelave, kontrolno merilno orodje ipr.

Operacijski list potrebujemo pri operativni pripravi proizvodnje, pri izvajanju določene operacije, pa tudi za kontrolo.

**Operacijski sistem** Programska oprema, ki je nujna za delovanje računalnika. Deluje kot vmesnik med uporabnikom in strojno opremo računalnika. Kratica: OS. Vrste OS:

a) Če lahko le eden uporabnik dela s samo enim programom, so to **enouporabniški** in **eno-opravni** - DOS, PalmOS itd.

b) Enouporabniški in **večopravni**: MS Windows.

c) **Večuporabniški, večopravni**: Mac OS, MS Windows in Unix-u podobni OS (Linux, FreeBSD, OpenBSD, ...). Na večjih računalnikih se uporabljajo **realnočasovni OS** (angl. RTOS).

Prim. Software. Ang. operating system.

**Operater** Kdor dela z nekimi napravami ali nadzoruje njihovo delovanje (tonske ~, računalniški ~).

**Operativa** Dejavnost, ki se ukvarja s praktičnimi, neposrednimi deli. **Operativen** - namenjen za akcijo; dejaven, deloven, opravilen, ki deluje; ki neposredno izvaja ali vodi kako delo. Nasprotje je **kreativa**. **Operat:** izdelek, dokončano delo. Ang. **operator:** delati, delovati, funkcioničati, upravljati (npr. stroj). Lat. **operari:** delati. Podobno: rutina.

**Operativno vzdrževanje** → Vzdrževanje - vrste.

**Operativna priprava dela** Dejavnost v podjetju, katere glavne naloge so:

- usklajevanje informacij posameznih služb
- priprava potrebnih materialnih sredstev
- kontrola dela

Prim. Tehnološka priprava dela.

**Operator** Simbol za računsko operacijo, npr. +.

**Obernica** Glej Napera. Sin. opirnica.

**Opilek** Pri piljenju odstranjen odrezek.

**Opis delovnega postopka** Besedilo in dokumenti, ki **pojasnjujejo delovni postopek**: po korakih in v pravilnem vrstnem redu **razložimo, kako se nekaj naredi**. Napiše se tako, da je s pomočjo navodil tudi nekdo drug sposoben varno ponoviti opisano opravilo in doseči želeni končni cilj.

Opis delovnega postopka zajema:

1. **Varnost pri delu** je zelo pomembna, kajti: na-rejenih napak pogosto ne moremo več popravljati. Opišemo:

- **nevarnosti**, na katere moramo biti pozorni
- **preventivne ukrepe**: zaščitna obleka, obutev, varnostni pripomočki, varnostna opravila in
- **ukrepe za varovanje okolja**: Če je potrebno, opišemo **način priprave delovnega mesta**: zagotovimo si dovolj prostora, očistimo itd.

2. Naštejemo **delovne postopke** po pravilnem **zaporedju**. Za vsak delovni postopek navedemo **delovna sredstva** (uporabljene naprave, orodje, pripomočke in material) in **čas trajanja**.

Na tem mestu je treba opisati tudi podrobnosti:

- **pravilno** je treba **poimenovati** posamezne delovne faze, uporabljeni orodje in material
- priložiti je potrebno **tehničke risbe** in ostalo tehnično **dokumentacijo**
- navedemo **delovne parametre**: nastavitevne vrednosti in pogoji, ki se jih moramo držati pri nekem delovnem postopku, npr. način vpenjanja, kontrole, vrtilna hitrost, podajanje, globina rezanja itd., prim. Operacijski list

3. Opisati je treba tudi **način kontrole**.

**Oplaščena pločevina** Pločevina z nekim nanosom, npr. pocinkana pločevina.

**Oplaščenje** Tehnologija, pri kateri se na obdelovanec nanese brezoblična snov, ki se nato spremeni v trdno sprljetno prevleko. Sin. Površinsko plastenje.

**Razlogi** za oplaščenje:

1. **Zaščita** površine **pred zunanjimi vplivi**, najpogosteje je to protikorozjska zaščita.

2. Povečanje **odpornosti proti obrabi**.

3. Izboljšanje **drsnih lastnosti** izdelka.

4. Povečanje **trdote**.

5. Izboljšanje **odpornosti na visoke temperature**.
6. Izboljšanje **estetskega videza izdelka**.

7. **Pocenitev dragih izdelkov**, npr. namesto dragega nakita iz polnega zlata predmete pozlatimo.

Glede na **AGREGATNO STANJE** materiala, ki ga nanašamo, poznamo oplaščenje:

1. Iz **tekočega** ali **pastoznega** stanja, npr. lakiranje, pršenje, varjenje z navarjanjem dodajnega materiala itd.
2. Iz **trdnega, zrnatega** ali **praškastega** stanja, npr. platiniranje, termično pršenje (metalizacija, termično brizganje keramike, plastike), vrtinčno sintranje ipd.
3. S **paro**, z **ioni**, s pomočjo **plazme** ipd.:
  - oplaščenje z elektrolitskim ali kemičnim ločevanjem, npr. galvanizacija.
  - vakuumsko metaliziranje (PVD oz. ionska implantacija, CVD)

Glede na **VRSTE MATERIALOV** poznamo:

1. Oplaščenje z **laki** in z **umetnimi masami**. V to kategorijo spada tudi emajliranje.

2. Oplaščenje s **Kovinami**.

3. Oplaščenje z materiali **s posebnimi lastnostmi**:

- materiali s protikorozjskimi lastnostmi
- materiali, odporni proti obrabi
- materiali z odličnimi drsnimi lastnostmi
- ekstremno trdi materiali
- temperaturno odporni materiali
- materiali, ki se kemično vežejo na površinski sloj, npr. oksidne plasti na obdelovancih

**Oplemenitev** Način obdelave, pri katerem **iz boljšamo** osnovne mehanske, kemične ali tehnološke lastnosti materiala, **ne spremenimo pa** njegove **oblike**. Delitev:

- protikorozjska zaščita
- toplotna obdelava

Protikorozjsko zaščito najdemo pod istoimenskim gesлом, spada pod Oplaščenje. Toplotno obdelavo prav tako najdemo pod istoimenskim gesлом in spada pod Spreminjanje lastnosti materiala.

Prim. Površinska zaščita, Inhibitor.


**Oplesek** Premaz, ki nastane po pleskanju. Prim. Nalič.

**Opletanje** Glej Preprosti tek, Popolni tek, Geometrične tolerance. Nepr. ohter.

**Opna** Glej Membrana.

**Opozicija** Nasprotovanje, odpor. Npr. pri prijemanju: postavitev palca nasproti drugih prstov. V politiki: protivladna stranka.

**Opozorilni znaki ZVZD**

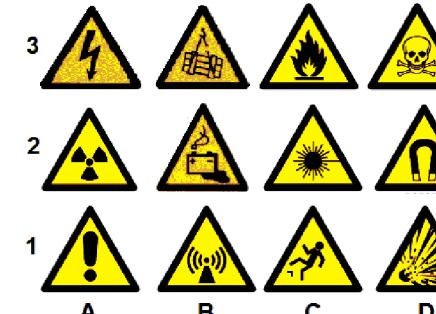

A1 - splošna nevarnost

A2 - pozor: radioaktivno sevanje

A3 - nevarna električna napetost

B1 - pozor: neionizirajoče sevanje

B2 - nevarnost zaradi baterij

B3 - pozor: viseče breme

C1 - pozor: nevarnost padca

C2 - pozor: laserski žarek

C3 - pozor: vnetljivo

D1 - pozor: eksplozivna snov

D2 - pozor: močno magnetno polje

D3 - pozor: strupena snov


**Opredmetena sredstva** → Osnovna sredstva.

**Oprijemanje** Težnja dveh različnih materialov, ki prideta v stik, **da se sprimeta** med seboj. Pri tem imamo v mislih dva materiala, ki sta v trdnem ali tekočem agregatnem stanju.

Oprijemanje je zelo pomemben podatek pri **barvah**, **lakih**, **premazih**, **lepilih** (npr.: lepilnih trakovih), pri **površinskih prevlekah** (kromanje, niklja-

nje, CVD, PVD), **mazivih** (npr. oljih), tudi pri **avtomobilskih pnevmatikah** (oprijemljivost na cestišču), gradbenem materialu (razne vrste malt, fasadni nanosi - na steno se mora material primiti, na zidarsko orodje pa ne ...), **tesnilih**, **plastičnih masah**, včasih tudi pri odrezavanju (granulati za peskanje) itd. Sin. adhezivnost.

**Optični merilni sistem za karoserijo** Pri tem merjenju se na posamezne merilne točke obesijo prozorna merilna ravnila s skalo. Skozi merilna ravnila namerimo laserski žarek, ki na ravnih slikah rdečo pikko. Med merjenjem je lahko vozilo pritrjeno na ravnino mizo, na posebnih podstavkih ali na dvigalu.

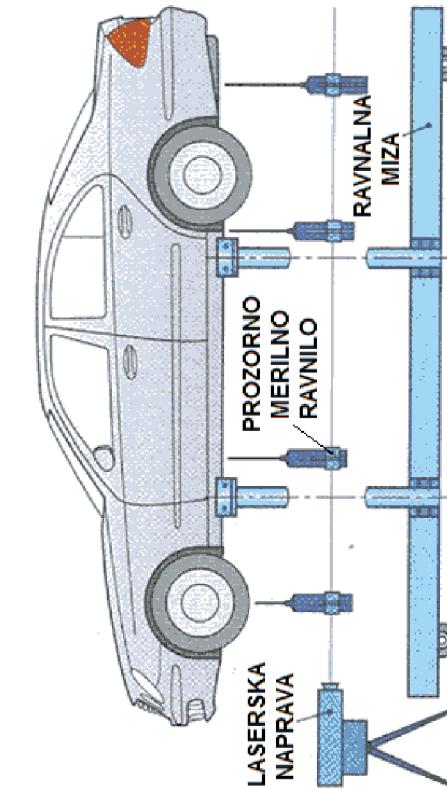


**Optični senzor** Senzor, ki zazna svetlobo ali gibanje in odda signal, ki je sorazmeren izmerjenemu svetlobnemu toku. Pogosto ga uporabljamo za **kontrolo prisotnosti obdelovancev**, **varnostne zapore** delovnega območja, za **čitalnike črtnih kod**, v **televizijskih aparatih** (za sprejemanje signalov od daljinca, ki oddaja IR svetlobo) ipd.


Optični senzor (sprejemnik svetlobe) **najpogosteje** uporabljam **v paru z oddajnikom svetlobe**.

Treba ju je pravilno namestiti, poznamo 3 izvedbe:


1. Oddajnik in sprejemnik **v istem ohišju** - optični odbojni senzor:

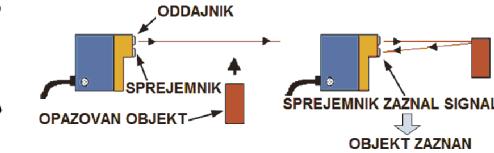


2. Oddajnik in sprejemnik **v istem ohišju z odbojnim telesom**:

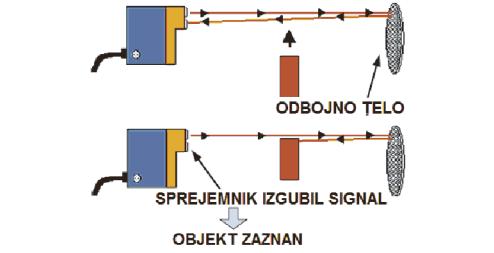

3. Oddajnik in sprejemnik **ločena** - optični prehodni senzor:

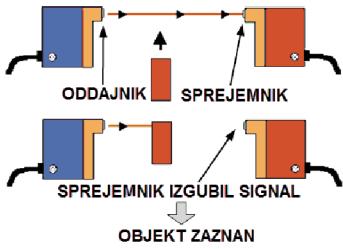

Simbol optičnega mejnega signalnika:

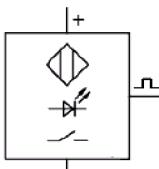

**Optično vlakno** Zelo tanek svetlobni vodnik iz zelo čistega stekla. Prevlečen je z oblogo (tudi iz zelo čistega stekla), ki ima nekoliko manjši lomni količnik kot steklo v sredini. Zato se svetlobni žarki v sredini optičnega vlakna popolnoma odbijajo (podobno kot pri prehodu iz stekla v zrak). Zaradi popolnega odboja na meji z oblogo lahko svetloba po optičnem vlaknu potuje zelo daleč skoraj brez izgub. Zato so optična vlakna dolga tudi do 200 km.


Kabelski prenos TV signalov preko optičnih vlaken se imenuje Cable TV Fiber Optic (CATV FO), prenos signalov preko optičnih vlaken pa Optical fibre transmission.

Prim. Kabelska TV, Steklo.


**Optika** Izraz, ki ima lahko več pomenov:

1. Nauk o svetlobi in svetlobnih pojavih.
2. Sistem leč, ogledal ali podobnih pripomočkov v neki napravi, npr. v fotoaparatu, mikroskopu, daljnogledu ipd. Tudi izdelovanje takih naprav.
3. Nastavitev krmilnih oziroma voznih mehanizmov v avtomobilu, [avtooptika](#).

**Optospojnik** Naprava, ki s pomočjo svetlobe prenaša električne signale preko dveh električno ločenih tokokrogov. Eden tokokrog je običajno visokonapetostni, drugi pa nizkonapetostni. V optospojniku sta zdržani LED dioda in fotodioda v enem samem elementu. Fotodioda generira bazni tok tranzistorja, ki zato začne prevajati:

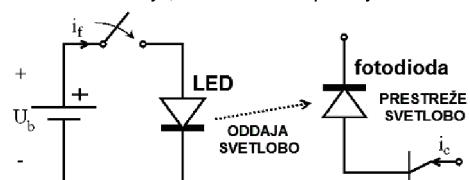


Namesto fotodiode se lahko uporablja fototranzistor. Sin. optocoupler, photocoupler, opto-isolator. Če sta tokokroga ločena in lahko prekinemo sprejem svetlobe, dobimo [optocoupler sensor](#):

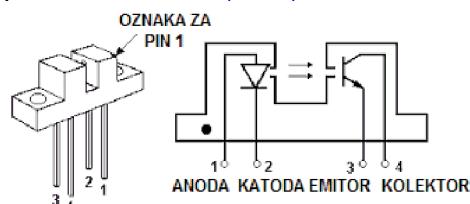

**Orbita** Krivulja, po kateri se giblje vesoljsko telo pod vplivom gravitacije.

**Orbitala** Prostorsko območje okoli jedra atoma, v katerem se z največjo verjetnostjo nahajajo posamezni atomski ali molekulski elektroni, ko so v izbranem energijskem stanju in ustrezajo rešitvam Schrödingerjeve enačbe. V eni orbitali sta lahko največ dva elektrona. Poznamo atomske in hibridne orbitale.

**Atomske orbitale** označujemo z zaporedno številko, ki ji sledi vrsta (ime) orbitale (s, p, d ali f) in nadpisano število elektronov, po potrebi še podpisana smer npr.  $1s^2$  ali  $2p^2, 2p_x^1$ .

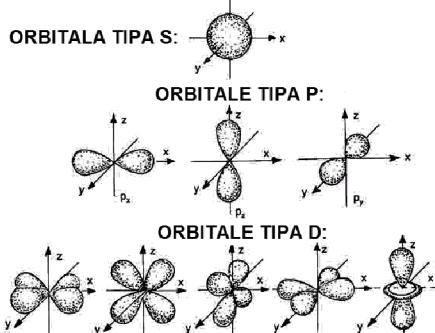

**Hibridne orbitale** pa označujemo s kombinacijo imen osnovnih orbital in nadpisanim številom različnih orbital določenega tipa, npr.:  $sp^3$  (pri nastanku hibridnih orbital tega tipa sodelujejo ena s in tri p orbitali),  $sp^2$  (pri nastanku hibridnih orbital tega tipa sodelujejo ena s in dve p orbitali).

Kako sestavljamo orbitale v lupine:


KVANTNO ŠTEVILLO	ENERGIJSKO STANJE				N - LUPINA
	$e = 0$	$e = 1$	$e = 2$	$e = 3$	
$n = 4$	□	□	□	□	4s 4p 4d 4f
$n = 3$	□	□	□	□	3s 3p 3d
$n = 2$	□	□	□	□	2s 2p
$n = 1$	□				1s

Vsek kvadrat pomeni največ 2 elektrona, torej:

- lupina K sprejme največ 2 elektrona
- lupina L sprejme največ 8 elektronov
- lupina M sprejme največ 18 elektronov itd.

S prekrivanjem 2 orbital nastane kemijska vez:

- σ (sigma) vez je najmočnejša oblika atomske (kovalentne) vezi in nastane npr. s prekrivanjem dveh s orbitali; npr. enojna vez med C atomi
- π (pi) vez nastane s stranskim prekrivanjem dveh p orbitali; dvojno vez med C atomi lahko ustvarita dve π vezi (elektronom v π vezi pravimo π elektroni) ali σ in π vez

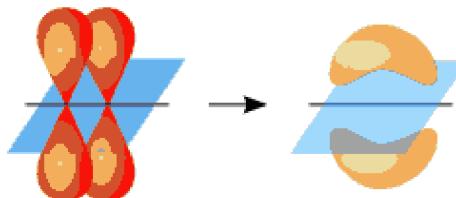


- δ (delta) vez se nanaša na d orbitali in je prisotna pri organskokovinskih spojinah

Prim. Atomska vez.


**Orbitalno varjenje** Posebni način varjenja, pri katerem se oblok mehansko vrti 360° okoli varjenca. Vrsta varjenja je praviloma TIG postopek, proces pa je računalniško voden ob majhni pomoči operaterja.

Primer mehaniziranega (avtomatskega) varjenja:

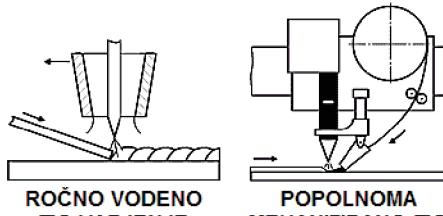

Za orbitalno varjenje se uporablja čeljust, skozi katero se dovaja zaščitni plin, vanjo se namestita tudi elektroda in varjenec. V čeljusti se nahaja varilna glava, ki vrta elektrodo okoli varjenca.

Vsaka čeljust je primerna za neko območje premerov varjenca:

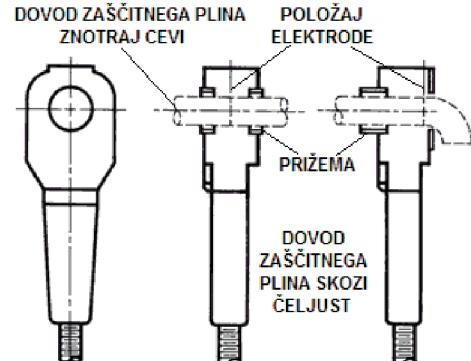

Orbitalno varjenje se uporablja za ponavljajoče zvare vrhunske kvalitete, npr. za večjo količino cevi z enakim premerom. Varimo lahko tudi brez dodajnega materiala.

**Ordinata** Navpična os y v dvoosnem kartezičnem koordinatnem sistemu. Prim. Abscisa.

**Organizacija** Skupnost ljudi ki imajo vsaj eden skupen cilj, zaradi katerega delujejo enotno in usklajeno.

**Organoleptičen** Ki se ugotovi s čutili: z vonjem, okusom, vidom, sluhom in otipom: ~e lastnosti, ~a preiskava. Metoda, ki se pogosto uporablja pri detekciji napak in nepravilnosti, npr.:

- piskajoč zvok ležaja lahko odkrijemo s sluhom
- otipamo mesta, kjer pušča olje
- vidimo razne poškodbe
- okusimo vsebnost antifriza v hladilni tekočini
- zavohamo kabel, ki se žge

### FOTORECEPCIJA

IZLED  
BARVA, VELIKOST, OBLIKA (TEKSTURA)

### KEMORECEPCIJA

VONJ → AROMA ← OKUS  
OSTER ZELIČNI PO OŽGANEM SLADKO SLANO KISLO TRPKO GRENKO JEDKO

### MEHANORECEPCIJA IN TERMORECEPCIJA

DOTIK TEMPERATURA TOGOST TEKSTURA (RAZPOREDITEV)

### SLUH

### ZVOK

BRNENJE SEKANJE GLASNOST

PISKANJE, POKANJE, ŠKRIPANJE

Upoštevati pa je potrebno, da je takšno testiranje pogosto subjektivno.

**Organska kemija** Kemija ogljikovih spojin. Po dogovoru pa nekaterih spojin kljub vsebnosti ogljika ne uvrščamo med organske: ogljikov monoksid CO, ogljikov dioksid  $CO_2$ , ogljikova kislina  $H_2CO_3$  in njene soli karbonati (npr.  $CaCO_3$ ).

Danes je poznanih preko 10 milijonov organskih spojin in le okrog 300.000 anorganskih spojin. Številost organskih spojin izhaja iz:

- štirivalentnosti ogljikovega atoma,
- lastnosti ogljika, da se C atomi vežejo v številne, različno spojene verige, razvijene molekule ali obroče (izomerija).

Približno 90% organskih spojin sestoji iz ogljika, vodika, dušika in kisika. Manj pogosti so fosfor, žveplo in halogeni. V organsko spojino se lahko vgradi vsak element.

Organokovinske spojine predstavljajo mejno področje med organsko in anorgansko kemijo.

**O-ring** Mehansko tesnilo v obliki obroča (torusa), od tod tudi naziv. Sin. O-tesnilo, O-obroč.

Obroč je oblikovan tako, da se prilega utoru in se med sestavo dveh ali več delov stisne. Na ta način tesni tekočine in pline na mejni ploskvi. Stik je lahko statičen, v nekaterih konstrukcijah pa se lahko deli in O-tesnilo med seboj gibljejo, npr. vrteče osi črpalk in hidravlični valji.

Stiki z gibanjem ponavadi zahtevajo mazanje. O-tesnil, da se zmanjša obraba. Tesnenje se običajno doseže z zatesnjeno tekočino.

O-tesnila so poceni, preprosta za izdelavo in montažo ter so zanesljiva. Zato so ena najpogostejših vrst tesnil pri konstrukciji strojev. Kvarijo se po-

stopoma. Lahko tesnijo tlake do več deset megapaskalov (MPa).



Materiali O-tesnil: elastomeri s krožnim prezom, baker, grafit (za izpušne cevi), silikon, NBR itd.

Manj znano je, da je o-ring patentiral Američan danskega rodu [Niels Christensen](#) leta 1937, ko je bil star 72 let! S preizkušanjem je ugotovil, da najbolje tesni tesnilo torusne oblike, ki ga vložimo v utor, katerega globina je 25% manjša od malega premera torusa. Prim. Semering, Tesnerje.

**Orodja za montažo** Ker so orodja za montažo zelo raznolika, jih običajno razdelimo po skupinah: inštalacijska orodja, električna montažna orodja, orodja za vpenjanje in pritrjevanje, orodja za hidravliko, pnevmatiko, orodja za montažo ležajev, veznih elementov, vijačnih zvez itd.


**Orodja za montažo ležajev** Snemalo, preša (hidravlična), o-ringi, tesnila, indukcijski grelnik.

**Orodja za montažo veznih elementov** Klešče za vskočnike, okrogle klešče, koničaste klešče, kladivo (leseno, gumijasto, lažje, težje) ...

**Orodja za montažo vijačnih zvez** Za montažo in demontažo vijačnih zvez up. različna orodja:

a) **Ključ:** 1 odprt (zvoni, viličasti: enojni in dvojni), ki ima srednjico zeva običajno za 15° nagnjeno proti osi ključa, kar omogoča privijanje na ožjem prostoru; 2 zaprti (obročni); 3 natični ("gedore"); 4 vtični (ibus); 5 kljukasti (zobati); 6 nasadni krivi ključ (za kotno brusilko, nasadni ključ pa je druga beseda za natični ključ); 7 jermenski (za oljni filter), 8 nastavljeni in francoski; 9 ~ z verigo (za vrtenje verižnika), momentni (glej posebno geslo), udarni (po njem se lahko udarja s kladivom) itd.

b) **Vijači** (nepr. izvijač, šraufenziger): 10 navadni, 11 križni, 12 torx itd. Prim. Demontaža.

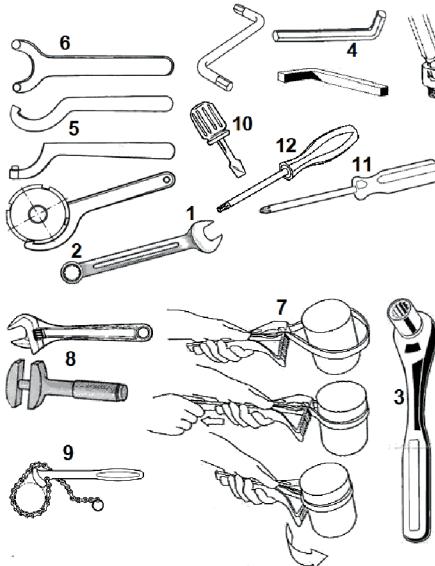

**Orodje** Predmet ali priprava, ki se redno uporablja pri nekem fizičnem delu.

Glede na uporabo delimo orodja na:

- a) Orodja za posamično uporabo: čevljarsko, poljedelsko, mizarsko, vrtinarsko, merilno ~ itd.
- b) Orodja za množično proizvodnjo, ki olajšajo, poenostavijo ali avtomatizirajo neko strojno delo v serijski ali množični proizvodnji.

**Orodja za množično proizvodnjo** delimo na:

1. Orodja za oblikovanje: za litje, za brizganje plastike, za pripravo form itd.
2. Orodja za preoblikovanje: vlečenje, kovanje, upogibanje, štancanje, stiskanje itd.
3. Orodja za ločevanje: rezilna orodja (luknjanje, rezanje ...), odrezovalno orodje itd.
4. Ostali pripomočki, priprave in naprave: montažno orodje, vpenjalno orodje, orodje za varjenje, kovičenje itd.

## 5. Kombinirana orodja.

Orodja delimo tudi po načinu UPORABE oz. DELOVANJA: ročno, električno, pnevmatsko, hidravlično ~ itd.

Pogosto se zgodi, da za eno samo dejavnost potrebujemo več različnih orodij. Takšen komplet imenujemo **garnitura orodja**.

Prim. Vzdrževanje, Montaža, Orodja za montažo vijačnih zvez.

**Orodna jekla** Jekla za izdelavo orodij. Ta jekla morajo imeti visoko trdoto v hladnem in nekatera tudi v toplem stanju. Pri odrezavanju se komaj še uporabljajo. Delimo jih na:

1. **OGLJIKOVA orodna jekla** za delo v hladnem stanju so plemenita jekla s 0,6% <C<1,4%. Več %C pomeni večjo trdoto, ki po kaljenju znaša 63-67 HRC. Toplotna in druga obdelava (npr. kovanje) je lahko zahtevenejša. V odvisnosti od potreb po žilavosti nato popuščamo 100 do 300°C. Med orodnimi jekli so ta jekla najcenejša in jih uporabljamo le, če ustrezajo zahtevam, npr. za:

- ročna kladiva, prebijala, orodja za obdelavo lesa (lesni svedri, dleta, rašpe, pile, žage) itd.
- pri 1% C: orodja za hladno obdelavo jekla in drugih kovin, rezalna orodja, površala, svedri, rezkarji, noži in pnevmatska kladiva
- pri 1,2% C: orodja za rezanje navojev, sekaci, dleta, graversko orodje, votlice za vlečenje, orodje za obdelavo najtršega kamna
- 1,1-1,35% C: za vse vrste pil itd

## 2. LEGIRANA orodna jekla:

- legirana orodna jekla za hladno delo: 0,8% <C<1,5%, legirana so s Cr in W; po kaljenju so zelo trda, a manj prožna, tudi manj obstojna pri višjih temperaturah; uporabljajo se za orodja z visoko trdoto pri majhnih rezalnih hitrostih: orodja za rezanje navojev, svedri za les, kovinske žage, noži za obdelavo umetnih mas, za rezanje papirja, kartona, usnja, matrice in patrice za serijsko izdelavo papirnatih izdelkov, kotalni ležaji, posebno trde pile, valji pri hladnem valjanju, merilna orodja, kalibri
- legirana orodna jekla za toplo in hladno delo: 0,4% <C<0,6%, legirana so s Si, W, Mo in Cr; Si daje prožnost, W pa popustno obstojnost; uporabljajo se pri orodjih, ki se preveč ne segrejejo, zahtevana pa je manjša trdota: pnevmatična orodja, noži za struženje lesa, matrice za vroče stiskanje, prebojna orodja, ročna in pnevmatska dleta, matrice in kalupi za kovanje ter stiskanje v vročem stanju
- 0,4% <C<0,6% za vroče delo: 0,3% <C<0,6%, legirana so s W, V, Co, Cr, Mo in Ni; z W legirana jekla se kalijo v olju, legirana s Cr in Mo pa na zraku; uporaba: utopi za kovanje jekla v vročem stanju, razni trni in votlice za stiskanje kovin v vročem stanju, kalupi za tlačno litje, škarje za rezanje v vročem stanju itd.
- hitrorezna jekla (glej posebno geslo)
- nerjavna orodna jekla (glej posebno geslo)

Prim. Odrezavanje - materiali za rezilna orodja.

**Orodna plošča** Katerakoli plošča, ki je namenjena za orodje, npr. glej risbo pod gesлом Brizganje v formi: fiksna vpenjalna, podporná, izmetalna, premična vpenjalna itd.


**Orodni list** Dokument, ki vsebuje seznam vsega potrebnega orodja za obdelavo konkretnega obdelovanega predmeta. Izpolni se ob prednastaviti orodja. O.I. vsebuje podatke o:

- materialu in vrsti orodja (premer in št. zob freza, premer in dolžino svedra),
- korekciji polmera rezalne roba (oblike orodja),
- obliki držala noža in oddaljenosti središča noža od izhodne ravnine delovnega vretena,
- o premeru, ki ga je treba obdelati,
- številu delovnih operacij, za vsako orodje.

V odvisnosti od izbranega materiala orodja nato iz tehnoških tabel in diagramov določimo rezalno hitrost, podajanje in globino rezanja. Tudi režim obdelave vnesemo v orodni list.

**Orodni mikroskop** Mikroskop, ki omogoča izvajanje natančnih meritev dolžin in kotov. Prim. Profilni projektor.

janje natančnih meritev dolžin in kotov. Prim. Profilni projektor.

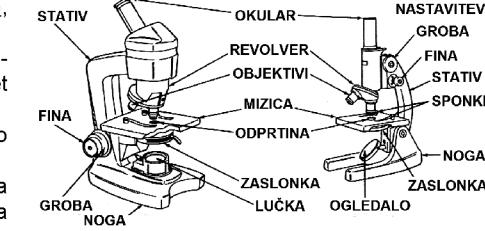

## Orto-

1. Predpona za 1,2- položajni izomer aromatskih spojin (kadar imamo dva substituenta). Pnv. NOS, ciklične spojine s stranskih verigami. Prim. Para-.

2. Pravilen, resničen, zakonit.


**Ortogen** Pravokotnik. Ortogonalen - pravokoten. Orthogonalna projekcija: glej Pravokotna projekcija.

**Os** Strojni del v obliki palice (običajno krožnega prezera), ki:


- ne poganja nobenega strojnega dela, os torej ne prenaša vrtenja (energije) na neki drugi strojni element
- služi kot opora pri vrtenju bobnov, vrvnic, teknalnih koles itd., torej prenaša mehanske obremenitve

Os je obremenjena predvsem na upogib, na torzijo pa ni obremenjena. Delitev:

- MIRUJOČE osi se ne vrtilo. Vrteči deli so nanje vezani preko ležajev:

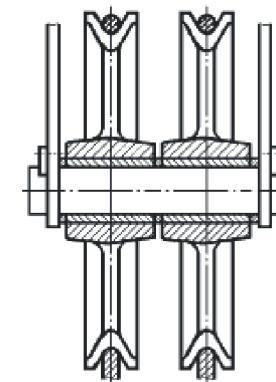

- ROTIRAJOČE osi se vrtilo skupaj z vrtečimi deli in so same vležljene:

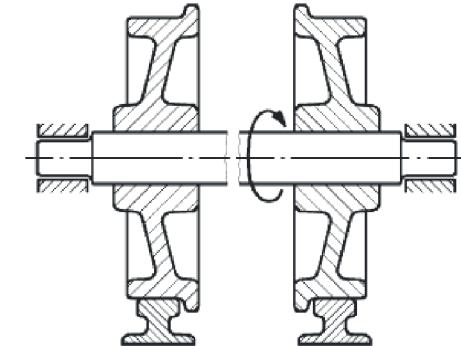

Nepr. aksa. Prim. Gred, Tečaj, Vreteno, Pesto.

V MATEMATIČNEM SMISLU ali pri TEHNIŠKI KOMUNIKACIJI pa je os zamišljena premica:

- ki like, telesa ipd. deli v simetrične polovice,
- okoli katere se lik ali telo vrti.

Sin. središčnika. Osna sila: aksialna sila.

**OS** Glej Operacijski sistem.

**OSB plošče** Plošče, izdelane iz večslojno lepljenih iveri, ki so v zunanjih, lahko pa tudi v notranjih slojih usmerjene vzporedno z dolžino in širino plošče. Kratica je iz ang. Oriented Strand Board. V primerjavi z običajnimi iverimi s površinami imajo OSB plošče boljše mehanske lastnosti:

- upogibna trdnost suhih OSB plošč znaša 10 do 30 N/mm<sup>2</sup>
- strižna trdnost od 0,3 do 0,5 N/mm<sup>2</sup>


Boljša je tudi dimenzijska stabilnost, oprijem pri uporabi leplil in toplotna izolativnost (toplota prevodnost znaša le 0,13 W/mK). Lastnosti OSB plošč lahko preberemo iz standardiziranih oznak

na ploščah. Gostota znaša  $0,6 - 0,7 \text{ kg/dm}^3$ . Uporaba: za izdelavo strešnih konstrukcij, zunanjih ali notranjih sten, podov in stropov pri montažni gradnji, za opaže betonskih konstrukcij pri klasični gradnji, za postavitev sejemskih prostorov, reklamnih panojev, za embalažo itd.

Prim. LSB, Iverna plošča, MDF, HDF.

#### Oscilacija Nihanje.

**Osciloskop** Elektronski instrument, ki na zaslonu prikaže spremenjanje napetosti v odvisnosti od časa. Na ta način lahko opazujemo veličine, ki se nenehno spremenijo.

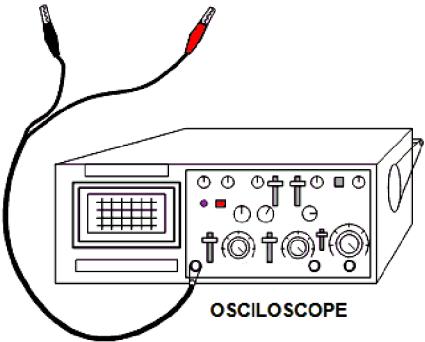

**Osebna družba** Gospodarska družba, pri kateri družbeniki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem: k.d., t.d. in d.n.o.

**Oslojeni rezalni materiali** Glej Prevlečeni rezalni materiali.

**Oslojevanje** Prevlečenje materiala s sloji, običajno v vakuumu. Postopek je uporaben tako pri protikoroziji zaščiti kot tudi pri materialih za rezilna orodja. Prim. CVD, PVD, Odrezavanje - materiali za rezilna orodja, Naparevanje.

**Osmol** Merska enota za množino osmozno aktivnih delcev (1 osmol vsebuje 1 mol osmozno aktivnih delcev). Sin. Osm.

**Osmolarnost** Koncentracija osmozno aktivnih delcev, izražena v osmolih na 1 l raztopine.

**Osmotski tlak** Tlak bolj koncentrirane raztopine, s katerim ustavimo osmozo. Večja kot je razlika med koncentracijami topljencev, višji je osmotski tlak. Prim. Osmoza.

**Osmoza** **Prehod** (difuzija) **topila** iz področja **nižje koncentracije** topilencev v bolj **konzentrirano raztopino skozi polprepustno membrano**, ki topilencev ne prepušča.

#### Pojasnilo definicije:

Predpogoj za pojav osmoze je prisotnost polprepustne membrane, ki:

- topljencev ne prepušča,
- prepušča pa topilo.


Mehanizem delovanja polprepustne membrane je pojasnjен pod posebnim gesлом.

Kadar sta dve raztopini z različnima koncentracijama topljencev med seboj ločeni s polprepustno membrano, se pojavi **težnja po vzpostavitvi ravnotežja** (difuzija - gibanje delcev v smeri nižje koncentracije teh delcev):

1. Delci topilencev težijo v tisto smer, kjer je topilena manj, torej v smer nižje koncentracije.

2. Delci topila težijo v tisto smer, kjer je topila manj, torej v smer višje koncentracije topilencev. Ker polprepustna membrana onemogoča gibanje 1., **preostane samo še druga možnost: prehod topila** iz področja nižje koncentracije topilencev v bolj koncentrirano raztopino. Ta pojav se imenuje **osmoza** in ga poenostavljeno pojasnjuje risba:

višina stolpca raztopine, ki po končani difuziji ustreza osmotskemu tlaku

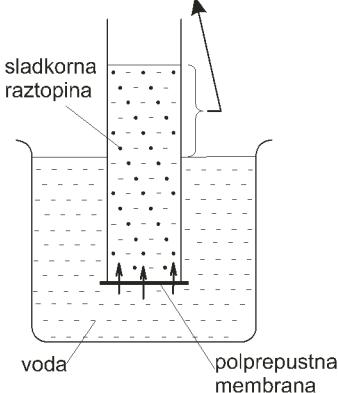

Slika prikazuje, kako osmoza premaguje silo teže. To osnovno gonilo je eden od razlogov za transport vode po žilah rastnin.

Osmoza je za življenje izjemno pomemben mehanizem, zato ga je vsekakor potreben razumeti. Podobno kot polprepustna membrana deluje naše črevesje, tudi celična membrana.

Prim. Difuzija, Reverzna osmoza, Osmotski tlak, **Vulkanifiber** (material za osmotske membrane).

**Osnovno tesnilo** Glej Radialno gredno tesnilo.

**Osnova** V ličarstvu izraz za **vrsto topila**, ki topi veziva pri premazih. Vezivo je lahko vodotopno (vodna osnova, vodna baza) ali pa je topno v organskih topilih, npr. nitroceluloza (nitro osnova). Proizvajalci premazov govorijo o **vodnih** in **topilnih premazih**.

Pri **vodnih osnovah** brizgalne **pištote ni treba prati**, če menjamo barvo - dovolj je, da pred začetkom brizganja z novo barvo samo nekajkrat brizghemo v zrak.

Pri **nitroceluloznih osnovah** je drugače: brizgalno pištoto je **potrebitno oprati**, če menjamo barvo.

Tudi pri čiščenju premazov moramo biti pozorni:

- Premaze **na vodni osnovi** v času sušenja **ne smemo čistiti z vodo**, ker jih bomo razmazali!!! Čistimo jih z organskimi čistili, npr. s čistili na nitro osnovi, s silikonskimi čistili itd.

Nekateri vodni premazi so izdelani tako, da niso več topni v vodi, ko se enkrat posušijo in strdijo. Ne moremo jih odstraniti z nobenim topilom več - niti nitro razredčilo jih več ne raztopi! Pomaga samo dolgotrajno brušenje.

- Premaze **na nitro osnovi ne smemo čistiti z nitro čistili**, ker jih bomo razmazali!!! Čistimo jih s čistili na vodni osnovi.

**Osnovna sredstva** Sredstva, ki sodelujejo v delovnem procesu, svojo vrednost pa prenašajo na poslovne učinke v obdobju, daljšem kot leto dni. Osnovna sredstva so lahko v obliki:

a) Stvari, to so **opredmetena sredstva**: zemljišča, zgradbe, sadovnjaki, stroji, naprave ...)

b) Pravici, to so **neopredmetena sredstva**: patenti, licence, know-how itd.

**Osnovni kapital** Kapital, ki je potreben za odprtje in zagon podjetja. Za določene oblike družb (npr. d.o.o.) je z zakonom določen minimalni osnovni kapital. Sin. temeljni kapital.

**Osnovni naboj** Najmanjši doslej dokazani pozitivni ali negativni naboj:  $1,602177 \cdot 10^{-19}$  As. Sin. elementarni naboj.

**Osnovno stanje** Stanje neke naprave (npr. potnega ventila, stikala itd.), ko nanj ne deluje nobena sila. Prim. Delovno stanje, Mirovno stanje.

**Osovinski** Glej Aksialen, npr. ~ kompresor.

**OSS** Glej Open source software.

**Ostrenje** Ostro brušenje. Najpogosteje ostrimo, poravnavaemo in profiliramo bruse.

Nov ali obrabljen brus ni primeren za natančno obdelavo površine, zato jih moramo poravnati. To je natančno in zelo pomembno delo, ki zahteva precizne podajalne priprave.

Bistveno se razlikuje poravnavanje običajnih brusov iz korundov ali silicijevega karbida od ostrenja brusov iz diamanta ali borovega nitrida.

#### Poravnavanje običajnih brusov

1. Orodje za poravnavanje stoji, brus pa premikamo  
2. Orodje je pritrjeno na podajalno pripravo in se giblje. Podajalne priprave so opremljene z merilnim sistemom. Tako so opremljeni boljši brusilni stroji, ki omogočajo natančnejše brušenje. Najpogosteje uporabljamo diamantna orodja z enokristalnim naravnim diamantom, ki je vdelan v držalo (pilotan ali vsintran). Diamantno zrno je brušeno v konico, polkrožno ali drugače - odvisno od oblike profiliranja brusa. Zelo pomemben je način vpenjanja orodja. Pri ostrenju moramo diamantno orodje nagniti v smeri gibanja, tako glavnega kot podajalnega. Priporočljiva hitrost brusa pri ravnjanju je 20-30 m/s, podajanje v radialni smeri naj bo 0,02 mm/vrtljaj, v aksialni smeri pa 0,1 mm/vrtljaj. Pri poravnavanju brusa je priporočljivo hlajenje.

Razen diamantnih uporabljamo tudi druga orodja: palice iz silicijevega karbida, kolesce za lušenje zrn brusa, orodje s konusno obliko (ki ima zaradi oblike različno hitrost, zato spodrsuje in drobi zrna ter vezivo).


#### Poravnavanje diamantnih / bornitridnih brusov

Ravnamo le bruse z nekoliko debelejšim slojem brusilnih zrn. Zaradi izredne trdote brusnega zrna temeljijo vsi načini poravnavanja **na odstranjevanju plasti veziva**: z diamantno letvijo, ki miruje ali s kolescem iz silicijevega karbida, ki ga zaviramo.


**Ostružek** Pri struženju odstranjen odrezek.

**Ostwaldov barvni krog** Barvni krog, ki prikazuje **nastajanje novih barvnih mešanic in odtenkov**, vse do najbolj finih barvnih nians.

Pri odštevalnem mešanju barv leži zelena v barvenem krogu med rumeno in modro, ker je rezultat mešanja rumene in modre barve. Glede na delež modre ali rumene dobimo bolj rumeno zeleno ali bolj modrikasto zeleno barvo. Sočasno pa je postalno očitno, da iz mešanja modre in rumene barve nikakor ne moremo dobiti rdečkastega barvnega odtenka, ker leži rdeča barva nasproti zelene:

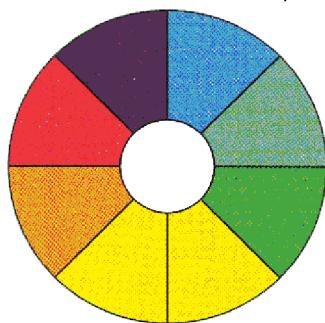

Za razumevanje nastajanja barvnih mešanic je najbolje, da si najprej zamislimo **3 osnovne barve**, glej levo sliko spodaj:

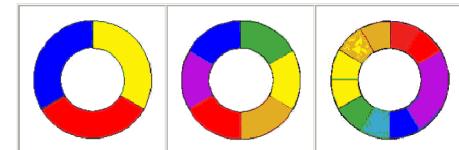

**Sekundarne ali izpeljane barve** dobimo, če v enakem razmerju mešamo katerikoli dve osnovni barvi (slika v sredini). Če s postopkom nadaljujemo, dobimo **terciarne** itd. barve, postopek lahko poljubno ponavljamo.

**Ostwaldov zakon razredčenja** Matematična izpeljava povezave med disociacijsko konstanto  $K_D$  [mol/L] in stopnjo disociacije  $\alpha$  [%]:

$$K_D = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)} \cdot [AB]$$

Iz zveze se jasno vidi, da se ob vse večjem razredčevanju, torej **ob manjšanju množinske koncentracije elektrolita [AB] in mol/L**, veča vrednost količnika  $\alpha^2/(1-\alpha)$ , torej **se veča stopnja disociacije  $\alpha$** .

#### Oven

1. Priprava za strojno kovanje in kovanje v utopih, premični del. Nanj je pritrjeno sedlo. Nepremični del je nakovalo. Če sta oba dela premična,

imamo zgornji in spodnji oven. Sin. trkač.  
**2.** Naprava za zabijanje pilotov, razbijanje vrat, zidov (npr. vojaška priprava). Tudi ovčji samec.  
**Override** Glej Potni ventil - načini aktiviranja.  
**Overspray** Prekomerno razsprševanje, ki gre mimo objekta. Glej geslo Izkoristek nanosa. V drugačnem kontekstu je overspray lahko tudi megla, ki jo razpršimo na prehodu od popravila na staro barvo - delno lakiranje, barvanje na prehod.


**Ovijanje** Glej Štancanje.

**Ozmoza** Glej Osmoza.

**Označevanje kovic** Glej Kovice - označevanje.  
**Označevanje kovinskih gradiv** Obstaja veliko različnih standardov (veljavnih in neveljavnih). Za označevanje železnih gradiv po veljavnih standardih glej geslo Označevanje železnih gradiv po SIST EN.

**Označevanje pnevmatičnih elementov** Glej geslo Pnevmatika - sheme, označevanje sestavin (novejši sistem označevanja) ali Pnevmatika - sheme, oštrevljeni elementi (starejši sistem označevanja).

**Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev** **PRIKLJUČKE VZBUJALNIH TULJAV** (napajanje releja) označujemo s črkovo-številčnimi oznakami, npr. A1, A2:

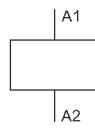

**SPONKE GLAVNIH (močnostnih) KONTAKTOV** označujemo z enojnimi lihimi števili od leve proti desni. Pripadajoče sponke teh kontaktov označimo s sodimi števili:



**SPONKE POMOŽNIH KONTAKTOV** označujemo z dvoštevilčnimi števili (desetice in enice):


- **levo število** (desetica) označuje **ravrstitev kontakta** (zaporedna številka vrste)
- **kombinacija desnih števil** (enice) na obeh straneh kontakta pa označuje **funkcijo stikala**:  
 1 → 2 je **mirovno stikalo** (odpiralni kontakt)  
 3 → 4 je **delovno stikalo** (zapiralni kontakt)  
 5 → 6 je **mirovno stik. s časovno zakasnitvijo**  
 7 → 8 je **delovno stik. s časovno zakasnitvijo**  
 1 → 2 ↔ 4 je **menjalno stikalo**  
 5 → 6 ↔ 8 je **menj. stik. s časovno zakasnitvijo**

Lihă števila označujejo priklope (vhode):

- 1 - za mirovno in menjalno stikalo
- 3 - za delovno stikalo

Soda števila so signali: 2 - NC, 4 - NO

• primer označevanja sponk pomožnih kontaktov:

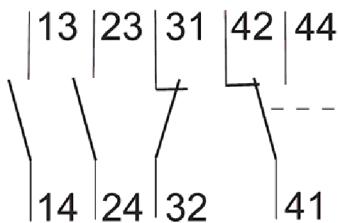

Primer označke za celoten kontaktor:



**PRI MOTORNIH VOZILIH** je sistem označevanja priključkov na relejih nekoliko drugačen, za podrobnosti glej geslo Avtoelektrika - označke priključkov.


Najpomembnejše označke po DIN 72552 so:

**30** - plus, direktno iz baterije na kontakt releja


**85** - minus, napajanje tuljavice

**86** - plus, napajanje tuljavice

**87** - izhodna sponka za kontakt releja, delovni del (NO) menjalnega kontakta

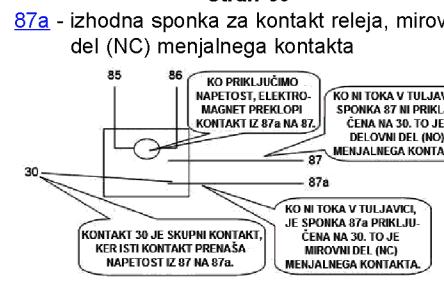

Dva primera označevanja priključkov relejev v motornih vozilih:

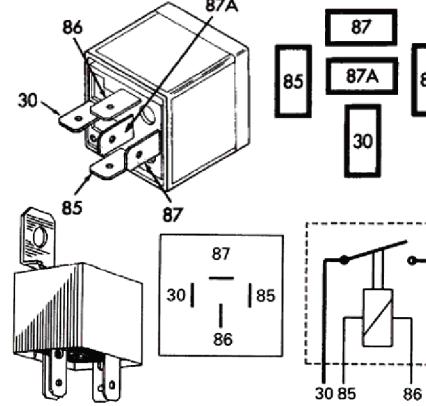

Kontakti releja za motorno vozilo so lahko označeni tudi s številkami od 1 do 5. V tem primeru dobro poglejmo steno releja, kajti tam je vtisnjeno tudi pojasnilo - kaj pomeni kateri priključek.

**Označevanje umetnih mas** Glej geslo Umetne mase - prepoznavanje.

**Označevanje uporov** Poznamo 2 načina:

- a) Alfanumerično označevanje s pomočjo številk in črk se uporablja za upore večjih moči. Podatki se natisnejo na površino upora, uporabljamo pa nadomestne črke:

$\Omega$  (ohm) → E ali brez črke E


$k\Omega$  (kilo ohm) → k

$M\Omega$  (mega ohm) → M

Nadomestne črke so lahko tudi na mestu decimalne vejice, npr.  $8k2 = 8,2 k\Omega$ . Razen tega z nadomestnimi črkami izrazimo tudi toleranco: F = 1%, G = 2%, J = 5%, K = 10%, M = 20%.

- b) Po IEC standardu se upori označujejo z barvimi obročki (prstani).

Označevanje po 3, 4, 5 in 6 črtni kodah:

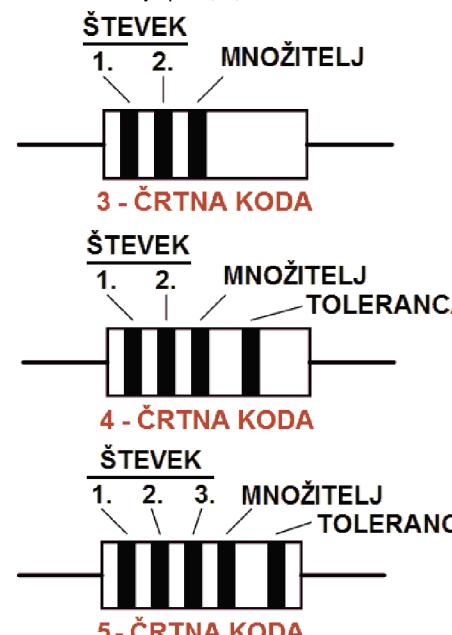

## 6 - ČRTNA KODA

Spodnja tabela prikazuje barve za **števke** (Št.), **množitelja** (Množ.), **toleranco** (Toler.) in za **temperaturni koeficient** (Temp. k.):

Barva	Št.	Množ.	Toler.	Temp. k.
črna	0	$\times 10^0$	/	
rjava	1	$\times 10^1$	$\pm 1\%$	100 ppm
rdeča	2	$\times 10^2$	$\pm 2\%$	50 ppm
oranžna	3	$\times 10^3$	/	15 ppm
rumena	4	$\times 10^4$	/	25 ppm
zelena	5	$\times 10^5$	$\pm 0,5\%$	
modra	6	$\times 10^6$	$\pm 0,25\%$	
vijolična	7	$\times 10^7$	$\pm 0,1\%$	
siva	8	$\times 10^8$	$\pm 0,05\%$	
bela	9	$\times 10^9$		
zlata		$\times 0,1$	$\pm 5\%$	
srebrna		$\times 0,01$	$\pm 10\%$	
brez			$\pm 20\%$	

Iz števkov dobijeno število zmnožimo z množitejem, toleranca pa nam pove, kolikšno je možno odstopanje od nazivne vrednosti.

Poglejmo primer:

1. Števek: rumena = 4

2. Števek: vijolična = 7

Množitelj: oranžna =  $10^3$

Toleranca: zlata = 5%



**47kΩ 5% tol.**

Dejanska upornost znaša med 44,65 in 49,35 kΩ.

Če je upor označen po **6-črtni kodu**, je sistem označevanja prvih 5 mest enak kot pri 5-črtni kodu, 6. obroček pa označuje temperaturni koeficient - spremembu upornosti v [ppm/°C].

**Označevanje vodov** Najpomembnejši sistemi izmeničnih omrežij so:

**TN-S, TN-C, TN-C-S, TT in IT**.

Črke imajo svoj pomen:

T (terra - zemlja)

N (neutral - nevtralen)

I (isolated - izoliran)

S (separated - ločen)


C (combined - kombiniran)

pomembno pa je tudi **zaporedje**:


1. črka pojasnjuje izvedbo povezave neutralne točke **transformatorja** oz. **generatorja**.

2. črka pojasnjuje povezavo električno vodljivih delov uporabniških naprav.

Generator ali transformator

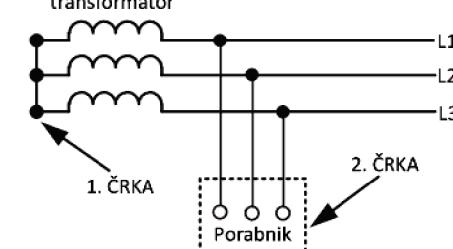

Posebnosti posameznih sistemov omrežij:

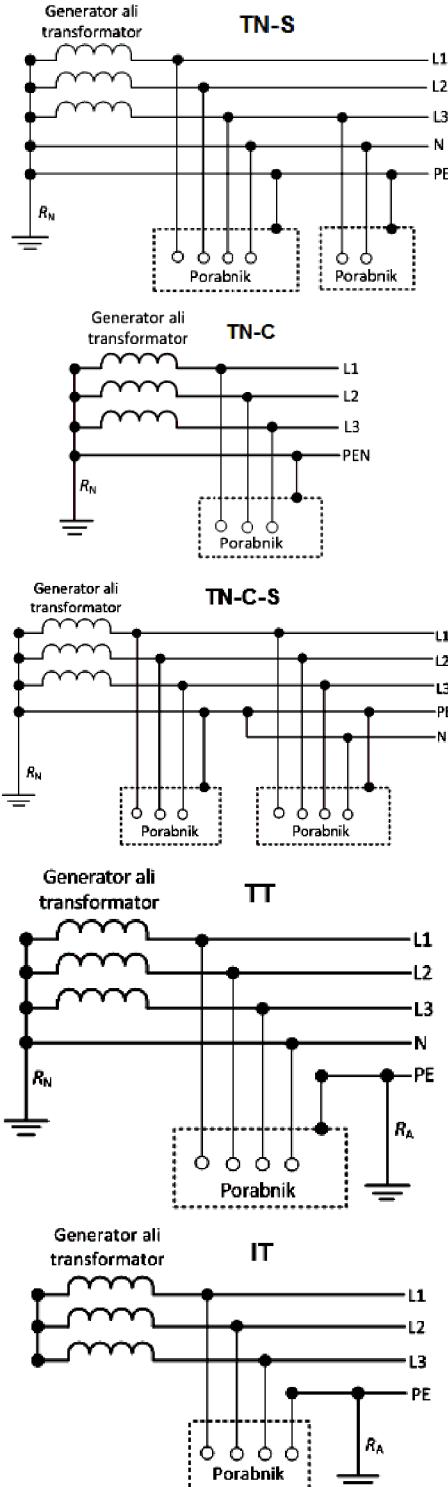

Po DIN 40 108/5.78 označujemo električne vode na naslednji način:

#### 1. Enosmerni sistem:

- polariteta:
- pozitivna L+ (kratica za **line**, pozitivni vodnik)
- negativna L- (negativni vodnik)
- nevralni vod (srednji vodnik): M
- referenčna ozemljitev: E (Earth)
- ozemljitveni zaščitni vod: PE (Protective Earth)
- nevralni vod: PEN (PE and neutral)
- neozemljeni zaščitni vod: PU
- brezsumna ozemljitev: TE

#### 2. Izmenični tok, trifazni sistem:

##### Omrežje:

- zunanj vodi (fazni vodniki):
- prednost: L1, L2, L3 (**line**, 1., 2. in 3. faza)
- dopustno: 1, 2, 3
- dopustno: R, S, T (kot si sledijo faze)
- nevralni vod: N
- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE

##### Pogonska sredstva:

- zunanj vodi: U, V, W
- nevralni vod: N

- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE

Po številu polov ločimo naslednje vrste vtično-spojnih naprav:

- a) Dvopolne: L, PEN
- b) Tripolne: L, N, PE
- c) Štiripolne: L1, L2, L3, PE
- d) Petpolne: L1, L2, L3, J, PE

#### STANDARDIZIRANE BARVE ISOLACIJE

V nizkonapetostnem (NN) trifaznem omrežju uporabljamo vodnike oz. kable s standardiziranimi barvami izolacije:

- za fazne vodnike L1, L2, L3 - **RJAVA**, **ČRNA**,
- za vodnik N - **MODRA** in
- za ozemljitveni vodnik - **RUMENO / ZELENA**.

**Označevanje zvarov** Glej Varjenje - risanje in označevanje zvarov.

**Označevanje železnih gradiv po SIST EN** Za boljše razumevanje glej sliko 3 iz priloge.

**LITO ŽELEZO** označujemo na dva načina:

1. Z znaki.
  2. S številkami.
- JEKLA in JEKLENO LITINO** pa označujemo:
3. Po kemični sestavi.
  4. S številkami.
  5. Po uporabi, mehanskih ali fizikalnih lastnosti.

Najprej moramo **uvrstiti** oznako železnega gradiva v eno od naštetih petih skupin. Kako to storimo?

Če na **1. mestu piše EN** - (s povišljajem), tedaj sta samo možnosti **1. ali 2. (LITO ŽELEZO)**:

- če sledi črka GJ, tedaj je samo **1. možnost** (označevanje Z ZNAKI);
- če sledi le črka J, tedaj je samo **2. možnost** (označevanje S ŠTEVILKAMI)

Če na **1. mestu ne piše EN**, tedaj so možnosti **3.. 4. in 5.** (JEKLO, JEKLENA LITINA - dodatek G):

- če se oznaka **začne s črko C, X, HS ali s številko** - je označevanje po KEMIČNI SESTAVI (3.)
- če je na prvem mestu mestu številka 1 s piko 1. - tedaj gre za označevanje S ŠTEVILKAMI (4.)
- če se na prvem mestu znaki S, P, L, E, B, Y, R, H, D, T in M - tedaj se jeklo označuje PO UPORABI, MEHANSKIH ali FIZIK. lastnosti (5.)

Ko smo ugotovili pravo skupino, tedaj samo še pogledamo podrobna navodila za označevanje v tej skupini, ki je označena s številko v sredini vrstice: določimo posamezna mesta in nato prepoznamo sporočila po kraticah.

**Označevanje LITEGA ŽELEZA** po SIST EN 1560

1.

#### OZNAČEVANJE Z ZNAKI

Oznaka vsebuje **največ šest mest**, vsa niso nujno uporabljeni. Vsako mesto lahko vsebuje več znakov. Med znaki ni prostih mest:

**1. Mesto** je oznaka **EN**, ki ji sledi **povišljaj** - in **GJ** (G - litina, J - na osnovi železa).

**2. Mesto** je struktura **GRAFITA**: **L** - lamelarni, **M** - temprani, **N** - ledeburična struktura brez grafita, **S** - krogličasti, **V** - vermkularni, **Y** - posebnost

Sledi neobvezno pojasnilo mikro/makro **strukture LITINE**: **A** - austenit, **B** - črna temprana litina, **F** - ferit, **L** - ledeburič, **M** - martenit, **P** - perlit, **Q** - gašeno, **T** - gašeno + popuščano, **W** - bela temprana litina

**3. Mesto** se začne **s povišljajem** in označo za:

• **MEHANSKE LASTNOSTI**, ki jih loči **povišljaj**: :natezno **trdnost** sestavljata dve oznaki:

3-4 mestno **število** [ $N/mm^2$ ] in **znak** za okolišne testiranja: **S** (posebej lita epr.), **U** (preizkušanec lit skupaj z osnovnim materialom) ali **C** (preizkušanec odvzet od ulitka)

:minimalni **raztezek** je 1-2 mestno **število** [%], ki mu spet sledi črka **S**, **U** ali **C** (če pojasnjeno)

:minimalna **udarna žilavost** in **[J]**; če se podaja, je razen okolišne testiranja (**S**, **U** ali **C**) dodan povišljaj (-) in oznaka za testno temperaturo: **RT** (sobna temp.) ali **LT** (nizka temp.)

:**trdota** - najprej črki **HB** (Brinell), **HV** (Vickers), **HR** (Rockwell) in nato 3 mestno **število**

• **KEMIJSKO SESTAVO**, ki jo označuje črka **X**, sledi **100-kratna vrednost** odstotne-

ga deleža **ogljika** (neobvezno) in nato znaki najpomembnejših **legirnih elementov** ter **njhov %**, zaokroženi na celo število; medsebojno so **ločeni s povišljajem**.

**4. Mesto** so morebitne oznake za **opis stanja materiala**: **D** - lito neobdelano stanje ulitka, **H** - toplo obdelan ulitek, **W** - varivost za zvarne spoje, **Z** - druge, v naročilu določene zahteve

2.

#### OZNAČEVANJE S ŠTEVILKAMI

**1. Mesto** je oznaka **EN**, ki ji sledi **povišljaj** - in **J**.

**2. Mesto** je struktura **grafita**, enake oznake kot pri označevanju z znaki

Sledi številka, ki podaja glavno lastnost litine: **0** - rezerva, **1** - natezna trdnost, **2** - trdota, **3** - kemička sestava, **4** do **9** - rezerva

**3. Mesto** je dvomesna številka za označitev posameznega materiala s standardom (00 do 99)

**4. Mesto** je številka, ki podaja specifične zahteve za posamezni material: **0** - brez zahtev, **1** - posebej litri vzorec, **2** - hkratno litri vzorec, **3** - vzorec, odvzet odliku, **4** - udarna žilavost pri sobni temp., **5** - udarna žilavost pri nizki temp., **6** - dolčena varivost, **7** - neobdelan ulitek, **8** - toplotno obdelan ulitek, **9** - dodatne (individualne) zahteve naročnika

**Označevanje JEKEL / jekl. litin** po SIST EN 10027

**JEKLENA LITINA** ima enako oznako kakor ustrezno jeklo, le da je na prvo mesto dodana črka **G**.

3.

#### OZNAČEVANJE JEKEL PO KEMIČNI SESTAVI

SIST EN 10027-1, SIST ECSS IC 10, DIN 17006

**1. Mesto** je črkovni del osnovnega znaka:

**C** - nelegirana jekla z deležem  $Mn < 1\%$   
**L** - oznaka se ne začne s črko, temveč **s številko** brez pike; to so nelegirana jekla z  $Mn > 1\%$ , jekla za avtomate in vsa malo legirana jekla z  $< 5\%$  posameznega elementa  
**X** - močno legirana jekla, razen hitroreznih  
**HS** - hitrorezno jeklo

**2. Mesto** je številčni del osnovnega znaka:

\*za **znakom C**, / ali **znakom X**:  
100 kratna povprečna **vrednost C v %**  
\*za **znakom HS**: deleži legirnih elementov v %, po zaporedju: **W, Mo, V, Co**

**3. Mesto** so dodatni znaki za jeklo:

\*za **znakom C**: **C** - jeklo za hladno oblikovanje, hladni vlek, hladno iztiskavanje; **D** - jeklo za vlečenje žice; **E** - podan največji delež S in P, npr.  $S < 0,045\%$  in  $P < 0,045\%$ ; **G** - drugo (npr. jeklo za kovice), **R** - podano je območje deleža S, npr.  $S = 0,08$ ,  $0,12\%$ ; **S** - jeklo za vzmeti; **U** - jeklo za orodja; **W** - jeklo za varilno žico;

\*za **I** (oznaka se začne s številko): kemijski simboli legirnih elementov po **vplivnosti**:

Cr, Co, Mn, Si, Ni in W imajo faktor **vplivnosti 4**

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr - faktor **10**

C, N, P, S - faktor **100**

B - faktor **1000**

**Kemijskim znakom sledijo številke**, **ločene z vezajem** in zaokrožene na najbliže celo število. Podajojo povprečni deleži elementov v odstotkih, pomnoženimi s faktorjem iz preglednice.

\*za **znakom X (legirana jekla)**: kemijski znaki legirnih elementov v padajočem zaporedju glede na njihov količinski delež. Ob enakih količinah več prisotnih elementov si znaki sledijo po abecednem zaporedju. Sledijo števila - deleži legirnih elementov v %, zaokroženo na najbližje celo število. Števila, ki se nanašajo na različne elemente, so med seboj ločena z vezajem.  
\*za **hitrorezna jekla HS**: brez te oznake

**4. Mesto** so dodatni znaki za jeklene izdelke:

\*za **znakom C** se lahko vnašajo znaki po preglednici C.

\*za **moalo in močno legirana jekla** se lahko vnašajo znaki po preglednicah A in C.

\*za **hitrorezna jekla** se lahko vnašajo znaki po preglednici C.

4.

#### OZNAČEVANJE JEKEL S ŠTEVILKAMI

SIST EN 10027-2, DIN 17007 - Werkstoffnummer

**1. Mesto** je številka **1.**, kar je oznaka za jeklo. Številka 0 je za surovo in lito železo, 2 za neželezne težke, 3 pa za neželezne lahke kovine, 4 za sintrane in prašnate kovine, 5-8 za nekovine, 9 je rezervirano za interno uporabo. Med prvo številko in naslednjimi štirimi je postavljena pika (1.XXXX).

**2. Mesto** sta 2 številki za naslednja jekla:

#### a) NELEGIRANA jekla

- **osnovna jekla:** **00**
- **kakovostna jekla:** **01** - splošna konstr. jekla z  $R_m < 500 \text{ N/mm}^2$ , **02** - posebna, top. neobdelovalna konstr. jekla z  $R_m < 500 \text{ N/mm}^2$ , **03** - jekla s povpr.  $C < 0,12\%$  ali  $R_m < 400 \text{ N/mm}^2$ , **04** - jekla s  $0,12\% < C < 0,25\%$  ali  $400 < R_m < 500 \text{ N/mm}^2$ , **05** - jekla s  $0,25\% < C < 0,55\%$  ali  $500 < R_m < 700 \text{ N/mm}^2$ , **05** -  $0,25\% < C < 0,55\%$  ali  $500 < R_m < 700 \text{ N/mm}^2$ , **06** -  $C = 0,55\%$  ali  $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$ , **07** - jekla s povišano vrednostjo P ali S (za avtomate),
- **posebna jekla:** **10** - jekla s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, **11** - konstr. jekla za tlačne posode in jekla za strojegradnjo  $C < 0,50\%$ , **12** - konstr. jekla za tlačne posode in jekla za strojegradnjo  $C = 0,50\%$ , **13** - konstr. jekla za tlačne posode in jekla za strojegradnjo - s posebnimi potrebami, **14** - odprt, **14 - 18** orodna jekla, **19** - odprt.

#### b) LEGIRANA jekla

- **kakovostna jekla:** **08** - jekla s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, **09** - jekla za razl. uporabe
- **orodna jekla:** **20** - Cr, **21** - Cr-Si, Cr-Mn, Cr-Mn-Si, **22** - Cr-V, Cr-V-Si, Cr-V-Mn, Cr-V-Mn-Si, **23** - Cr-Mo, Cr-Mo-V, Mo-V, **24** - W, Cr-W, **25** - W-V, Cr-W-V, **26** - W izvzemši skupine 1.24xx, 1.25xx in 1.27xx, **27** - Ni, **28** - ostala orodna jekla, **29** odprt
- **posebna jekla za različne uporabe:** **30** in **31** - odprt, **32** - hitrorezna jekla s Co, **33** - hitrorezna jekla brez Co, **34** - odprt, **35** - jekla za katalne ležaje, **36** - materiali s posebnimi magnetnimi lastnostmi - brez Co, **37** - materiali s posebnimi magnetnimi lastnostmi - s Co, **38** - materiali s posebnimi fizikalnimi lastnostmi - brez Ni, **39** - materiali s posebnimi fizikalnimi lastnostmi - brez Ni

- **nerjavna in topotno obstoja jekla:** **40** - nerjavna jekla z  $< 2,5\%$  Ni, brez Mo, Nb in Ti, **41** - nerjavna jekla z  $< 2,5\%$  Ni in Mo, toda brez Nb in Ti, **42** - prost, **43** - nerjavna jekla z  $2,5\%$  Ni, brez Mo, Nb in Ti, **44** - nerjavna jekla z  $2,5\%$  Ni, z Mo, toda brez Nb in Ti, **45** - nerjavna jekla s posebnimi dodatki, **46** - kemično odporne in visokotemperature (žarovzdružne) Ni zlitine, **47** - topotno obstoja jekla z  $Ni < 2,5\%$ , **48** - topotno obstoja jekla z  $2,5\%$  Ni, **49** - materiali za uporabo pri povišanih temp.

#### c) posebna konstrukcijska jekla za tlačne posode in jekla za strojegradnjo:

- **50** - Mn-Si-Cu, **51** - Mn-Si, Mn-Cr, **52** - Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V, **53** - Mn-Ti, Si-Ti, **54** - Mo, Nb, Ti, V, W, **55** - B, MN-B, **56** - Ni, **57** - Cr-Ni s  $Cr < 1\%$ , **58** - Cr-Ni s  $1,0\% Cr < 1,5\%$ , **59** - Cr-Ni s  $1,5\% Cr < 2,0\%$
- **60** - Cr-Ni s  $2,0\% Cr < 3,0\%$ , **61** - prost, **62** - Ni-Si, Ni-Mn, Ni-Cu, **63** - Ni-Mo, Ni-Mo-Mn, Ni-Mp-Cu, Ni-Mo-V, Ni-Mn-V, **64** - prost, **65** - Cr-Ni-Mo z  $Mo < 0,4\%$  in  $Ni < 0,2\%$ , **66** - Cr-Ni-Mo z  $Mo < 0,4\%$  in  $2,0\% < Ni < 3,5\%$ , **67** - Cr-Ni-Mo z  $Mo \leq 0,4\%$  in  $3,5\% < Ni < 5,0\%$ , **68** - Cr-Ni-V, Cr-Ni-W, Cr-Ni-V-W, **69** - Cr-Ni izvzemši skupine 1.57 - 1.68
- **70** - Cr, Cr-B, **71** - Cr-Si, Cr-Mn, Cr-Mn-B, Cr-Si-Mn, **72** - Cr-Mo z  $Mo < 0,35\%$ , Cr-Mo-B, **73** - Cr-Mo z  $Mo = 0,35\%$ , **74** - prost, **75** - Cr-V s  $Cr < 2,0\%$ , **76** - Cr-V s  $Cr = 2,0\%$ , **77** - Cr-Mo-V, **78** - prost, **79** - Cr-Mn-Mo, Cr-Mn-Mo-V
- **80** - Cr-Si-Mo, Cr-Si-Mn-Mo, Cr-Si-Mo-V, Cr-Si-Mn-Mo-V, **81** - Cr-Si-V, Cr-Mn-V, Cr-Si-Mn-V, **82** - Cr-Mo-W, Cr-Mo-W-V, **83** - prost, **84** - Cr-Si-Ti, Cr-Mn-Ti, Cr-Si-Mn-Ti, **85** - jekla

za nitriranje, **86** - prost, **87** - jekla, ki niso za topotno obdelavo pri uporabniku, **88** in **89** - visokotrdna variva jekla - niso za topotno obdelavo pri uporabniku

**3. Mesto** je zaporedna številka jekla v skupini. Za določanje teh številk je v Evropi pristojen urad VDEh (Verein Deutscher Eisenhuttenleute).

5.

#### OSNAČEVANJE JEKEL PO UPORABI, MEHANSKIH ALI FIZIKALNIH LASTNOSTIH

SIST EN 10027-1 in SIST ECIS IC 10

**1. Mesto** je črkovna in številčna oznaka:

• **B** - jekla za armiranje betona, **E** - konstrukcijska jekla za strojegradnjo, **H** - hladno valjani ploščati izdelki iz zelo trdnega jekla za vlečenje v hladnem, **L** - jekla za cevovode, **P** - jekla za tlačne posode, **S** - konstrukcijska jekla za gradbeništvo (npr. za jeklene konstrukcije), **T** - bela pločevina za embalažo, dvostopenjsko reducirani izdelki; sledi **število** - minimalna napetost tečenja v  $\text{N/mm}^2$

• **HT** - enako kot H, **R** - jekla za tirnice ali v obliku tirnic, **Y** - jekla za prednapeti beton in **število** - najmanjša natezna trdnost v  $\text{N/mm}^2$

• **DC** - hladno valjani ploščati izdelki; **DD** - vroče valjani ploščati izdelki za neposredno hladno oblikovanje, **DX** - pogoji valjanja niso določeni; sledita 2 številki, ki označujejo jeklo, določi pa ju ustrezno nacionalno telo ali ECIS TC

• **TH** - kot T, le enostopenjsko reducirani izdelki, sledi **trdota po Rockwellu HR**

• **M** - jekla za elektropločevino, ki ji sledi:

1. število: 100-kratna vrednost izgub v  $\text{W/kg}$

2. število: 100-kratna vrednost imenske debeline izdelka v mm

3. črka, tip jekla za elektropločevino: **A** - jekla z neusmerjeno strukturo, **B** - nelegirana, neobdelana jekla, **N** - jekla z normalno usmerjeno strukturo, **S** - jekla z manjšo izgubo in usmerjeno strukturo, **P** - jekla z veliko permeabilnostjo in usmerjeno strukturo

**2. Mesto** so dodatne označbe po SIST ECIS 10:

• **C** - posebno hladno oblikovanje, **D** - za vroče omakanje, **E** - emajliranje (**EK** - konvencionalno, **ED** - neposredno), **F** - kovanje, **G1** - lahko je izdelano kot nepomirjeno, **G2** - ne sme biti nepomirjeno, **G3** oz. **G4** - pomirjeno z Al, **H** - votli deli, tudi vroče oblikovane gredice, **L** - nizke temperature, **M** - termomehansko valjano, **N** - normalizirano ali normalizac. valjano, **O** - morske ploščadi ipd., **P** - z dodanim fosforjem, **Q** - poboljšano, **R** - za sobne temperature, **S** - ladjedelništvo, tudi mreža, **T** - cevi, **W** - odporno proti vremenskim vplivom, **X** - za visoke in nizke temperature; lahko je tudi **kemijski znak + enomestno število** (10 kratna količina vsebovanega elementa v %)

• **Žilavost jekel** po Charpyju označita dva znaka:

1. znak je žilavost: **J** - 27 J, **K** - 40 J, **L** - 60 J

2. znak je temperatura, pri kateri je bila žilavost preizkušena: **R** =  $20^\circ\text{C}$ , **0** =  $0^\circ\text{C}$ , **2** =  $-20^\circ\text{C}$ , **3** =  $-40^\circ\text{C}$ , **4** =  $-40^\circ\text{C}$ , **5** =  $-50^\circ\text{C}$ , **6** =  $-60^\circ\text{C}$ .

• označke za jekla, ki imajo na 1. mestu označko M:

**A** - neorientirano, **D** - nelegirano, brez končnega žarjenja, **E** - legirano, brez končnega žarjenja, **N** - normalno usmerjena struktura, **P** - visoka permeabilnost usmerjene strukture, **S** - manjše izgube usmerjene strukture.

**3. Mesto** so dodatni znaki za jeklene izdelke, ki se vnašajo po preglednicah A, B in C. Znaki so ločeni od znakov pred njimi z znakom +.

Znake po **preglednici A** lahko vnašamo, kadar imamo na 1. mestu označke S, P ali L.

Znake po **preglednici B** lahko vnašamo, kadar imamo na 1. mestu označke S, P, L, H, D ali T.

Znake po **preglednici C** vnašamo, kadar imamo na 1. mestu označke S, P, L, E, B, Y, R, D ali T.

**Preglednica A: označevanje posebnih zahtev:**

• **C** - groba zrna, **F** - fina zrna, **H** - kaljivo, **Z15** - minimalno zmanjšanje preseka = 15%, **Z25** - minimalno zmanjšanje preseka = 25%, **Z35** - minimalno zmanjšanje preseka = 35%

#### Preglednica B: označevanje tipa prevleke

• **A** - z omičenjem nanešeni aluminij, **AR** - aluminijasta kovinska prevleka, **AS** - Al-Si prevleka, **AZ** - Al-Zn prevleka (>50%Al), **CE** - elektrolitska krom/kromoksidsna prevleka (ECCS), **CU** - bakrena prevleka, **IC** - anorganska prevleka, **OC** - organska prevleka, **S** - kositrna prevleka, nanešena z omičenjem, **T** - svinčeno-kositrna prevleka, nanešena z omičenjem, **TE** - svinčeno-kositrna prevleka (elektrolitska), **Z** - cinkano z omičenjem, **ZA** - cink-aluminijeva prevleka, nanešena z omičenjem (>50%Zn), **ZE** - elektrolitska cinkova prevleka, **ZF** - cink-železna prevleka, nanešena z omičenjem in dodatno žarjena, **ZN** - elektrolitska cink-nikljeva prevleka.

#### Preglednica C: označevanje stanja-obdelave:

• **A** - žarjeno, **AC** - žarjeno na mehko, **AT** - difuzijsko žarjeno, **C** - hladno utrjeno z valjanjem ali vlečenjem, **Cnnn** - hladno utrjeno na  $R_m \text{ min}$  v  $\text{N/mm}^2$ , **CR** - hladno valjano, **HC** - toplo-hladno oblikovanje, **LC** - dodatno rahlo vlečeno oz. valjano v hladnem (odprava kožice), **M** - termomehansko valjano, **N** - normalizirano ali normalizacijsko valjano, **NT** - normalizirano in popuščano, **Q** - kaljeno, **QA** - gašeno na zraku, **QO** - gašeno v olju, **QT** - poboljšano, **QW** - gašeno v vodi, **S** - obdelano na ..., **T** - popuščano, **U** - neobdelano.

**Ozobčanje** Zobnike lahko izdelamo:

1. S primarnim oblikovanjem: litje, sintranje.
2. S plastičnim preoblikovanjem: kovanje, stiskanje, valjanje.
3. Z odrezavanjem: frezanje, pehanje, posnemanje, po termični obdelavi pa brušenje, lepanje, strganje, pospešeno vtekavanje.

Daleč največ zobnikov izdelamo z različnimi postopki odrezavanja.

Po načinu dela razlikujemo predvsem dva načina izdelave ozobij:

- a) **Oblikovni** način, pri katerem ima orodje isto obliko kot zobični presledek.
- b) **Kotalni** način, pri katerem ima orodje obliko osnovnega profila ali pa s svojim gibanjem v prostoru zarisuje ta osnovni profil.

# SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE

25. **Metalltechnik Fachbildung Der Werkzeugbau.** 14. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel 2007. ISBN 978-3-8085-1204-3
26. **Metalltechnik Fachbildung für Industriemechaniker.** 3. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel 1999. ISBN 3-8085-1143-5
27. Richar Fischer **Motorno vozilo.** Ponatis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije d.d., 2014. ISBN 978-961-251-252-1
28. Erika Broz Žižek **Načrtovanje konstrukcij:** učbenik za modul Načrtovanje konstrukcij v programu Strojni tehnik. 1. natis. Ljubljana: Littera picta, d.o.o., 2010. ISBN 978-961-92855-2-7
29. Kosmač, J. **Odrezavanje:** učbenik za modul Obdelava gradiv v programu Strojni tehnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije d.d., 2010. ISBN 978-961-251-186-9
30. Zdravko Žalar **Osnove elektrotehnike 1.** 1. natis. Ljubljana: TZS, 2002. ISBN 86-365-0408-2
31. Janez Jereb **Osnove kovinarstva in strojništva.** Ljubljana: TZS, 1988. Ni podatka o ISBN.
32. Zupančič D. **Označevanje materialov: jekla in železove litine.** Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1998. ISBN 961-6238-10-8

Avtor Ferdinand Humski

LEKSIKON ZA PAMETNE MEHATRONIKE M - O

Imena nosilcev avtorskih pravic: Ferdinand Humski

Elektronska izdaja, september 2019

Samozaložba Ferdinand Humski, Volkmerjeva cesta 22, 2250 Ptuj

Publikacija je brezplačna in prosto dostopna vsem uporabnikom

Spletna lokacija publikacije: <http://strojna.scptuj.si>

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani  
COBISS.SI-ID=301845248  
ISBN 978-961-92244-8-9 (pdf)